

Серия MDO4000C Комбинированный осциллограф

Руководство пользователя





Серия MDO4000C Комбинированный осциллограф

Руководство пользователя

Предупреждение

Инструкции по обслуживанию предназначены только для квалифицированного персонала. Чтобы избежать травм, пользователю не следует выполнять никаких операций по обслуживанию, кроме описанных в данных инструкциях. Перед выполнением любых операций по обслуживанию необходимо ознакомиться со всеми правилами техники безопасности.

Поддерживается микропрограммное обеспечение версии V1.02 и более поздних.

www.tek.com 077-1173-00 © Tektronix. Все права защищены. Лицензированные программные продукты являются собственностью компании Tektronix, ее филиалов или ее поставщиков и защищены национальным законодательством по авторскому праву и международными соглашениями. Изделия корпорации Tektronix защищены патентами и патентными заявками в США и других странах. Приведенные в данном руководстве сведения заменяют любые ранее опубликованные. Права на изменение спецификаций и цен сохранены.

TEKTRONIX и TEK являются зарегистрированными товарными знаками Tektronix, Inc.

Как связаться с корпорацией Tektronix

Tektronix, Inc. 14150 SW Karl Braun Drive P.O. Box 500 Beaverton, OR 97077 CШA

Сведения о приборах, продажах, услугах и технической поддержке:

- В странах Северной Америки по телефону 1-800-833-9200.
- В других странах мира см. контактную информацию для соответствующих регионов на веб-узле www.tektronix.com.

Оглавление

Важная информация по безопасности	ix
Общие правила техники безопасности	ix
Правила по технике безопасности при сервисном обслуживании	xii
Условные обозначения в данном руководстве	xiii
Обозначения на изделии	xiii
Символы, встречающиеся на приборе	xiii
Информация о соответствии	xv
Соответствие требованиям по электромагнитной совместимости	xv
Соответствие требованиям техники безопасности	xvi
Соответствие требованиям к защите окружающей среды	xviii
Предисловие	xix
Основные функции	xix
Условные обозначения, применяемые в данном руководстве	xix
Гарантия	xix

Установка

Перед установкой	1
Рабочие положения	8
Подключение пробников	9
Защита осциллографа	11
Включение питания	11
Выключение питания осциллографа	12
Проверка работоспособности	13
Компенсация пассивного пробника напряжения ТРР0500В или ТРР1000	15
Компенсация пассивного пробника напряжения, отличного от ТРР0500В или ТРР1000	17
Бесплатное опробование прикладных модулей	18
Установка модуля прикладных программ	18
Расширение полосы пропускания	19
Изменение языка клавиатуры или интерфейса пользователя	20
Изменение даты и времени	21
Компенсация сигнального тракта для временной и частотной областей	22
Обновление микропрограммного обеспечения.	24
Подключение осциллографа к компьютеру	26
Использование VISA	26
Использование e*Scope	26
Использование веб-страницы LXI и е*Scope	27

Использование сервера сокета		 28
Подсоединение к осциллографу USB	-клавиатуры	 30

Ознакомление с прибором

Меню, элементы управления и разъемы на передней панели З	31
Меню передней панели и органы управления З	32
Использование системы меню З	32
Использование кнопок меню З	34
Кнопки, расположенные под экраном З	35
Элементы управления для спектрального анализа	37
Другие элементы управления	37
Элементы на экране временной области 4	10
Элементы на экране частотной области 4	15
Элементы на экране генератора сигналов произвольной формы	15
Элементы на экране цифрового вольтметра 4	16
Разъемы на задней панели 4	17

Регистрация сигнала

Настройка аналоговых каналов	49
Обозначение каналов и шин	51
Использование настройки по умолчанию	52
Использование автоустановки	53
Основные понятия регистрации сигнала	54
Использование режима FastAcq	57
Как работают аналоговые режимы сбора данных	59
Изменение режима регистрации, длины записи и времени задержки.	60
Использование режима прокрутки	62
Дейс.по событию	62
Настройка последовательной или параллельной шины	63
Два этапа использования шин	64
Настройка параметров шин	64
шина I2C	68
шина SPI	69
RS232, шина	70
шина CAN	71
LIN, шина	72
FlexRay, шина	73
Ethernet	73

Audio, шина	74
USB, шина	74
MIL STD 1553	75
Активность шины на физическом уровне	75
Обозначение каналов и шин	75
Настройка цифровых каналов	77
Когда и зачем используется режим MagniVu	79
Использование режима MagniVu	80
Настройка радиочастотных входов	80
Параметры частоты и диапазона	80
Reference Level (Опорный уровень)	81
Полоса разрешения	81

Настройка синхронизации

Основные понятия синхронизации	85
Событие синхронизации	85
Режимы синхронизации	86
Задержка запуска	86
Тип входа запуска	86
Horizontal Position (Положение по горизонтали)	87
Наклон и уровень	87
Выбор типа синхронизации	89
Выбор синхронизации	89
Синхронизация по шинам	94
Синхронизация по параллельной шине	
Синхронизация по шине I2С	95
Синхронизация по шине SPI	
Синхронизация по шине RS-232	95
Синхронизация по шине CAN	
Синхронизация по шине LIN	
Синхронизация по шине FlexRay	
Синхронизация по шине Audio	
Синхронизация по шине USB	97
Синхронизация по шине Ethernet	97
Синхронизация шины MIL-STD-1553	
Согласование значений данных	
Совпадение байтов при синхронизации по параллельной шине	97
Проверка настроек синхронизации	

Использование синхронизации последовательности (по событию А (основное) и по событию В (с	
задержкой))	98
Синхронизация «В» по истечении времени задержки	99
Синхронизация по событиям В	99
Запуск и остановка регистрации	100

Отображение осциллограмм или данных кривых

Настройка стиля отображения и послесвечения экрана
Пастройка стиля масштаоной сетки
Настройка яркости подсветки ЖК-дисплея и времени, по истечении которого она уменьшается
Настройка яркости осциллограмм
Выбор масштаба и положения осциллограммы
Настройка параметров входа
Расположение и маркировка сигналов шин 110
Расположение, масштабирование и группировка цифровых каналов
Просмотр цифровых каналов 112
Комментирование экрана
Просмотр частоты синхронизации 114
Отображение меню частотной области 115
Типы кривой
Типы детекторов
экран Spectrogram (спектрограмма)

Анализ осциллограмм или данных кривых

Использование маркеров в частотной области	121
Автоматические маркеры пиков	121
Ручные маркеры	123
Выполнение автоматических измерений в частотной области	124
Выбор автоматических измерений в частотной области	125
Настройка автоматических измерений в частотной области	128
Стробирование	128
Статистика	129
Снимок	129
Опорные уровни	131
Выполнение автоматических измерений в частотной области	132
Выполнение измерений с помощью цифрового вольтметра	132

Выполнение ручных измерений с помощью курсоров 1	34
Использование экранных надписей курсоров 1	37
Настройка гистограммы 1	38
Отображение гистограммы 1	38
Добавление измерений к данным гистограммы 1	39
Сброс измерений гистограммы и статистики 1	39
Использование расчетных осциллограмм 1	41
Использование БПФ 1	43
Использование дополнительных математических функций 1	46
Использование спектральных вычислений 1	47
Использование опорных осциллограмм и кривых 1	48
Использование функции Wave Inspector для работы с записями осциллограмм большой длины 1	51
Увеличение осциллограммы 1	51
Панорамирование осциллограммы 1	52
Воспроизведение осциллограммы и пауза 1	52
Поиск и метки в осциллограммах 1	53
Автоувеличение 1	57
Контроль предельных значений и тестирование по маске 1	58
Создание или выбор маски 1	58
Настройка теста	59
Выполнение теста и просмотр результатов 1	61
Тесты видеосигналов 1	62
Выполнение автоматических измерений мощности 1	64

Сохранение и вызов информации

Структура внешнего фаила
Имена файлов
Изменение названий файлов, каталогов, опорных осциллограмм и настроек прибора
Сохранение снимков экрана
Сохранение и вызов осциллограмм и кривых 170
Сохранение осциллограммы в файле 171
Сохранение осциллограммы или зависимости в долговременной памяти 171
Отображение опорной осциллограммы 171
Удаление опорной осциллограммы с экрана 172
Сохранение и восстановление настроек 173
Сохранение одним нажатием кнопки 175
Управление дисками, каталогами и файлами 176
Монтирование сетевого диска

	Настройка для печати	1
	Подсоединение принтера к осциллографу	1
	Настройка параметров печати	1
	Печать на принтере PictBridge	1
	Печать через Ethernet	1
	Печать через электронную почту	1
	Печать одним нажатием кнопки	1
	Использование функций обеспечения безопасности осциллографа	1
	Очистка памяти осциллографа	1
	Использование функции TekSecure без установленной опции MDO4SEC	1
	Использование функции TekSecure с установленной опцией MDO4SEC	1
Генера	атор сигналов произвольной формы/функций	
	Лоступ к генератору сигналов произвольной формы	1
	the Y is the fraction of the f	
Испол	ьзование прикладных модулей	
Испол Прило	ьзование прикладных модулей Использование прикладных модулей жение А. Технические характеристики осциллографов	1
Испол Прило сери	ьзование прикладных модулей Использование прикладных модулей жение А. Технические характеристики осциллографов и MDO4000C	1
Испол Прило сери	ьзование прикладных модулей Использование прикладных модулей жение А. Технические характеристики осциллографов и MDO4000C	1
Испол Прило сери Прило	ьзование прикладных модулей Использование прикладных модулей жение А. Технические характеристики осциллографов и MDO4000C жение В. Инструкции по эксплуатации пассивных	1
Испол Прило сери Прило проб	ьзование прикладных модулей Использование прикладных модулей жение А. Технические характеристики осциллографов и MDO4000C жение В. Инструкции по эксплуатации пассивных бников ТРР0500В и ТРР1000, 500 МГц и 1 ГГц, 10Х	1
Испол Прило сери Прило проб	ьзование прикладных модулей Использование прикладных модулей жение А. Технические характеристики осциллографов и MDO4000C жение В. Инструкции по эксплуатации пассивных Бников ТРР0500В и ТРР1000, 500 МГц и 1 ГГц, 10Х Сведения по эксплуатации	1
Испол Прило сери Прило проб	ьзование прикладных модулей Использование прикладных модулей жение А. Технические характеристики осциллографов и MDO4000C жение В. Инструкции по эксплуатации пассивных Бников ТРР0500В и ТРР1000, 500 МГц и 1 ГГц, 10Х Сведения по эксплуатации Подсоединение пробника к осциллографу	1 1 1
Испол Прило сери Прило проб	ьзование прикладных модулей Использование прикладных модулей жение А. Технические характеристики осциллографов и МДО4000С жение В. Инструкции по эксплуатации пассивных бников ТРР0500В и ТРР1000, 500 МГц и 1 ГГц, 10Х Сведения по эксплуатации Подсоединение пробника к осциллографу Компенсация пробников на осциллографах серии МДО4000С	1 1 1 1
Испол Прило сери Прило проб	ьзование прикладных модулей Использование прикладных модулей жение А. Технические характеристики осциллографов и MDO4000C жение В. Инструкции по эксплуатации пассивных бников ТРР0500В и ТРР1000, 500 МГц и 1 ГГц, 10Х Сведения по эксплуатации Подсоединение пробника к осциллографу Компенсация пробников на осциллографах серии MDO4000C Стандартные принадлежности	1 1 1 1 1
Испол Прило сери Прило проб	ьзование прикладных модулей Использование прикладных модулей жение А. Технические характеристики осциллографов и МDO4000С жение В. Инструкции по эксплуатации пассивных бников ТРР0500В и ТРР1000, 500 МГц и 1 ГГц, 10Х Сведения по эксплуатации Подсоединение пробника к осциллографу Компенсация пробников на осциллографу Стандартные принадлежности	1 1 1 1 1 1
Испол Прило сери Прило проб	ьзование прикладных модулей Использование прикладных модулей жение А. Технические характеристики осциллографов и МDO4000С жение В. Инструкции по эксплуатации пассивных бников ТРР0500В и ТРР1000, 500 МГц и 1 ГГц, 10Х Сведения по эксплуатации Подсоединение пробника к осциллографу Компенсация пробников на осциллографах серии MDO4000C Стандартные принадлежности Дополнительные принадлежности Замена наконечника пробника	1 1 1 1 1 1 1
Испол Прило сери Прило проб	ьзование прикладных модулей Использование прикладных модулей ожение А. Технические характеристики осциллографов и МDO4000С ожение В. Инструкции по эксплуатации пассивных оксение В. Инструкции по эксплуатации пассивных Ополутации Подсоединение пробника к осциллографу Компенсация пробника на осциллографах серии МDO4000С Стандартные принадлежности Замена наконечника пробника Замена наконечника пробника Технические характеристики Станаратации	1 1 1 1 1 1 1 1
Испол Прило сери Прило проб	ьзование прикладных модулей Использование прикладных модулей жение А. Технические характеристики осциллографов и MDO4000С жение В. Инструкции по эксплуатации пассивных бников ТРР0500В и ТРР1000, 500 МГц и 1 ГГц, 10Х Сведения по эксплуатации Подсоединение пробника к осциллографу Компенсация пробников на осциллографу Компенсация пробника к осциллографу Дополнительные принадлежности Замена наконечника пробника Технические характеристики Графики рабочих характеристик	1 1 1 1 1 1 1 1 1

Приложение С. Инструкции к логическому пробнику Р6616

общего назначения

Описание прибора	197
Подсоединение пробника к осциллографу	197
Подсоединение пробника к цепи	198
Проверка работоспособности	198
Типичный способ применения	198
Принадлежности	199
Технические характеристики	200
Общие правила безопасности	201
Соблюдайте правила подсоединения и отсоединения	201
Соблюдайте допустимые номиналы для всех разъемов	201
Не используйте прибор со снятым кожухом	201
Не прикасайтесь к оголенным участкам цепи	201
Не пользуйтесь неисправным прибором	201
Не пользуйтесь прибором в условиях повышенной влажности	201
Не допускайте попадания влаги и загрязнений на поверхность прибора	201
Символы и условные обозначения в данном руководстве	201
Символы, встречающиеся на приборе	202

Важная информация по безопасности

Настоящее руководство содержит информацию и предостережения, которые следует учитывать пользователю, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию прибора и поддерживать его в безопасном состоянии.

Для безопасного выполнения обслуживания прибора изучите Правила техники безопасности при обслуживании, которые следуют за разделом Общие правила техники безопасности.

Общие правила техники безопасности

Используйте изделие только описанным способом. Во избежание травм, а также повреждений данного прибора и подключаемого к нему оборудования необходимо соблюдать следующие правила техники безопасности. Внимательно прочтите все инструкции. Сохраните это руководство для использования в будущем.

Соблюдайте все местные и общегосударственные нормы безопасности.

Для правильной и безопасной эксплуатации изделия важно помимо изложенных в этом руководстве указаний выполнять также общепринятые процедуры безопасности.

Изделие предназначено для использования только обученным персоналом.

Снимать крышку для ремонта, технического обслуживания или регулировки разрешается только квалифицированному персоналу.

Для обеспечения правильной работы прибора перед использованием проверяйте его с помощью известного источника.

Этот прибор не предназначен для обнаружения опасных напряжений.

При работе вблизи опасных оголенных проводов под напряжением пользуйтесь средствами индивидуальной защиты для предотвращения поражения электрическим током или дуговым разрядом.

При использовании этого прибора может потребоваться доступ к другим частям системы. Прочтите разделы по технике безопасности в руководствах по работе с другими компонентами и ознакомътесь с мерами предосторожности и предупреждениями, связанными с эксплуатацией системы.

При встраивании этого оборудования в систему, ответственность за безопасность такой системы несет ее сборщик.

Пожарная безопасность и предотвращение травм

Используйте соответствующий шнур питания. Подключение к электросети следует выполнять только с помощью кабеля, разрешенного к использованию с данным изделием и сертифицированным для страны, в которой будет осуществляться его эксплуатация. Не используйте поставляемый в комплекте шнур питания с другими приборами.

Заземляйте прибор. Прибор заземляется через провод заземления шнура питания. Во избежание поражения электрическим током провод заземления должен быть подключен к шине заземления. Проверьте наличие защитного заземления, прежде чем выполнять подсоединение к выходам и входам прибора. Не отсоединяйте защитное заземление кабеля питания.

Отключение питания. Шнур питания отсоединяет прибор от источника питания. Размещение выключателя см. в инструкции. Устанавливайте прибор таким образом, чтобы обеспечить доступ к шнуру для быстрого отсоединения в любое время.

Соблюдайте правила подсоединения и отсоединения. Не подсоединяйте и не отсоединяйте пробники и провода, когда они подключены к источнику напряжения. Используйте только изолированные пробники напряжения, испытательные выводы и адаптеры, поставляемые с прибором или рекомендованные компанией Tektronix.

Проверяйте допустимые номиналы для всех разъемов. Во избежание воспламенения или поражения электрическим током проверьте все допустимые номиналы и маркировку на приборе. Перед подсоединением прибора просмотрите дополнительные сведения по номинальным ограничениям, содержащиеся в руководстве по эксплуатации прибора. Не превышайте номинальное значение напряжения или тока категории измерений (КАТ.) для компонента изделия (прибора, пробника или принадлежности) с минимальным значением. Будьте осторожны, используя испытательные выводы 1:1, поскольку напряжение на наконечнике пробника будет напрямую передаваться прибору.

Проверяйте допустимые номиналы для всех разъемов. Во избежание воспламенения или поражения электрическим током проверьте все допустимые номиналы и маркировку на приборе. Перед подсоединением прибора просмотрите дополнительные сведения по номинальным ограничениям, содержащиеся в руководстве по эксплуатации прибора.

Не подавайте на разъемы, в том числе на разъем общего провода, напряжение, превышающее допустимое для данного прибора номинальное значение.

Плавающий потенциал общего разъема не должен превышать номинальное напряжение для этого разъема.

Не используйте прибор со снятым кожухом. Эксплуатация прибора с открытым кожухом или снятыми защитными панелями не допускается. Можно попасть под действие опасного напряжения.

Не прикасайтесь к оголенным участкам цепи. Не прикасайтесь к неизолированным соединениям и компонентам, находящимся под напряжением.

Не пользуйтесь неисправным прибором. Если имеется подозрение, что прибор поврежден, передайте его для осмотра специалисту по техническому обслуживанию.

Отключите прибор в случае его повреждения. Не пользуйтесь прибором, если он поврежден или работает неправильно. В случае сомнений относительно безопасности прибора выключите его и отсоедините шнур питания. Четко обозначьте прибор для предотвращения дальнейшей эксплуатации.

Перед использованием осмотрите пробники напряжения, испытательные выводы и принадлежности на наличие механических повреждений, а при наличии таковых замените поврежденные компоненты. Не используйте пробники или испытательные выводы, если они повреждены, имеют оголенные участки или признаки износа.

Перед использованием осмотрите прибор. Проверьте, нет ли на нем трещин и не отсутствуют ли какие-либо детали.

Используйте только рекомендованные запасные части.

Используйте соответствующий плавкий предохранитель. К применению допускаются только предохранители, типы и номиналы которых соответствуют требованиям для данного прибора.

Пользуйтесь средствами для защиты зрения. При наличии интенсивных световых потоков или лазерного излучения используйте средства для защиты зрения.

Не пользуйтесь прибором в условиях повышенной влажности. При перемещении прибора из холодного в теплое помещение возможна конденсация.

Не пользуйтесь прибором во взрывоопасных средах.

Х

Не допускайте попадания влаги и загрязнений на поверхность прибора. Перед чисткой прибора отключите все входные сигналы.

Обеспечьте надлежащую вентиляцию. Дополнительные сведения по обеспечению надлежащей вентиляции при установке изделия содержатся в руководстве.

Не закрывайте отверстия и щели, предназначенные для вентиляции. Не вставляйте какие-либо предметы в отверстия.

Обеспечьте безопасные рабочие условия. Устанавливайте прибор таким образом, чтобы было удобно просматривать дисплей и индикаторы.

Избегайте неправильного или продолжительного использования клавиатур, указателей и кнопочных панелей. Неправильное или продолжительное использование клавиатуры или указателя может привести к серьезной травме.

Обеспечьте соответствие рабочей зоны эргономическим стандартам. Для предотвращения туннельного синдрома проконсультируйтесь со специалистом по эргономике.

Соблюдайте осторожность при подъеме и переноске изделия. Прибор снабжен ручками для подъема и переноски.

Используйте только стоечное крепление Tektronix, предназнакенное друго структудетными осциллографа серии MDO4000C

надлежащим образом розетку.

Держите пробники так, чтобы пальцы находились под защитой предохранителя для пальцев на пробнике.

Удалите с рабочего места все неиспользуемые пробники, испытательные выводы и принадлежности.

Для проведения измерений используйте только правильную категорию измерений (КАТ.), напряжение, температуру, высоту над уровнем моря, пробники с соответствующим номиналом по току, испытательные выводы и адаптеры.

Соблюдайте осторожность при работе с высоким напряжением. Ознакомьтесь с номиналами напряжения для используемого пробника и не превышайте их. Необходимо знать и понимать смысл двух предельных значений:

- Максимальное измеряемое напряжение между наконечником пробника и опорным выводом пробника.
- Максимальное плавающее напряжение между опорным проводником пробника и шиной заземления.

Эти два предела напряжения зависят от пробника и приложения. Дополнительную информацию см. в разделе «Технические характеристики» руководства по эксплуатации.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Во избежание поражения электрическим током не превышайте максимально допустимые пределы для измеряемого напряжения или плавающего потенциала на входе разъема BNC осциллографа, наконечнике пробника или опорном выводе пробника.

Соблюдайте правила подсоединения и отсоединения. Перед подсоединением пробника к тестируемой схеме подсоединяйте его выход к измерительному прибору. Подсоедините опорный вывод пробника к проверяемой цепи

перед подсоединением входа пробника. Перед отсоединением пробника от измерительного прибора отсоединяйте его вход и опорный вывод от тестируемой схемы.

Соблюдайте правила подсоединения и отсоединения. Перед присоединением пробников тока отключайте питание проверяемой цепи.

Подсоедините опорный вывод пробника только к заземлению.

Не подсоединяйте пробник тока к проводникам, несущим напряжение выше предела, допустимого для пробника тока.

Осматривайте пробник и принадлежности. Перед каждым использованием осматривайте пробник и принадлежности на наличие повреждений (порезов, задиров или дефектов в корпусе пробника, принадлежностях или оболочке кабеля). При наличии повреждений откажитесь от их использования.

Использование осциллографа для измерений относительно «земли». Не допускайте плавания потенциала на опорном выводе этого пробника при использовании осциллографов для измерений относительно «земли». Опорный вывод должен быть соединен с потенциалом «земли» (0 В).

Правила по технике безопасности при сервисном обслуживании

Раздел Правила по технике безопасности при сервисном обслуживании содержит дополнительную информацию о безопасном обслуживании прибора. К обслуживанию устройства должен допускаться только квалифицированный персонал. Прежде чем выполнять какие-либо процедуры по обслуживанию, ознакомьтесь с Правилами по технике безопасности при сервисном обслуживании и Общими правилами техники безопасности.

Во избежание поражения электрическим током. Не прикасайтесь к оголенным контактам разъемов.

Не выполняйте операции по обслуживанию в одиночку. При обслуживании или настройке внутренних частей прибора рядом должен находиться человек, способный оказать первую помощь и выполнить реанимационные мероприятия.

Отсоедините питание. Во избежание поражения электрическим током перед снятием крышек и кожухов для обслуживания выключайте прибор и отсоединяйте его от сети.

При обслуживании прибора с включенным питанием примите необходимые меры предосторожности. В приборе могут присутствовать опасные напряжения и токи. Прежде чем снимать защитные панели, производить пайку или замену компонентов, отключите питание, извлеките батарею (при ее наличии) и отсоедините испытательные выводы.

Проверьте безопасность после ремонта. После ремонта всегда проверяйте целостность заземления и диэлектрическую прочность.

Условные обозначения в данном руководстве

Условные обозначения в данном руководстве:



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Предупреждения о действиях и условиях, представляющих угрозу для жизни или способных нанести вред здоровью.



ОСТОРОЖНО. Предостережения о действиях и условиях, способных привести к повреждению данного прибора или другого оборудования.

Обозначения на изделии

Ниже приводится список символов на изделии.

- Обозначение DANGER (ОПАСНО!) указывает на непосредственную опасность получения травмы.
- Обозначение WARNING (ВНИМАНИЕ!) указывает на возможность получения травмы при отсутствии непосредственной опасности.
- Обозначение CAUTION (ОСТОРОЖНО!) указывает на возможность повреждения данного прибора и другого имущества.

Символы, встречающиеся на приборе



Если этот символ нанесен на изделие, обратитесь к руководству для выяснения характера потенциальной опасности и мер по ее предотвращению. (Этот символ может также использоваться для указания на номинальные значения в руководстве.)

Ниже приводится список символов на изделии.



Информация о соответствии

В настоящем разделе приводятся стандарты электромагнитной совместимости, безопасности и природоохранные стандарты, которым удовлетворяет данный прибор.

Соответствие требованиям по электромагнитной совместимости

Заявление о соответствии стандартам ЕС — электромагнитная совместимость

Отвечает требованиям директивы 2004/108/ЕС по электромагнитной совместимости. Проверено на соответствие перечисленным ниже стандартам (как указано в Official Journal of the European Communities):

EN 61326-1, EN 61326-2-1. Требования по электромагнитной совместимости для контрольно-измерительного и лабораторного электрооборудования. ¹²³⁴

- CISPR 11. Обычные и наведенные излучения, группа 1, класс А.
- IEC 61000-4-2. Защищенность от электростатических разрядов
- IEC 61000-4-3. Защищенность от высокочастотных полей ⁵
- IEC 61000-4-4. Защищенность от перепадов и всплесков напряжения
- IEC 61000-4-5. Защищенность от скачков напряжения в сети питания
- IEC 61000-4-6. Защищенность от наведенных радиочастотных помех ⁶

Остаточные паразитные сигналы в радиочастотной части могут возрастать до –65 дБм в случае воздействия на прибор электромагнитных помех при тестировании по стандарту IEC 61000-4-3 для частот до 1 ГГц и до –45 дБм для частот свыше 1 ГГц.

⁶ Смещение осциллограммы не более 4,0 деления или увеличение размаха шумов не более 8,0 деления.

Остаточные паразитные сигналы в радиочастотной части могут возрастать до –80 дБм в случае воздействия на прибор электромагнитных помех при тестировании по стандарту IEC 61000-4-6.

¹ Прибор предназначен для использования только в нежилых помещениях. При использовании в жилых помещениях следует учитывать, что прибор может быть источником электромагнитных помех.

² При подключении оборудования к тестируемому объекту могут появиться излучения, превышающие уровни, установленные данными стандартами.

³ Оборудование может не соответствовать требованиям помехоустойчивости, приведенным в перечисленных применимых стандартах, если подключены тестовые проводники и (или) зонды из-за слияния электромагнитных помех на этих проводниках или зондах. Чтобы свести к минимуму влияние электромагнитных помех, следует сократить площадь контура между неэкранированными участками сигнала и соответствующими возвратными проводниким и держать проводники как можно дальше от источников электромагнитного возмущения. Скручивание неэкранированных тестовых проводники в является эффективным способом снизить площадь контура. Для зондов удерживайте возвратный проводник заземления как можно ближе к корпусу зонда. На некоторых зондах для этого предусмотрены специальные переходники наконечников зонда. В любом случае, соблюдайте все инструкции по технике безопасности для используемых зондов или проводников.

⁴ Для обеспечения соответствия перечисленным стандартам по электромагнитной совместимости следует использовать высококачественные экранированные кабели.

⁵ Смещение осциллограммы не более 4,0 деления или увеличение размаха шумов не более 8,0 деления.

- IEC 61000-4-8. Испытание на устойчивость магнитного поля частоты питания
- IEC 61000-4-11. Защищенность от понижения и пропадания напряжения в сети питания

EN 61000-3-2. Гармонические излучения сети переменного тока

EN 61000-3-3. Изменения напряжения, флуктуации и фликер-шум

Код Контактная информация по нормативам произв.. Tektronix, Inc. PO Box 500, MS 19-045 Beaverton, OR 97077, USA www.tek.com

Заявление о соответствии стандартам для Австралии / Новой Зеландии — электромагнитная совместимость

Соответствует следующему стандарту электромагнитной совместимости для радиокоммуникаций в соответствии с ACMA:

CISPR 11. Обычные и наведенные излучения, группа 1, класс А, в соответствии с EN 61326-1 и EN 61326-2-1.

Российская Федерация

Российское правительство подтвердило соответствие этого прибора российским стандартам ГОСТ.

Соответствие требованиям техники безопасности

В этом разделе перечислены стандарты безопасности, которым соответствует прибор, а также другая информация по безопасности.

Заявление о соответствии стандартам ЕС: низковольтное оборудование

Проверено на соответствие следующему стандарту (Official Journal of the European Union).

Директива 2006/95/ЕС по низковольтному оборудованию.

- EN 61010-1. Требования по безопасности контрольно-измерительного и лабораторного электрооборудования, часть
 1: Общие требования.
- EN 61010-2-030. Безопасность электрического оборудования для измерения, управления и лабораторного применения, часть 2-030: Особые требования к испытательным и измерительным цепям.

Перечень испытательной лаборатории, действительный в США

- UL 61010-1. Безопасность электрического оборудования для измерения, управления и лабораторного применения, часть 1: Общие требования.
- UL 61010-2-030. Безопасность электрического оборудования для измерения, управления и лабораторного применения, часть 2-030: Особые требования к испытательным и измерительным цепям.

Свидетельство, действительное в Канаде

- CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1. Требования по безопасности контрольно-измерительного и лабораторного электрооборудования, часть 1: Общие требования.
- САN/CSA-C22.2 No. 61010-2-030. Безопасность электрического оборудования для измерения, управления и лабораторного применения, часть 2-030: Особые требования к испытательным и измерительным цепям.

Дополнительные стандарты

- IEC 61010-1. Безопасность электрического оборудования для измерения, управления и лабораторного применения, часть 1: Общие требования.
- IEC 61010-2-030. Безопасность электрического оборудования для измерения, управления и лабораторного применения, часть 2-030: Особые требования к испытательным и измерительным цепям.

Тип оборудования

Тестовое и измерительное оборудование.

Класс безопасности

Класс 1 — заземленный прибор.

Описания степени загрязнения

Степень загрязнения, возможного вблизи прибора и внутри него. Обычно считается, что параметры среды внутри прибора те же, что и снаружи. Прибор должен использоваться только в среде, параметры которой подходят для его эксплуатации.

- Уровень загрязнения 1. Загрязнение отсутствует, или имеет место только сухое, непроводящее загрязнение.
 Приборы данной категории обычно заключены в герметичную оболочку или устанавливаются в чистых помещениях.
- Уровень загрязнения 2. Обычно встречается загрязнение только сухими непроводящими материалами. Иногда может наблюдаться временная проводимость, вызванная конденсацией. Такие условия типичны для жилых и рабочих помещений. Временная конденсация наблюдается только в тех случаях, когда прибор не работает.
- Уровень загрязнения 3. Загрязнение проводящими материалами или сухими непроводящими материалами, которые становятся проводящими из-за конденсации. Это характерно для закрытых помещений, в которых не ведется контроль температуры и влажности. Место защищено от прямых солнечных лучей, дождя и ветра.
- Уровень загрязнения 4. Загрязнение, приводящее к дополнительной проводимости из-за проводящей пыли, дождя или снега. Типичные условия вне помещения.

Уровень загрязнения

Уровень загрязнения 2 (в соответствии со стандартом IEC 61010-1). Примечание. Рассчитано на использование исключительно в сухих помещениях.

Степень защиты IP

IP20 (в соответствии со стандартом IEC 60529).

Описание категорий измерения и перенапряжения

Измерительные клеммы данного прибора могут использоваться для измерения сетевого напряжения одной или нескольких из перечисленных ниже категорий (см. номинальные значения, указанные на приборе и в руководстве).

- Категория измерения II. Для измерений, выполняемых в цепях, непосредственно подключенных к низковольтному оборудованию.
- Категория измерения III. Для измерений в установках, расположенных внутри здания.
- Категория измерения IV. Для измерений низковольтных установок.

NOTE. Только цепи сетевого питания имеют категорию перенапряжения. Категорию измерения имеют только измерительные цепи. Другие цепи прибора не имеют категорий.

Категория перенапряжения сети

Категория перенапряжения II (в соответствии с определением стандарта IEC 61010-1)

Соответствие требованиям к защите окружающей среды

В этом разделе содержатся сведения о влиянии прибора на окружающую среду.

Утилизация прибора по окончании срока службы

При утилизации прибора и его компонентов необходимо соблюдать приведенные ниже правила.

Утилизация оборудования. При изготовлении этого прибора использовались природные ресурсы. Прибор может содержать вещества, опасные для окружающей среды и здоровья людей в случае его неправильной утилизации по окончании срока службы. Во избежание попадания подобных веществ в окружающую среду и для сокращения расхода природных ресурсов рекомендуется утилизировать данный прибор таким образом, чтобы обеспечить максимально полное повторное использование его материалов.



Этот символ означает, что данный прибор соответствует требованиям Европейского союза, приведенным в директивах 2012/19/EU и 2006/66/EC об утилизации электрического и электронного оборудования (WEEE) и элементов питания. Информация о возможных способах утилизации приведена на веб-сайте компании Tektronix (*www.tek.com/productrecycling*).

Материалы, содержащие перхлорат. Этот прибор содержит один или несколько литиевых аккумуляторов типа CR. В соответствии с законодательством штата Калифорния литиевые аккумуляторы типа CR входят в список материалов, содержащих перхлорат, и требуют особого обращения. Дополнительные сведения см. на странице www.dtsc.ca.gov/ hazardouswaste/perchlorate.

Предисловие

В данном руководстве содержится информация об эксплуатации следующих осциллографов.

MDO4024C MI	IDO4034C	MDO4054C	MDO4104C
-------------	----------	----------	----------

Основные функции

Новый комбинированный осциллограф MDO4000C включает в себя до шести встроенных приборов, каждый с исключительной производительностью для решения сложных задач. Каждый осциллограф оборудован мощными средствами синхронизации, поиска и анализа. Это единственные осциллографы, обеспечивающие анализ синхронизированных аналоговых, цифровых и радиочастотных сигналов одновременно. MDO4000C поддерживает все возможности настройки и модернизации.

- Доступны модели с полосой пропускания от 200 МГц до 1 ГГц.
- Скорость выборки по всем аналоговым каналам до 2,5 или 5 Гвыб/с (в зависимости от модели)
- Длина записи по всем каналам 20 млн точек.
- Максимальная скорость регистрации > 340 000 осциллограмм в секунду
- Специальный канал входа радиочастотных сигналов для измерений в частотной области (дополнительно)
- Синхронизированный во времени захват аналоговых, цифровых и радиочастотных сигналов с помощью одного прибора
- Генератор сигналов произвольной формы с частотой 50 МГц (дополнительно)
- 16 цифровых каналов и четыре аналоговых канала для измерений во временной области (дополнительно)
- Расширенная синхронизация и анализ: I²C, SPI, USB 2.0, CAN, LIN, FlexRay, RS-232, RS-422, RS-485, UART, I²S, Left Justified (LJ) (выравнивание по левому полю), Right Justified (RJ) (выравнивание по правому полю), TDM, Ethernet, MIL-STD-1553 (при наличии соответствующего прикладного модуля) и параллельная шина (дополнительно).
- Модуль прикладных программ для анализа систем питания и тестирования предела/по маске (приобретается дополнительно)

Условные обозначения, применяемые в данном руководстве

В данном руководстве используются следующие обозначения.

Одно из последовательных действий	Выключатель питания на передней панели	Подключение электропитания	Сеть	USB
1				

Гарантия

Гарантия 3 года на все детали и работу, за исключением пробников.

Предисловие

Установка

Перед установкой

Распакуйте осциллограф и проверьте его комплектность по списку стандартных принадлежностей. На следующих страницах приведен список рекомендуемых принадлежностей и пробников, вариантов комплектации и обновлений. Последнюю информацию можно найти на веб-сайте корпорации Tektronix (www.tektronix.com).

Все изделия поставляются с руководством по установке и технике безопасности в отпечатанном виде на английском, японском, китайском (упрощенное письмо) и французском языках. Полные руководства пользователя на каждом из перечисленных ниже языков доступны в формате PDF на сайте www.tektronix.com/downloads.

Принадлежность	Описание	Номер по каталогу Tektronix
Руководство по эксплуатации осциллографов серии MDO4000С Эти руководства доступны на сайте	На английском языке (опция L0)	077-1167-XX
	На французском языке (вариант поставки L1)	077-1168-XX
www.tota.onx.com/inditudis	На итальянском языке (вариант поставки L2)	077-1170-XX
	На немецком языке (вариант поставки L3)	077-1169-XX
	На испанском языке (вариант поставки L4)	077-1171-XX
	На японском языке (опция L5)	077-1177-XX
	На португальском языке (вариант поставки L6)	077-1172-XX
	На китайском языке, упрощенное письмо (вариант поставки L7)	077-1174-XX
	На китайском языке, традиционное письмо (вариант поставки L8)	077-1175-XX
	На корейском языке (вариант поставки L9)	077-1176-XX
	На русском языке (вариант поставки L10)	077-1173-XX
В сертификате калибровки документирована схема сопоставления эталонов для национальных метрологических учреждений и регистрация в системе качества ISO9001.		

Таблица 1: Стандартные принадлежности

Принадлежность	Описание	Номер по каталогу Tektronix
Накладка на переднюю панель В случае выбора опции языка можно получить две накладки на переднюю	На французском языке (опция L1), версия SA Версия, отличная от SA	335-3598-XX 335-3608-XX
панель на выбранном языке: Используйте накладку, соответствующую вашему прибору.	На итальянском языке (опция L2), версия SA Версия, отличная от SA	335-3600-XX 335-3610-XX
	На немецком языке (опция L3), версия SA Версия, отличная от SA	335-3601-XX 335-3611-XX
	На испанском языке (опция L4), версия SA Версия, отличная от SA	335-3602-XX 335-3612-XX
	На японском языке (опция L5), версия SA Версия, отличная от SA	335-3603-XX 335-3613-XX
	На португальском языке (опция L6), версия SA Версия, отличная от SA	335-3604-XX 335-3614-XX
	На китайском языке, упрощенное письмо (вариант поставки L7), версия SA Версия, отличная от SA	335-3605-XX 335-3615-XX
	На китайском языке, традиционное письмо (вариант поставки L8), версия SA Версия, отличная от SA	335-0306-XX 335-3616-XX
	На корейском языке (опция L9), версия SA Версия, отличная от SA	335-3607-XX 335-3617-XX
	На русском языке (опция L10), версия SA Версия, отличная от SA	335-3599-XX 335-3609-XX
Пробники	Для моделей 200, 350 и 500 МГц один пассивный пробник на 500 МГц, 10Х на канал	TPP0500B
	Для моделей на 1 ГГц один пассивный пробник на 1 ГГц 10Х на канал	TPP1000
Адаптер, для моделей с опцией SA3 или SA6	N (штекер) — BNC (розетка)	103-0045-00
Передняя крышка	Жесткая пластиковая защитная крышка прибора	200-5130-00

Принадлежность	Описание	Номер по каталогу Tektronix
Шнур питания	Для Северной Америки (вариант поставки А0)	161-0348-00
	Универсальный европейский разъем (вариант А1)	161-0343-00
	Великобритания (вариант А2)	161-0344-00
	Австралия (вариант АЗ)	161-0346-00
	Швейцария (вариант А5)	161-0347-00
	Япония (вариант А6)	161-0342-00
	Китай (вариант А10)	161-0341-00
	Индия (вариант А11)	161-0349-00
	Бразилия (вариант А12)	161-0356-00
	Без шнура питания и адаптера переменного тока (вариант поставки А99)	
Логический пробник, с опцией MDO4MSO	Один 16-канальный логический пробник с принадлежностями	P6616
Футляр для пробника и принадлежностей	Сумка для хранения пробников и дополнительных принадлежностей	016-2030-XX

Таблица 2: Дополнительные принадлежности

Принадлежность	Описание	Номер по каталогу Tektronix
Модуль последовательной синхронизации и анализа для авиакосмических систем	Этот модуль обеспечивает синхронизацию по последовательным шинам MIL-STD-1553. Он также обеспечивает цифровое отображение сигнала, представление шин, декодирование шины, средства поиска и таблицы декодирования с отметками времени.	DPO4AERO
Модуль последовательной синхронизации и анализа аудиосигналов	Этот модуль обеспечивает синхронизацию по аудиошинам I ² S, Left Justified (LJ) (выравнивание по левому полю), Right Justified (RJ) (выравнивание по правому полю) и TDM. Он также обеспечивает цифровое отображение сигнала, представление шин, декодирование пакетов, средства поиска и таблицы декодирования с отметками времени.	DPO4AUDIO

Принадлежность	Описание	Номер по каталогу Tektronix
Модуль последовательной синхронизации и анализа для автомобильных систем	Этот модуль обеспечивает синхронизацию по информации на уровне пакета для последовательных шин CAN и LIN. Он также обеспечивает цифровое отображение сигнала, представление шин, декодирование пакетов, средства поиска и таблицу декодирования пакетов с отметками времени.	DPO4AUTO
Модуль последовательной синхронизации и анализа шин FlexRay, CAN и LIN	Этот модуль обеспечивает синхронизацию по информации на уровне пакета для шин FlexRay, CAN и LIN Он также обеспечивает цифровое отображение сигнала, представление шин, декодирование пакетов, средства поиска, таблицы декодирования пакетов с отметками времени и программного обеспечения для анализа «глазковой» диаграммы.	DPO4AUTOMAX
Пакетный прикладной модуль	Этот модуль обеспечивает функциональность DPO4AERO, DPO4AUDIO, DPO4AUTO, DPO4COMP, DPO4EMBD, DPO4ENET, DPO4LMT, DPO4PWR, DPO4USB и DPO4VID.	DPO4BND
Модуль последовательной синхронизации и анализа для компьютерных систем	Этот модуль обеспечивает синхронизацию по сигналам последовательных шин RS-232, RS-422, RS-485 и UART. Он также обеспечивает цифровое отображение сигнала, представление шин, декодирование пакетов, средства поиска и таблицы декодирования с отметками времени.	DPO4COMP
Модуль последовательной синхронизации и анализа для встроенных систем	Этот модуль обеспечивает синхронизацию по информации на уровне пакета для последовательных шин I ² C и SPI. Он также обеспечивает цифровое отображение сигнала, представление шин, декодирование пакетов, средства поиска и таблицы декодирования с отметками времени.	DPO4EMBD

Принадлежность	Описание	Номер по каталогу Tektronix
Модуль последовательной синхронизации и анализа систем Ethernet	Данный модуль добавляет синхронизацию по шинам 10BASE-T и 100BASE-TX. Он также обеспечивает средства поиска, представление шин, декодирование шины и таблицы декодирования с отметками времени. ПРИМЕЧАНИЕ. Для шин 100BASE-TX рекомендуется использовать модели с полосой пропускания не менее 350 МГц.	DPO4ENET
Модуль контроля предельных значений и тестирования по маске	Этот модуль поддерживает выполнение предельных тестов и тестов по стандартным и пользовательским телекоммуникационным маскам. ПРИМЕЧАНИЕ. Для шин стандарта Телеком >55 Мбит/с рекомендуется использовать модели с полосой пропускания не менее 350 МГц. Для высокоскоростных шин (HS) USB рекомендуется использовать модели с полосой пропускания 1 ГГц.	DPO4LMT
Модуль прикладных программ для анализа систем питания	Этот модуль поддерживает измерение качества питания, потерь переключения, гармонических искажений, пульсации, модуляции, области устойчивой работы и скорости нарастания (dV/dt и dl/dt).	DPO4PWR
Модуль последовательной синхронизации и анализа шин USB	Этот модуль обеспечивает синхронизацию по информации на уровне пакета для последовательных шин USB 2.0. Он также обеспечивает цифровое отображение сигнала, представление шин, декодирование шин в шестнадцатеричном, двоичном форматах и формате ASCII, средства поиска и таблицы декодирования с отметками времени.	DPO4USB
	ПРИМЕЧАНИЕ. Для высокоскоростных шин (HS) USB необходимо использовать модели с полосой пропускания 1 ГГц.	

Принадлежность	Описание	Номер по каталогу Tektronix
Модуль расширенного анализа видеосигналов	Этот модуль обеспечивает синхронизацию ряда стандартных видеосигналов HDTV, а также пользовательских (нестандартных) двух- и трехуровневых видеосигналов с количеством строк от 3 до 4000.	DPO4VID
Модуль расширенной синхронизации радиочастотных сигналов (для приборов с опциями SA3 или SA6)	Этот модуль обеспечивает синхронизацию на основе мощности РЧ-сигнала с условиями по длительности импульса, времени ожидания, рант-импульсам, логическому сигналу и последовательностям.	MDO4TRIG
NEX-HD2HEADER	Адаптер, который прокладывает каналы от разъема Mictor до 2,5-мм контактов головки	NEX-HD2HEADER
Адаптер ТЕК-USB-488	Переходник GPIB-USB	TEK-USB-488
Комплект для монтажа в стойку	Дополнительные кронштейны для монтажа в стойку	RMD5000
Мягкая сумка для переноски	Футляр для переноски прибора	ACD4000B
Жесткий футляр для транспортировки	Транспортный футляр, для него требуется также мягкий транспортный футляр (ACD4000B)	HCTEK54
Руководство программиста для осциллографов серий MSO4000B, DPO4000B, MDO4000/B/C и MDO3000	Описание команд для удаленного управления осциллографом. Его можно загрузить с веб-сайта www.tektronix.com/downloads.	077-0510-XX
Технические характеристики и техническое руководство по проверке эксплуатационных параметров осциллографов серии MDO4000C	Описание технических характеристик осциллографа и процедуры проверки производительности. Его можно загрузить с веб-сайта www.tektronix.com/downloads.	077-1178-XX
Руководство по сервисному обслуживанию осциллографов серии MDO4000C	Информация по обслуживанию осциллографов серии MDO4000C	077-1179-XX
Руководство по установке прикладных модулей для осциллографов серии MDO4000C	Описание установки модуля прикладных программ на осциллограф	071-3253-XX

Принадлежность	Описание	Номер по каталогу Tektronix
DPO3PWR and DPO4PWR Power	На английском языке (опция L0)	071-2631-XX
Measurement Module User Manual (Руководство по эксплуатации модулей для измерения систем питания DPO3PWR и DPO4PWR)	На французском языке (вариант поставки L1)	077-0235-XX
	На итальянском языке (вариант поставки L2)	077-0236-XX
	На немецком языке (вариант поставки L3)	077-0237-XX
	На испанском языке (вариант поставки L4)	077-0238-XX
	На японском языке (опция L5)	077-0239-XX
	На португальском языке (вариант поставки L6)	077-0240-XX
	На китайском языке, упрощенное письмо (вариант поставки L7)	077-0241-XX
	На китайском языке, традиционное письмо (вариант поставки L8)	077-0242-XX
	На корейском языке (вариант поставки L9)	077-0243-XX
	На русском языке (вариант поставки L10)	077-0244-XX
Инструкции по рассекречиванию и безопасности осциллографов серии MDO4000C	В руководстве описано, как удалять не подлежащую оглашению информацию или демонтировать запоминающие устройства из осциллографов Tektronix серии MDO4000C.	077-1180-00
Пробники TekVPI	Посетите страницу помощника по выбору пробника и принадлежностей к осциллографам по адресу www.tektronix.com.	
	ПРИМЕЧАНИЕ. Часть пробников TekVPI можно также использовать для входных РЧ-сигналов. Для работы данных пробников требуется адаптер TPA-N-VPI, указанный в списке ниже.	
Адаптер ТРА-N-VPI	Адаптер от разъема N (входной РЧ- сигнал) к пробнику TekVPI.	TPA-N-VPI
Адаптер TPA-BNC	Адаптер TekVPI-TekProbe II BNC	TPA-BNC

Осциллографы серии MDO4000C работают со многими дополнительно приобретаемыми пробниками. См. *Подключение пробников* на странице 9. Посетите страницу помощника по выбору пробника и принадлежностей к осциллографам по адресу www.tektronix.com для получения актуальной информации.

Рабочие положения

Ручка и передняя откидная опора позволяют установить осциллограф в удобное для работы положение. При откинутой опоре ручка должна быть опущена.



Подключение пробников

Ниже перечислены варианты подключения пробников к осциллографу.

1. Универсальный интерфейс пробника Tektronix (TekVPI)

> Эти пробники обеспечивают двусторонний обмен информацией с осциллографом через экранные меню и дистанционно через программируемые средства поддержки. Дистанционное управление полезно при работе в средах сбора данных и слежения, когда требуется выполнять предварительную настройку параметров пробника с компьютера.



 Универсальный интерфейс пробников Tektronix (TekVPI) для пассивных пробников

> Эти пробники разработаны на базе интерфейса TekVPI. Каждый пробник соответствует определенному каналу осциллографа, благодаря чему осциллограф получает возможность оптимизировать входной сигнальный тракт. Это обеспечивает компенсацию переменного тока по всему частотному диапазону.

3. Адаптер ТРА-BNC

Адаптер ТРА-ВNС позволяет использовать такие возможности пробника TEKPROBE II, как обеспечение питания пробника и передача на осциллограф информации о масштабе и единицах измерения. 4. Интерфейсы BNC

Некоторые из них используют возможность ТЕКРROBE передавать на осциллограф сигнал в виде осциллограммы и сведения о масштабе. Некоторые только передают сигнал, а другие виды связи в них отсутствуют.

5. Интерфейс логического пробника

Пробник Р6616 предоставляет 16 каналов цифровой информации (во включенном или выключенном состоянии).

6. Адаптер TPA-N-VPI позволяет использовать пробники TekVPI через вход радиочастотных сигналов.

Для получения дополнительной информации по ассортименту пробников, совместимых с осциллографами серии MDO4000C, посетите веб-сайт помощника по выбору пробника и принадлежностей к осциллографам по адресу www.tektronix.com.

Защита осциллографа

 Чтобы закрепить осциллограф на рабочем месте, используйте стандартный замок с тросиком для переносных компьютеров.



Включение питания

- 1. Подсоедините шнур питания (входит в комплект поставки) к разъему питания на задней панели.
- 2. Чтобы включить прибор, нажмите кнопку питания на передней панели прибора.

ПРИМЕЧАНИЕ. Кнопка передней панели Standby (Режим ожидания) не отключает прибор от источника питания. Чтобы полностью отключить питание прибора, отсоедините шнур питания, подключенный к его задней панели.



Выключение питания осциллографа

Чтобы выключить осциллограф, нажмите кнопку питания на передней панели прибора.



Чтобы отключить питание прибора, нажмите кнопку питания на передней панели прибора еще раз для выключения, затем отсоедините шнур питания.
Проверка работоспособности

Быстрая проверка функций позволяет убедиться в правильной работе осциллографа.

- **1.** Подключите кабель питания осциллографа.
- 2. Включите осциллограф.



- Подключите разъем пробника к каналу 1 осциллографа, а наконечник пробника и вывод опорного сигнала к клеммам PROBE COMP (КОМПЕНСАЦИЯ ПРОБНИКОВ) справа на передней панели осциллографа.
- 4. Нажмите кнопку Настройки по умолчанию.





 Нажмите кнопку Автоуст.. На экране должна появиться осциллограмма прямоугольного сигнала амплитудой около 2,5 В, частотой 1 кГц.

Если форма сигнала искажена, выполните компенсацию пробника.

Если сигнал не появляется, повторите процедуру заново. Если и после этого ситуация не исправляется, передайте прибор квалифицированному специалисту по обслуживанию.



Компенсация пассивного пробника напряжения ТРР0500В или ТРР1000

Осциллограф Tektronix может автоматически выполнять компенсацию пробников TPP0500B и TPP1000. Это устраняет необходимость в ручной компенсации, которая требуется при использовании других видов пробников.

При каждой компенсации генерируются значения для определенного сочетания пробника и канала. Если требуется использовать пробник на другом канале и нужно компенсировать новую пару «пробник-канал», заново выполните компенсацию для нового сочетания.

- 1. Подключите кабель питания осциллографа.
- 2. Подключите кабель питания осциллографа.
- 3. Подсоедините разъем пробника к каналу осциллографа, а наконечник пробника и опорный вывод к выводам **PROBE COMP** на передней панели осциллографа.

ПРИМЕЧАНИЕ. К выводам компенсации пробника нельзя подключать одновременно несколько пробников.

- Нажмите кнопку на передней панели для подключения входного канала к пробнику, который необходимо компенсировать. (1, 2, 3 или 4)
- Информация об автоматической установке значения согласованной нагрузки пробника отобразится в нижнем меню осциллографа.
- Связь по пост Герем. току
 Согласов. нагр.
 Инверсия
 Вкл. | Выкт.
 полосы
 пропускания
 На уровне
 Вкр. уровне
 Вкл. | Выкт.
 Паровне
 Вкл. | Викт.
 Паровне
 Вкл. | Викт.
 Вкл. | Викт.
 Паровне
 Вкл. | Викт.
 Вкл.
 - 5

6

 Несколько раз нажмите кнопку Дополнит., пока в раскрывающемся меню не будет выбрана команда Нас. пробн.



8. Нажмите Компенсация пробника и следуйте инструкциям, появляющимся на дисплее.





При компенсации пробников ТРР0500В/ТРР1000 на осциллографе:

- При каждой компенсации генерируются значения для определенного сочетания пробника и канала. Если требуется использовать пробник на другом канале и нужно компенсировать новую пару «пробник-канал», заново выполните компенсацию.
- Каждый канал может хранить значения компенсации для 10 отдельных пробников. При попытке компенсировать 11й пробник на том или ином канале осциллограф удалит значения для пробника, которым не пользовались дольше всех, и добавит значения для нового пробника.
- Осциллограф назначит значения компенсации по умолчанию пробнику ТРР0500В или ТРР1000, подключенному к каналу Aux In.

ПРИМЕЧАНИЕ. Заводская калибровка удаляет все сохраненные значения компенсации

ПРИМЕЧАНИЕ. Сбой компенсации пробника чаще всего происходит при ненадежном подключении наконечника пробника или заземления во время компенсации. В случае сбоя осциллограф использует старые значения компенсации пробника, если таковые были сохранены до сбоя компенсации.

Компенсация пассивного пробника напряжения, отличного от ТРР0500В или **TPP1000**

При первом подсоединении пассивного пробника напряжения к любому из входных каналов следует выполнить компенсацию пробника для согласования его с соответствующим входным каналом осциллографа.

Если вы заинтересованы в использовании процедуры автоматической компенсации пробника, описанной выше для пробников серии ТРР0500В и ТРР1000, (см. Компенсация пассивного пробника напряжения ТРР0500В или ТРР1000 на странице 15) на любом пассивном пробнике, кроме пробников Tektronix серии TPP0500B/TPP1000, проверьте в инструкции по эксплуатации своего пробника, отвечает ли он соответствующим требованиям. В противном случае, чтобы правильно скомпенсировать пассивный пробник, необходимо выполнить следующие действия. В противном случае, чтобы правильно скомпенсировать пассивный пробник, необходимо выполнить описанные ниже действия.

1. Выполните проверку работоспособности. См. Проверка работоспособности на странице 13. По форме отображаемой 2. Правильная компенсация осциллограммы определить, правильно ли скомпенсирован Недокомпенсация пробник. Перекомпенсация 3. При необходимости настройте пробник. Повторяйте операцию по мере надобности.

Советы

Используйте возможно более короткий провод заземления и сокращайте путь прохождения сигнала во избежание появления колебаний («звона»), обусловленных пробником, и искажений измеряемого сигнала.

1785-140



заземления

Сигнал с длинным проводом заземления

Бесплатное опробование прикладных модулей

30-дневное бесплатное опробование доступно для всех лицензий прикладных модулей, не установленных в вашем осциллографе. Пробный период начинается при первом включении питания осциллографа.

Через 30 дней, если вы хотите продолжать использовать этот модуль прикладных программ, необходимо приобрести его. Чтобы посмотреть дату истечения срока пробного периода, нажмите на передней панели кнопку Utility, нажмите на нижней панели кнопку Стр. сервиса, с помощью многофункционального регулятора а выберите Конфиг., затем в нижнем меню нажмите кнопку О программе, затем в боковом меню нажмите кнопку «Прикладные модули», чтобы увидеть срок действия.

Установка модуля прикладных программ



ОСТОРОЖНО. Во избежание повреждения осциллографа или прикладного модуля ознакомьтесь с мерами предосторожности, относящимися к ЭСР (электростатическому разряду). См. Включение питания на странице 11.

Во время установки или удаления модуля прикладных программ выключайте питание осциллографа.

См. Выключение питания осциллографа на странице 12.

Дополнительные пакеты модулей прикладных программ позволяют расширить возможности осциллографа.

Можно физически установить до четырех прикладных модулей одновременно. Прикладные модули устанавливаются в два разъема, окна которых расположены в верхнем правом углу передней панели. За этими двумя разъемами находятся два дополнительных разъема. Чтобы воспользоваться этими разъемами, установите модуль. При этом наклейка должна быть обращена в противоположную от пользователя сторону.

На некоторые модули предоставляются лицензии, которые можно передавать между прикладными модулями и осциллографом. Каждую лицензию можно хранить в модуле, что позволяет использовать его и в другом приборе. Имеется также возможность перемещения лицензии от модуля к осциллографу. Это позволит вам хранить раздельно модуль и осциллограф для обеспечения безопасности ваших данных. Такой способ позволит вам использовать одновременно более 4 приложений на вашем осциллографе. Для передачи лицензии от модуля к осциллографу или от осциллограф к модулю необходимо выполнить следующие действия.

- 1. Выключите питание осциллографа. Вставьте прикладные модули в осциллограф. Включите питание.
- 2. Нажмите на передней панели кнопку Utility. При необходимости нажмите в нижнем меню кнопку Стр. сервиса и поверните многофункциональную ручку в положение Конфиг.. В нижнем меню нажмите кнопку Управление модулями и доп. оборуд., затем в боковом меню нажимайте кнопку Тип лицензии до появления опции «Модули». Содержащиеся в осциллографе лицензии будут показаны в боковом меню. Для переноса лицензии нажмите кнопку рядом с соответствующей лицензией. Возможен одновременный перенос до четырех лицензий.
- 3. После выключения питания осциллографа можно демонтировать с него физический модуль прикладных программ.

Указания по установке и тестированию прикладного модуля см. в руководстве по установке прикладных модулей для осциллографов серии MDO3000 и MDO4000, входящем в комплект поставки прикладного модуля.

ПРИМЕЧАНИЕ. При переносе лицензии из модуля в осциллограф модуль не будет работать на другом осциллографе do mex nop, noka вы не перенесете лицензию из осциллографа в модуль. Поместите физический модуль в конверт или другое хранилище с отметками даты, названия модуля, модели и серийного номера осциллографа, в котором хранится его лицензия. Это поможет предотвратить ошибки впоследствии, если кто-нибудь найдет модуль, установит его в какой-либо другой осциллограф и будет гадать, почему он не работает.

Расширение полосы пропускания

Если необходимо больше возможностей при работе с прибором, можно расширить его полосу пропускания. Для этого необходимо приобрести обновление.

При всех модернизациях необходимо отправить прибор в центр обслуживания Tektronix для полной калибровки.

Модернизируемая модель	Опция SA3 или опция SA6 (анализатор спектра)	Полоса пропускания перед модернизацией	Полоса пропускания после модернизации	Заказать изделие
MDO4024C	Нет	200 МГц	350 МГц	MDO4BW2T34
		200 МГц	500 МГц	MDO4BW2T54
		200 МГц	1 ГГц	MDO4BW2T104
		350 МГц	500 МГц	MDO4BW3T54
		350 МГц	1 ГГц	MDO4BW3T104
		500 МГц	1 ГГц	MDO4BW5T104
MDO4034C	Нет	350 МГц	500 МГц	MDO4BW3T54
		350 МГц	1 ГГц	MDO4BW3T104
		500 МГц	1 ГГц	MDO4BW5T104
MDO4054C	Нет	500 МГц	1 ГГц	MDOBW5T104
MDO4024C	Да	200 МГц	350 МГц	MDO4BW2T34-SA
		200 МГц	500 МГц	MDO4BW2T54-SA
		200 МГц	1 ГГц	MDO4BW2T104-SA
		350 МГц	500 МГц	MDO4BW3T54-SA
		350 МГц	1 ГГц	MDO4BW3T104-SA
		500 МГц	1 ГГц	MDO4BW5T104-SA
MDO4034C	Да	350 МГц	500 МГц	MDO4BW3T54-SA
		350 МГц	1 ГГц	MDO4BW3T104-SA
		500 МГц	1 ГГц	MDO4BW5T104-SA
MDO4054C	Да	500 МГц	1 ГГц	MDO4BS5T104-SA

Изменение языка клавиатуры или интерфейса пользователя

Чтобы изменить язык клавиатуры или пользовательского интерфейса осциллографа и изменить обозначения кнопок передней панели с помощью накладки, выполните следующие действия.

- 1. Нажмите кнопку Utility (Сервис).
- 2. Нажмите кнопку Стр. сервиса.
- 3. Поверните многофункциональный регулятор **A** и выберите **Конфиг**.
- **4.** В появившемся нижнем меню нажмите кнопку **Язык**.
- 5. В открывшемся боковом меню нажмите кнопку Меню и выберите нужный язык пользовательского интерфейса многофункциональным регулятором **a**.
- 6. В открывшемся боковом меню нажмите кнопку USB-клавиатура и выберите нужную версию языка клавиатуры многофункциональным регулятором **a**.
- Если для пользовательского интерфейса выбран английский язык, необходимо убедиться, что на передней панели нет пластиковой накладки.

Если выбран другой язык, необходимо установить на переднюю панель пластиковую накладку для выбранного языка с надписями для кнопок на этом языке.

ПРИМЕЧАНИЕ. В случае выбора языка при покупке можно получить две накладки на переднюю панель на выбранном языке: одну для моделей с опциями работы с радиочастотными сигналами (опции SA3 или SA6) и одну для моделей без таких опций. Следуйте инструкциям, поставляемым с накладками на переднюю панель.





Utility

Изменение даты и времени

Для установки на внутренних часах текущего времени и даты необходимо выполнить следующие действия.

1. Нажмите кнопку Utility (Сервис).



- 2. Нажмите кнопку Стр. сервиса.
- 3. Поверните многофункциональный регулятор А и выберите Конфиг.
- 5. Нажмите кнопки на боковой панели и поверните оба многофункциональных регулятора (а и b), чтобы установить значения времени и даты.
- 6. Нажмите кнопку ОК установка даты и времени.

Компенсация сигнального тракта для временной и частотной областей

Функция компенсации сигнального тракта (SPC) позволяет устранить погрешности постоянного тока, вызванные изменением температуры или долговременным дрейфом. Если используются настройки по вертикали 5 мВ/дел и менее, компенсацию следует проводить после изменения температуры окружающей среды более чем на 10 °C либо один раз в неделю. Невыполнение этого требования может привести к тому, что при этих значениях настройки не будут достигнуты гарантированные уровни точности.

Для компенсации сигнального тракта выполните следующие действия.

1. Прогрейте осциллограф не менее 20 минут. Отключите от входов каналов все внешние сигналы (пробники и кабели). Входные сигналы, содержащие составляющую переменного тока, могут помешать компенсации.





2. Нажмите кнопку Utility.



- 3. Нажмите кнопку Стр. сервиса.
- 4. Поверните многофункциональный регулятор а и выберите Калибр..
- 5. Нажмите Сигнальный тракт в нижнем меню.
- 6. В боковом меню выберите команду Компенсировать сигнальный тракт.

Продолжительность калибровки составляет приблизительно 10 мин.

Стр. сервиса Калибр.	Сигнальный тракт Пройдено	Зав.кал. Пройдено		
4	5			

7.	После калибровки убедитесь, что на индикаторе состояния в нижнем меню	Стр. сервиса Калибр.	Сигнальный тракт Пройдено	Зав.кал. Пройдено		
	отображается Пройдено . При другом		1	1		
	показании индикатора повторите		(7)	(7)		
	калиоровку приоора или передаите		\smile	\smile		
	приоор квалифицированному					
	Функции заводской калибровки					
	применяются специалистами по					
	обслуживанию для калибровки					
	внутренних опорных напряжений					
	осциллографа по внешним					
	источникам. Для выполнения					
	заводской калибровки следует					
	обратиться в региональное					
	представительство Tektronix.					

ПРИМЕЧАНИЕ. Компенсация сигнального тракта не включает калибровку наконечника пробника.

Обновление микропрограммного обеспечения.

Чтобы обновить микропрограммное обеспечение, выполните следующие действия.

о

 Откройте веб-браузер и перейдите по адресу www.tektronix.com/software/ downloads. Воспользуйтесь средством поиска программного обеспечения. Загрузите на ПК самое новое микропрограммное обеспечение для вашего осциллографа.

Разархивируйте файлы и скопируйте файл firmware.img в корневую папку USB-флэшпамяти или жесткого USB-диска.

2. Выключите питание осциллографа.

 Вставьте накопитель USB в разъем USB на передней панели осциллографа.



1785-157

 Включите осциллограф. Прибор автоматически распознает обновление микропрограммного обеспечения и установит его.

Если прибор не устанавливает микропрограммное обеспечение, повторите процедуру заново. Если неполадка не устраняется, попробуйте использовать другую модель USBфлэш-памяти. И наконец, при необходимости, обратитесь к квалифицированному специалисту по техническому обслуживанию.



ПРИМЕЧАНИЕ. Не выключайте осциллограф и не удаляйте накопитель из разъема USB до тех пор, пока осциллограф не завершит установку микропрограммного обеспечения.

5. Выключите осциллограф и отсоедините USB-накопитель.









7. Нажмите кнопку Utility (Сервис).



- 8. Нажмите кнопку Стр. сервиса.
- 9. Поверните многофункциональный регулятор **A** и выберите **Конфиг**.
- 10. Нажмите кнопку О программе.
- 11. Убедитесь, что номер версии совпадает с номером версии нового микропрограммного обеспечения.

Подключение осциллографа к компьютеру

Подключите осциллограф непосредственно к компьютеру, чтобы позволить ПК выполнить анализ данных, сбор снимков экрана или управление осциллографом.

Существует три способа подключения осциллографа к компьютеру: с помощью драйверов VISA, веб-инструментов e*Scope и сервера сокета. Драйверы VISA используются для обмена информацией между компьютером и осциллографом с помощью программного обеспечения, например Tektronix OpenChoice Desktop[®]. e*Scope используется для обмена данными между осциллографом и компьютером с помощью веб-браузера, например Microsoft Internet Explorer. Для достижения наилучших результатов используйте браузер, поддерживающий HTLM 5.

Использование VISA

Драйвер VISA позволяет получать доступ к данным осциллографа с помощью компьютера с операционной системой MS-Windows. Эти данные используются в пакете программного обеспечения анализа, работающем на ПК, например Microsoft Excel, National Instruments LabVIEW, Tektronix OpenChoice Desktop или в программе собственной разработки. Для связи компьютера с осциллографом применяются обычные протоколы, например USB, Ethernet или GPIB.

Чтобы использовать VISA, загрузите драйверы VISA на компьютер. Кроме того, загрузите необходимое приложение, например OpenChoice Desktop. Драйверы и программное обеспечение OpenChoice Desktop можно найти на веб-сайте Tektronix (www.tektronix.com/downloads).

Использование е*Scope

e*Scope позволяет связаться с любым подключенным к Интернету осциллографом серии MDO4000C и управлять им с компьютера через веб-браузер.

Подключите осциллограф к сети с помощью порта локальной сети. Встроенный веб-интерфейс LXI (ядро 2011, версия 1.4) предоставляет сведения о конфигурации сети, которые можно изменять и настраивать. Кроме того, он обеспечивает удаленное управление прибором через пользовательский интерфейс e*Scope. С его помощью можно управлять параметрами прибора, сохранять снимки экрана, данные или установки прибора, а также делать многое другое. Выполняйте все эти функции с помощью веб-интерфейса, защищаемого паролем.

Чтобы установить связь между осциллографом и компьютером с помощью драйвера VISA, необходимо выполнить следующие действия.

1. Загрузите на компьютер драйверы VISA. Кроме того, загрузите необходимое приложение, например OpenChoice Desktop. Драйверы и программное обеспечение OpenChoice Desktop можно найти на веб-странице с возможностью поиска программного обеспечения Tektronix (www.tektronix.com/downloads).

2. Подсоедините осциллограф к вашему компьютеру с помощью соответствующего кабеля USB или Ethernet.

Для установления связи между осциллографом и системой GPIB подсоедините осциллограф к адаптеру TEK-USB-488 GPIB—USB с помощью кабеля USB. Затем подсоедините адаптер к системе GPIB с помощью кабеля GPIB. Включите питание осциллографа.

- 3. Нажмите кнопку Utility (Сервис).
- 4. Нажмите кнопку Стр. сервиса.
- 5. Вращайте ручку Многофункц. а и выберите команду «Ввод/Вывод».
- 6. Если используется интерфейс USB, настройка системы при включенной шине USB выполняется автоматически.

Проверьте значение для параметра USB в нижнем меню, чтобы убедиться, что шина USB включена. Если шина не включена, нажмите кнопку **USB**. Затем нажмите кнопку **Подключить к компьютеру** в боковом меню.

7. Для использования Ethernet нажмите в нижнем меню кнопку Ethernet и LXI.

Используя кнопки бокового меню, установите параметры сети (если необходимо). Дополнительные сведения см. далее в разделе «Информация о настройке e*Scope».

- 8. Для изменения параметров сервера сокета нажмите кнопку Сервер сокета и введите новые значения, воспользовавшись открывшимся боковым меню.
- 9. Если используется интерфейс GPIB, нажмите кнопку GPIB. С помощью ручки «Многофункц. а» введите адрес GPIB в боковом меню.

При этом на подсоединенном адаптере TEK-USB-488 устанавливается адрес GPIB.

10. Запустите на компьютере прикладное программное обеспечение.



- COBET.
- На веб-сайте Tektronix предусмотрена возможность доступа к различным программным средствам на основе Windows, предназначенным для обеспечения эффективного обмена данными между осциллографом и компьютером. Эти программные средства содержат инструментальные панели, ускоряющие обмен информацией с приложениями Microsoft Excel и Word, а также автономную программу регистрации данных — Tektronix OpenChoice Desktop.
- Для подключения компьютера через шину USB предназначен порт устройства USB 2.0 на задней панели. Запоминающие устройства USB подключаются к хост-порту USB 2.0 на передней или задней панели осциллографа. Для подключения осциллографа к ПК или к принтеру PictBridge используйте порт USB-устройств на задней панели.

Использование веб-страницы LXI и е*Scope

e*Scope позволяет связаться с любым подключенным к Интернету осциллографом серии MDO4000C с компьютера через веб-браузер.

Чтобы установить линию связи e*Scope между осциллографом и веб-браузером, работающим на удаленном компьютере, надо выполнить следующие действия.

- 1. Подсоедините осциллограф к компьютерной сети с помощью соответствующего кабеля Ethernet.
- 2. Нажмите кнопку Utility.
- 3. Нажмите кнопку Стр. сервиса.
- 4. Вращайте ручку «Многофункц. а» и выберите команду «Ввод/Вывод».
- 5. Нажмите кнопку Ethernet и LXI.

- **6.** Просмотрите верхний пункт бокового меню, чтобы определить состояние локальной сети. Индикатор загорается зеленым при нормальной работе и красным, если прибор обнаруживает неисправность.
- 7. Нажмите кнопку Параметры локальной сети, чтобы отобразить параметры сети, настроенные на осциллографе.
- Нажмите кнопку Сброс локальн.сети для восстановления на осциллографе параметров локальной сети по умолчанию.
- 9. Нажмите кнопку Проверка связи, чтобы проверить, может ли осциллограф найти подключенную сеть.
- 10. Нажмите еще, чтобы открыть другую часть бокового меню.
- 11. Нажмите Изменить имена, чтобы изменить имя осциллографа, домен сети или имя службы.
- 12. Нажмите Изменить пароль Ethernet и LXI, чтобы изменить пароль.
- **13.** Нажмите **Изменить пароль e*Scope**, чтобы использовать также пароль LXI для защиты своего осциллографа от внесения изменений в настройки локальной сети через веб-браузер.
- **14.** Запустите браузер на удаленном компьютере. В адресной строке браузера введите последовательно имя хоста, точку и доменное имя. Или же просто введите IP-адрес своего прибора. В обоих случаях на экране вашего компьютера должна появиться приветственная страница LXI веб-браузера.
- **15.** Для просмотра и редактирования настроек конфигурации нажмите **Конфигурац. сети**. Если вы используете пароль и изменяете свои настройки, вам может быть полезно знать, что имя пользователя по умолчанию «lxiuser».
- **16.** Для e*Scope нажмите ссылку «Управление прибором» (e*Scope) в левой части приветственной страницы LXI. После этого в браузере должна появиться новая вкладка (или окно) с работающей системой e*Scope.

Использование сервера сокета

Сервер сокета обеспечивает двустороннюю связь по компьютерной сети, работающей по протоколу Internet Protocol. Функция сервера сокета осциллографа может использоваться для обеспечения связи осциллографа с устройством или компьютером с удаленным терминалом.

Чтобы настроить и использовать сервер сокета для связи осциллографа с удаленным терминалом или компьютером, выполните следующие действия.

- 1. Нажмите кнопку Utility (Сервис).
- 2. Нажмите кнопку Стр. сервиса.
- 3. Вращайте ручку «Многофункц. а» и выберите команду «Ввод/Вывод».
- 4. Нажмите Сервер сокета.
- 5. В появившемся боковом меню «Сервер сокета» нажмите верхний пункт, чтобы выделить строку Включено.
- 6. Выберите значение для протокола: «Нет» или «Терминал».

Сеанс связи с участием пользователя при использовании клавиатуры, как правило, организуется по терминальному протоколу. Для поддержания автоматического сеанса связи с осциллографом такой протокол не требуется.

- 7. При необходимости измените номер порта с помощью ручки «Многофункц. а».
- 8. Если необходимо, нажмите «ОК» для установки нового номера порта.
- 9. После завершения установки параметров сервера сокета компьютер готов к соединению с осциллографом. Если вы используете ПК с ОС MS Windows, вы можете запустить обычный клиент Telnet, имеющий интерфейс командной строки. Для этого можно, например, ввести строку «Telnet» в окне «Запуск программы». В результате на компьютере будет открыто окно Telnet.

ПРИМЕЧАНИЕ. В MS Windows 7 необходимо предварительно разрешить использование Telnet.

10. Запустите сеанс связи с использованием терминала между компьютером и осциллографом, введя команду ореп с указанием сетевого адреса и порта осциллографа. Чтобы узнать сетевой адрес устройства, выберите пункт Ethernet и LXI в нижнем меню, а затем «Параметры локальной сети» в боковом меню. В результате отобразится экран «Параметры Ethernet и LXI». Чтобы узнать номер порта устройства, выберите пункт «Сервер сокета» в нижнем меню и прочитайте значение в пункте «Текущий порт» бокового меню.

Например, если IP-адрес осциллографа — 123.45.67.89, а номер порта имеет значение по умолчанию 4000, для запуска сеанса связи в окне MS Windows Telnet необходимо ввести: о 123.45.67.89 4000.

После установки соединения осциллограф отправит на компьютер экран со справочной информацией.

11. Теперь можно вводить стандартные запросы, например *idn?.

В результате в окне сеанса Telnet появится символьная строка с описанием прибора.

С помощью окна ceanca Telnet можно отправлять другие запросы и просматривать результаты. Синтаксис команд, запросов и коды состояний см. в руководстве программиста осциллографов, доступном на веб-сайте Tektronix.

ПРИМЕЧАНИЕ. Во время сеанса связи с осциллографом с помощью MS Windows Telnet не следует использовать клавишу Backspace на компьютере.

Подсоединение к осциллографу USB-клавиатуры

USB-клавиатуру можно подсоединить к хост-порту USB на задней или передней панели осциллографа. Осциллограф определит клавиатуру, даже если она подключена к уже включенному осциллографу.

Можно использовать клавиатуру для быстрого создания имен или меток. С помощью кнопки «Канал» и «Шина» в нижнем меню можно вызвать кнопку Метка. Для перемещения к точке ввода используйте клавиши со стрелками на клавиатуре, затем введите имя или метку. Обозначение каналов и шин делает информацию на экране более удобной для идентификации.

Чтобы выбрать клавиатуру с раскладкой для США или с другой раскладкой, выполните следующие действия.

- 1. Нажмите кнопку Utility (Сервис).
- 2. Нажмите кнопку Стр. сервиса.
- 3. Поверните многофункциональный регулятор А и выберите Конфиг.
- 4. Нажмите Язык в нижнем меню.
- 5. Нажмите USB-клавиатура в боковом меню.
- 6. Поворотом многофункционального регулятора а выберите нужную раскладку клавиатуры в открывшемся меню.

Ознакомление с прибором

Меню, элементы управления и разъемы на передней панели

На передней панели расположены кнопки и органы управления для наиболее часто используемых функций. Для доступа к более специализированным функциям имеются кнопки меню.



- 1. Стандартные элементы управления осциллографом на передней панели
- 2. Клавиатура из 10 цифровых клавиш
- 3. Гнезда для прикладных модулей
- 4. Разъем антистатического браслета
- 5. Заземление
- 6. PROBE COMP (Компенсация пробника)
- 7. Дополнительный вход (только на приборах без опции SA3 или SA6)
- 8. Отдельная группа элементов управления анализатором спектра, доступна для приборов с опциями SA3 и SA6
- 9. Отдельный входной РЧ-разъем типа N, доступен для приборов с опциями SA3 и SA6
- 10. Входы аналоговых каналов (1, 2, 3, 4) с универсальным интерфейсом TekVPI для пробников
- 11. Вход цифрового канала
- 12. Экран. Отображает частотную или временную область
- 13. Кнопка включения генератора сигналов произвольной формы

Меню передней панели и органы управления

На передней панели расположены кнопки и органы управления для наиболее часто используемых функций. Кнопки меню используются для доступа к более специализированным функциям.

Использование системы меню

Чтобы использовать систему меню, надо выполнить следующие действия.

1. Нажмите на передней панели кнопку меню, чтобы вывести на экран нужное меню.

ПРИМЕЧАНИЕ. Кнопки В1, В2 и В3 поддерживают несколько последовательных или параллельных шин.



 Нажмите кнопку нижнего меню. Если появится всплывающее меню, с помощью ручки Многофункц. а выберите требуемый вариант. Если появится всплывающее меню, нажмите кнопку еще раз, чтобы выбрать требуемый вариант.



3. Нажмите кнопку бокового меню.

Если пункт меню может принимать более одного значения, нажимайте соответствующую кнопку сбоку экрана, пока не будет выбрано нужное значение.

Если появится всплывающее меню, с помощью ручки Многофункц. а выберите требуемый вариант.



- 4. Чтобы убрать боковое экранное меню, нажмите еще раз кнопку нижнего экранного меню или нажмите кнопку Menu Off.
- 5. В некоторых пунктах меню для завершения установки требуется ввести числовое значение. Для настройки этих значений используйте многофункциональные регуляторы **a** и **b**. Кроме того, с помощью клавиатуры из 10 цифровых клавиш, находящейся на передней панели, можно задавать числовые значения.



6. Чтобы включить или выключить точную настройку, нажмите кнопку Точно.

Использование кнопок меню

Кнопки меню могут использоваться для выполнения многих функций осциллографа.



- **1.** Измерить. Нажмите эту кнопку, чтобы выполнить автоматические измерения на осциллограммах и получить доступ к цифровому вольтметру и функциям гистограммы сигнала.
- Поиск. Эта кнопка предназначена для автоматического поиска в зарегистрированном сигнале по событиям или признакам, заданным пользователем.
- 3. Автоуст. Эта кнопка предназначена для управления автоматической установкой настроек осциллографа.
- **4.** Тест. Эта кнопка предназначена для включения дополнительных и специфических для приложений функций тестирования.
- 5. Сбор данных. Эта кнопка предназначена для управления режимом регистрации и длиной записи.
- 6. Меню (в группе «Запуск»). Эта кнопка предназначена для управления настройками синхронизации.
- **7.** Расч. Эта кнопка предназначена для управления расчетными осциллограммами, в том числе для вывода на экран и удаления с экрана отдельных расчетных осциллограмм.
- 8. Опорн.. Эта кнопка предназначена для управления опорными осциллограммами, в том числе для вывода на экран и удаления с экрана отдельных опорных осциллограмм.
- 9. В1, В2 или В3. С помощью этих кнопок можно задать последовательную шину, если имеются необходимые прикладные модули. Поддержка параллельных шин доступна в продуктах MDO4000C с установленной опцией MDO4MSO. Соответствующие кнопки позволяют вывести на экран или убрать с экрана отображение соответствующей шины.
- **10.** AFG (Генератор сигналов произвольной формы) Эта кнопка предназначена для включения выхода генератора сигналов произвольной формы и доступа к меню этого генератора.
- **11.** Положение (в группе «По вертикали»). Настройка положения выбранного сигнала по вертикали. Нажмите эту кнопку, чтобы расположить индикатор опорной линии осциллограммы по центру.
- **12.** Кнопки вызова меню для каналов **1**, **2**, **3** или **4**. Эти кнопки предназначены для настройки параметров входных осциллограмм по вертикали и отображения или удаления с экрана соответствующих осциллограмм.
- **13.** Масштаб (в группе «По вертикали»). Настройка масштаба выбранного сигнала по вертикали (вольт/деление). Эта кнопка служит для переключения между режимами точной и грубой настройки.

Кнопки, расположенные под экраном

С помощью кнопок, расположенных под экраном, можно использовать различные функции осциллографа.



 Menu (в группе Save / Recall [Сохранение/Вызов]) (Меню). Нажмите эту кнопку, чтобы закрепить за кнопкой «Сохранить» функцию сохранения и вызова настроек, осциллограмм или снимков экрана во внутреннюю память, на запоминающее устройство USB или на смонтированный сетевой диск.



2. Default Setup (Настройка по умолчанию). Эта кнопка предназначена для немедленного восстановления настроек осциллографа по умолчанию.



3. Utility (Сервис). Эта кнопка предназначена для включения системных функций, например функций выбора языка или установки времени и даты.



- **4. В1**, **В2** или **В3**. Нажмите эти кнопки, чтобы выбрать и отобразить шину, если имеются необходимые ключи для модулей прикладных программ.
 - DPO4AERO поддерживает шины MIL-STD-1553.
 - Модуль DPO4AUDIO поддерживает шины I²S, Left Justified (LJ) (выравнивание по левому полю), Right Justified (RJ) (выравнивание по правому полю) и TDM.
 - Модуль DPO4AUTO поддерживает шины CAN и LIN.
 - Модуль DPO4AUTOMAX поддерживает шины CAN, LIN и FlexRay, включая тестирование физического уровня на FlexRay.
 - Модуль DPO4BND обеспечивает поддержку DPO4AERO, DPO4AUDIO, DPO4AUTO, DPO4COMP, DPO4EMBD, DPO4ENET, DPO4USB, DPO4LMT, DPO4PWR и DPO4VID.
 - Mogyль DPO4COMP поддерживает шины RS-232, RS-422, RS-485 и UART.
 - Модуль DPO4EMBD поддерживает шины I²C и SPI.
 - Модуль DPO4ENET поддерживает шины 100BASE-Т и 1000BASE-Т.
 - Модуль DPO4USB поддерживает шины USB 2.0.

Кроме того, кнопки **B1**, **B2** или **B3** позволяют вывести на экран или убрать с экрана отображение соответствующей шины.

- Модуль MDO4TRIG поддерживает расширенную синхронизацию по уровню мощности радиочастотного сигнала.
- Модуль MDO4MSO добавляет 16 цифровых каналов; в комплект входит цифровой пробник P6616 и принадлежности.
- Модуль MDO4AFG добавляет генератор сигналов произвольной формы к изделию серии MDO4000C.



- **5.** Опорн.. Эта кнопка предназначена для управления опорными осциллограммами и кривыми, в том числе для вывода на экран и удаления с экрана отдельных опорных осциллограмм или кривых.
- 6. Расч. Эта кнопка предназначена для управления расчетными осциллограммами или кривыми, в том числе для вывода на экран и удаления с экрана отдельных расчетных осциллограмм или кривых.

Элементы управления для спектрального анализа

С помощью этих кнопок можно настроить параметры регистрации сигналов и отображение сигналов на РЧ-входе.



- 1. РЧ. Нажмите эту кнопку для отображения частотной области и меню. С помощью меню «РЧ» можно получить доступ к дисплею спектрограмм.
- **2.** Част./Диап. Нажмите, чтобы указать фрагмент спектра, отображаемый на экране. Установите центральную частоту и диапазон или укажите начальную и конечную частоту.
- 3. Ампл. Нажмите, чтобы установить опорный уровень.
- 4. Полоса проп. Эта кнопка служит для задания полосы пропускания разрешения.
- 5. Маркеры. Нажмите, чтобы установить автоматические или ручные маркеры.

Другие элементы управления



 Курсоры. При нажатии этой кнопки включаются два вертикальных курсора. При следующем нажатии все курсоры выключаются. Нажмите и удерживайте эту кнопку для отображения меню курсоров. С помощью этого меню можно выбрать параметры курсоров, например тип, источник, ориентацию, связанное состояние и единицы измерения.

Когда курсоры включены, их можно перемещать с помощью многофункциональных ручек.

 С помощью верхней ручки Многофункц. а, если она включена, можно переместить курсор, установить числовое значение параметра для пункта меню или выбрать элемент из всплывающего списка. Нажмите кнопку Точно для переключения между грубой и точной настройками.

В качестве индикаторов включения ручек а и b используются значки на экране.

3. Выбор. Эта кнопка предназначена для включения специальных функций.

Например, если используются два вертикальных курсора (а горизонтальные курсоры не отображаются), при нажатии этой кнопки курсоры блокируются друг с другом или разблокируются. Когда одновременно отображаются два вертикальных и два горизонтальных курсора, можно нажать эту кнопку, чтобы сделать активными либо вертикальные курсоры, либо горизонтальные.

- **4.** Точно. С помощью этой кнопки можно переключать режимы грубой и точной регулировки для различных операций, выполняемых с помощью многофункциональных ручек **a** и **b**.
- **5.** С помощью нижней ручки **Многофункц. b**, если она включена, можно переместить курсор или установить числовое значение параметра для выбранного пункта меню. Для более точной настройки нажмите кнопку **Точно**.
- **6. Яркость**. Эта кнопка используется для включения функции регулировки яркости осциллограммы ручкой **Многофункц. а** и регулировки яркости масштабной сетки ручкой Многофункц. b.



- 7. Кнопка с изображением лупы. Эта кнопка предназначена для включения режима лупы.
- 8. Панорама (внешняя ручка). При вращении этой ручки окно лупы перемещается по записанной осциллограмме.
- **9.** Лупа (внутренняя ручка). Эта ручка предназначена для управления коэффициентом масштабирования. При вращении по часовой стрелке изображение увеличивается. При вращении против часовой стрелки изображение уменьшается.
- Кнопка воспроизведения-паузы. Эта кнопка предназначена для запуска и останова автоматического панорамирования осциллограммы. Управление скоростью и направлением панорамирования осуществляется ручкой панорамирования.
- 11. Предыдущая. Эта кнопка позволяет перейти к предыдущей метке на осциллограмме.
- 12. Установить/сбросить (в группе «Метки»). Эта кнопка предназначена для установки и удаления меток на осциллограмме.
- **13.** Следующая. Эта кнопка позволяет перейти к следующей метке на осциллограмме.



14. Положение (в группе «По гориз.»). Настройка положения точки синхронизации по горизонтали относительно положения зарегистрированных сигналов. При включенной задержке с помощью этой кнопки можно выполнить центрирование. При выключенной задержке с помощью этой кнопки можно включить параметр 10 %. 15. Масштаб (в группе «По гориз.»). Настройка масштаба по горизонтали (время/деление).



- **16.** Автоуст. Эта кнопка предназначена для автоматической установки значений параметров по вертикали, горизонтали и параметров запуска, обеспечивающих приемлемое изображение.
- 17. Однокр.. Эта кнопка предназначена для регистрации одиночного сигнала.
- 18. Пуск/стоп. Эта кнопка предназначена для пуска и останова регистрации.
- 19. Уровень (в группе «Запуск»). Ручка установки уровня синхронизации.

Уст. на 50%. Нажмите ручку уровня синхронизации, чтобы установить значение уровня синхронизации, равное половине амплитуды сигнала.

20. Принудительно (в группе «Запуск»). Мгновенное создание события синхронизации.



- 21. Печать. Эта кнопка служит для печати на выбранном принтере.
- 22. Выключатель питания. Используется для включения и выключения осциллографа.

- 23. Хост-порт USB 2.0. Используется для подсоединения к осциллографу периферийных устройств USB, например клавиатуры или запоминающего устройства.
- 24. Save. Эта кнопка предназначена для выполнения немедленного сохранения. При сохранении используются текущие параметры сохранения, заданные в меню Save/Recall.
- 25. Мепи (в группе Save / Recall [Coxpaнeние/Вызов]) (Меню). Нажмите эту кнопку для сохранения настроек, осциллограмм и снимков экрана во внутреннюю память или на запоминающее устройство USB и восстановления этих данных из памяти.
- **26.** Default Setup (Настройка по умолчанию). Эта кнопка предназначена для немедленного восстановления настроек осциллографа по умолчанию.
- 27. Utility (Сервис). Эта кнопка предназначена для включения системных функций, например функций выбора языка или установки времени и даты.
- **28.** Кнопка **D15-D0**. Предназначена для отображения на экране или удаления с экрана цифровых каналов и доступа к меню настройки цифрового канала (только для приборов с опцией MDO4MSO).
- 29. Menu Off (Откл. меню). При нажатии этой кнопки отображаемое меню убирается с экрана.

Элементы на экране временной области

На экране могут появляться элементы, показанные на рисунке ниже. Эти элементы не обязательно отображаются одновременно. При выключенных меню некоторые экранные надписи оказываются за пределами масштабной сетки.



- 1. В поле экранной надписи регистрации отображается текущий режим: регистрация выполняется, остановлена или включен ее предварительный просмотр.
 - «Вып.»: регистрация включена.
 - «Стоп»: регистрация выключена.
 - «Прокр.»: режим прокрутки (40 мс/дел или меньше).
 - PreVu (Предварительный просмотр): осциллограф остановлен или находится между сигналами запуска.

В этом режиме можно изменять масштаб и положение осциллограммы по горизонтали и по вертикали, чтобы оценить возможный вид следующей осциллограммы. А/В: при регистрации в режиме усреднения величина В означает общее количество значений для усреднения (это можно настроить с помощью бокового меню режима регистрации), а величина А означает текущее состояние относительно этого общего количества значений.

2. Значок точки синхронизации показывает расположение точки синхронизации на осциллограмме.



 Значок неподвижной точки указывает точку, вокруг которой расширяется и сжимается масштаб по горизонтали. Чтобы сделать точку растяжения такой же, как и точка синхронизации (как показано), нажмите Сбор данных и установите в пункте Задержка нижнего меню значение Выкл.



4. На индикаторе записи осциллограммы отображается расположение точки синхронизации относительно записи осциллограммы. Цвет линии соответствует цвету выбранной осциллограммы. В скобках показана часть записи, которая в данный момент отображается на экране.

																	Т
																	-
_	_		-	-			_	 _		-	_	-	_	_		-	_

- 5. Экранная надпись состояния синхронизации показывает состояние синхронизации. Возможны следующие состояния.
 - Предзапуск: регистрация до наступления события синхронизации.
 - Запуск? ожидание запуска.
 - Запуск. синхронизировано.
 - Авто. регистрация без синхронизации.
- 6. Значок безопасности отображается, когда порты ввода-вывода выключены.

7. На экранной надписи значений курсоров отображаются время, амплитуда и разность значений для каждого курсора. При измерениях с БПФ отображаются частота и амплитуда. Для последовательных и параллельных шин экранная надпись показывает декодированные значения.

6	–12.00µs	-240.0mV
0	12.00µs	236.0mV
	∆24.00µs	∆476.0mV
	dV/dt	19.83kV/s

8. Значок уровня синхронизации показывает уровень синхронизации сигнала. Цвет значка соответствует цвету источника синхронизации.

9. Экранная надпись состояния синхронизации по фронту показывает источник синхронизации, фронт и уровень. В экранных надписях других видов синхронизации отображаются другие параметры.



10. В верхней строке экранной надписи длины записи и частоты выборки отображается частота выборки. Можно настроить этот параметр с помощью ручки Масштаб в группе «По гориз.». В нижней строке отображается длина записи. Можно настроить этот параметр, нажав кнопки Сбор данных и Длина записи в нижнем меню.

250MS/s 10k points

11. В верхней строке показаний положения и масштаба по горизонтали отображается масштаб (настраиваемый ручкой Масштаб в группе «По гориз.»). Если включен режим задержки, в нижней строке показывается время от значка Т до значка точки растяжения (настраивается с Положение по горизонтали). С помощью регулировки положения по горизонтали можно ввести дополнительную задержку между моментом синхронизации и фактическим началом регистрации. Чтобы зафиксировать больше данных перед запуском, надо ввести отрицательное время. Если Режим задержки выключен, в нижней строке показывается выраженное в процентах место времени запуска в пределах регистрации.



12. Экранная надпись «Timing Resolution» показывает временное разрешение цифровых каналов. Временное разрешение — это время дискретизации. Оно является величиной, обратной цифровой частоте выборки. При включении элемента управления MagniVu в экранной надписи появляется «MagniVu».

D15		D0
💵 Timing R	esolution:	4.00ns

13. В экранных надписях измерений отображаются результаты выбранных измерений. Возможен одновременный выбор до четырех измерений. Если существует условие вертикальной отсечки, вместо ожидаемого цифрового

значения отображается символ Δ. (Часть кривой располагается выше или ниже области экрана.) Чтобы получить требуемое числовое значение измерения, с помощью ручек регулировки по вертикали установите масштаб и положение осциллограммы на экране.



14. На вспомогательных экранных надписях осциллограммы отображаются масштабные коэффициенты по вертикали и по горизонтали для расчетной и опорной осциллограмм.



15. В экранной надписи канала отображается масштабный коэффициент канала (для деления), тип входа, состояние инвертирования и полосы пропускания. Настройка выполняется с помощью ручки «Масштаб» в группе «По вертикали» и меню каналов 1, 2, 3 и 4.



16. Для цифровых каналов индикаторы линии развертки указывают верхний и нижний уровни. Цвет значка соответствует цветовой кодировке, используемой на резисторах. Индикатор D0 – черный, индикатор D1 – коричневый, индикатор D2 – красный и т. д.



17. Когда цифровые каналы сгруппированы, отображается значок группы.



- 18. На экране шины отображается информация об уровне декодированного пакета для последовательных или параллельных шин. Индикатор шины показывает номер и тип шины.
- 19. Для аналоговых каналов индикатор опорной линии осциллограммы указывает нулевой уровень осциллограммы, если не задано никакого смещения. Цвета значков соответствуют цветам осциллограмм.



Элементы на экране частотной области

Чтобы включить отображение частотной области, нажмите кнопку РЧ на передней панели.



- 1. Метки вертикальной сетки
- 2. Начальная частота
- 3. Опорный уровень
- 4. масштаб по вертикали
- 5. Центральная частота
- 6. Диапазон и полоса пропускания разрешения
- 7. Конечная частота
- 8. Маркер опорного значения

Элементы на экране генератора сигналов произвольной формы



- 1. Если отображается, то выход AFG включен.
- 2. Метка «AFG» (Генератор сигналов произвольной формы)
- 3. Тип осциллограммы, например «Синус»
- 4. Значок аддитивного шума
- 5. Частота
- 6. Амплитуда
- (См. Генератор сигналов произвольной формы.)

Элементы на экране цифрового вольтметра



- 1. Тип измерений (среднеквадратичное значение суммы переменного и постоянного тока, переменный ток, среднеквадратичное значение переменного тока или частота)
- 2. Числовое значение для текущего измерения
- 3. График (мин., макс., значение, пятисекундный диапазон скользящей средней)

Число в левой части линейной шкалы графика — это минимальное значение диапазона (например, 0,000 В).

Число в правой части линейной шкалы графика — это максимальное значение диапазона (например, 400,0 мВ).

Серая полоса показывает пятисекундную скользящую среднюю измерений.

Перевернутый треугольник указывает место на шкале, соответствующее текущему значению измерений.

- **4.** Минимальное значение измерений, зарегистрированное с момента включения прибора или с момента последнего нажатия пункта меню **Reset DVM Statistics** (Сброс статистики цифрового вольтметра).
- 5. Максимальное значение измерений, зарегистрированное с момента включения прибора или с момента последнего нажатия пункта меню Reset DVM Statistics.
- 6. Среднее значение всех измерений, зарегистрированное с момента включения прибора или с момента последнего нажатия пункта меню Reset DVM Statistics.
- 7. Частота

ПРИМЕЧАНИЕ. Если частота сигнала, напряжение которого измеряется, становится равной 10 кГц и более, появляется сообщение «Over bandwidth» (Выход за верхнюю границу полосы пропускания). Если частота сигнала, напряжение которого измеряется, становится равной 10 Гц и менее, появляется сообщение «Under bandwidth» (Выход за нижнюю границу полосы пропускания). Рядом с минимальным или максимальным значением, вышедшим за границу полосы пропускания, появляется сообщение «?». Чтобы удалить сообщение «?» с экрана, нажмите Reset DVM Statistics.

(См. Выполнение измерений с помощью цифрового вольтметра.).

Разъемы на задней панели



- 1. AFG OUT (Выход генератора сигналов произвольной формы). Используйте порт AFG OUT (Выход генератора сигналов произвольной формы) для передачи сигналов с этого генератора.
- 2. AUX OUT (Дополнит. выход). Используется для выхода сигнала запуска (Trigger), выходного сигнала (Signal Out) или выхода синхронизации AFG (AFG Sync Out). Этот выход предназначен для генерирования сигнала по импульсу основного запуска, как опорного сигнала на 10 МГц, или для вывода сигнала в случае других событий, таких как контроль предельных значений или тестирование по маске.
- 3. REF IN.. Используйте внешний опорный входной сигнал 10 МГц для обеспечения внешней временной развертки.
- LAN. Порт LAN (Ethernet) (с разъемом RJ-45) предназначен для подключения осциллографа к локальной сети 10/100/1000 Base-T.
- 5. Порт Видеовыход. Видеопорт (гнездовой разъем DB-15) предназначен для отображения экрана осциллографа на внешнем мониторе или проекторе.
- 6. Порт устройств USB 2.0. Порт для подключения устройств USB 2.0, работающий в режиме High Speed, предназначен для подключения принтеров, совместимых с PictBridge, или управления осциллографом с ПК с использованием протокола USBTMC.

ПРИМЕЧАНИЕ. Кабель, соединяющий порт устройства USB 2.0 с компьютером, должен соответствовать спецификации USB 2.0, обеспечивающей высокоскоростной обмен данными при подключении к быстродействующему хост-контроллеру.

- 7. Хост-порт USB 2.0. Для подключения USB-накопителя или USB-клавиатуры используйте хост-порт USB 2.0, работающий в режиме High Speed.
- 8. Вход питания. Подсоединяется к сети переменного тока со встроенным защитным заземлением.

- 9. Замок. Используется для защиты осциллографа.
- 10. Крепления VESA. Используется для защиты осциллографа.
Регистрация сигнала

В этом разделе описаны основные понятия и процедуры настройки осциллографа для регистрации сигнала.

Настройка аналоговых каналов

Настройка прибора для регистрации сигналов аналоговых каналов производится с помощью кнопок на передней панели.

1. Подсоедините пробник ТРР0500В, ТРР1000 или VPI к источнику входного сигнала.



2. С помощью кнопок на передней панели выберите входной канал.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если используется пробник без поддержки кодирования, в меню осциллографа «По вертикали» установите ослабление канала (коэффициент пробника), соответствующее пробнику.



3. Нажмите кнопку Настройки по умолчанию.



4. Нажмите кнопку Автоуст..



5. Нажмите кнопку нужного канала. Отрегулируйте положение и масштаб по вертикали.



6. Отрегулируйте положение и масштаб по горизонтали. Положение по горизонтали определяет число элементов выборки до и после синхронизации.



Масштаб по горизонтали определяет размер окна регистрации относительно положения сигналов. Можно масштабировать окно таким образом, чтобы в нем умещался фронт сигнала, период, несколько периодов или несколько тысяч периодов.



COBET. Для просмотра нескольких периодов зарегистрированного сигнала в верхней части экрана и одного периода в нижней части используйте функцию масштабирования. (Управление осциллограммами при большой длине памяти.)

Обозначение каналов и шин

Для упрощения идентификации отображаемых на экране каналов и шин можно добавить метки. Метка располагается на значке опорной линии осциллограммы в левой стороне экрана. В метке можно использовать до 32 символов.

Чтобы ввести метку канала, нажмите кнопку входного аналогового канала.

1. Для входного канала или шины нажмите кнопку на передней панели.





- 2. Чтобы создать метку, например для канала 1 или шины В1, нажмите кнопку нижнего экранного меню.
- 3. Для просмотра списка меток нажмите кнопку Выбрать заданную метку.
- 4. С помощью ручки **Многофункц. b** прокрутите список и найдите подходящую метку. После ввода метки при необходимости ее можно изменить.
- 5. Чтобы добавить метку, нажмите кнопку Вставить предуст. метку.

Если используется USB-клавиатура, для размещения точки ввода и изменения вставленной метки воспользуйтесь клавишами со стрелками или введите новую метку. (Подсоединение к осциллографу USB-клавиатуры.)

- 6. Если USB-клавиатура не подсоединена, для расположения точки ввода нажмите кнопки со стрелками в боковом и нижнем экранном меню.
- 7. Для прокрутки списка букв, цифр и других символов вращайте ручку **Многофункц.** а, чтобы найти букву в имени, которое требуется ввести.
- Нажмите кнопку Выбор или Ввести символ, чтобы указать, что требуемый символ выбран.

При необходимости можно изменить имя с помощью кнопок нижнего меню.

- Продолжайте выбирать символы и нажимать кнопку Выбрать до тех пор, пока не будут введены все требуемые символы. Для другой метки нажмите кнопки со стрелками в боковом и нижнем экранном меню, чтобы переместить точку ввода.
- 10. Нажмите кнопку Отобразить метки и выберите значение Вкл, чтобы увидеть метку.

Использование настройки по умолчанию

Для восстановления настроек осциллографа по умолчанию необходимо выполнить следующие действия.

1. Нажмите кнопку Настройки по умолчанию.



 Чтобы отменить последнее восстановление настроек по умолчанию, нажмите кнопку Отменить настройку по умолчанию.

Использование автоустановки

Функция автоустановки предназначена для настройки прибора (регистрации, синхронизации, параметров по горизонтали и вертикали) таким образом, чтобы в нем отображались четыре или пять периодов осциллограммы для аналоговых каналов с запуском вблизи среднего уровня и десять периодов для цифровых каналов.

Функция автоустановки работает как с аналоговыми, так и с цифровыми каналами.

 Чтобы выполнить автоустановку аналогового канала, подключите аналоговый пробник, затем выберите входной канал.

Чтобы выполнить автоустановку цифрового канала, подключите логический пробник, затем выберите входной канал. *Настройка цифровых каналов* на странице 77.

- 2. Чтобы выполнить автоустановку, нажмите кнопку Автоустановка.
- Чтобы отменить последнюю автоустановку, нажмите, при необходимости, кнопку Отмена автоустановки.





Можно также отключить функцию Autoset (автоустановка) Чтобы отключить или включить функцию автоустановки, выполните следующие действия:

1. Нажмите и удерживайте кнопку Автоустановка.



- Нажмите и удерживайте кнопку Menu Off.
- 3. Отпустите кнопку Menu Off, а затем кнопку Автоустановка.



4. Выберите необходимую настройку («Автоустановка включена» или «Автоустановка отключена») в боковом меню.

Советы

- Для наилучшего отображения сигнала при автоустановке может быть изменено его положение по вертикали. Вертикальное смещение при автоустановке всегда устанавливается равным 0 В.
- Если при автоматической установке каналы не отображаются, прибор включает первый канал (1) и устанавливает для него масштаб.
- Если при автоматической установке осциллограф обнаруживает видеосигнал, то осциллограф автоматически устанавливает в качестве типа синхронизации видеосигнал и делает другие настройки для отображения стабильного видеосигнала.

Основные понятия регистрации сигнала

Прежде чем сигнал может быть отображен, он должен пройти через входной канал, в котором выполняется его масштабирование и преобразование в цифровую форму. В каждом канале имеется собственный входной усилитель и аналого-цифровой преобразователь. Каждый канал выдает поток цифровых данных, из которых прибор извлекает записи осциллограмм.

Процесс выборки



Регистрацией называется процесс выборки данных из аналогового сигнала, их оцифровки и последующей сборки в запись осциллограммы, которая сохраняется в памяти.

Выборка в реальном масштабе времени

Record points



Sampling rate

В осциллографах серии MDO4000C используется выборка в реальном времени. При выборке в реальном масштабе времени прибор выполняет оцифровку всех точек, зарегистрированных после одного события синхронизации.

Запись осциллограммы

Прибор формирует запись осциллограммы с использованием следующих параметров:



- Интервал дискретизации: время между записанными точками выборки. Настройка выполняется поворотом регулятора Масштаб (в группе «По гориз.») или нажатием кнопки Сбор данных изменением длины записи в меню «Сбор данных».
- Длина записи: количество точек выборки, образующих полную запись осциллограммы. Настройка этого параметра выполняется нажатием кнопки Сбор данных и с помощью нижнего и бокового экранных меню.
- Точка синхронизации: нулевое опорное значение времени в записи сигнала. На экране обозначается оранжевой буквой «Т».
- Положение по горизонтали: Когда Режим задержки включен, это время от точки синхронизации до точки растяжения. Настраивается поворотом регулятора Положение (в группе «По гориз.»).

Чтобы начать сбор данных после точки синхронизации, следует ввести положительное значение времени. Чтобы начать сбор данных до точки синхронизации, следует ввести отрицательное значение времени.

 Точка растяжения: точка, относительно которой производится растяжение и сжатие осциллограммы при масштабировании. Обозначается оранжевым треугольником.

Acquire

Уст. горизонт.

поз. на

10 %

Отобр. осцил

Отображение

ХҮ Выкл.

8888

Задержка

Вкл. Выкл

FastAcq

Выкл.

Использование режима FastAcq

Режим FastAcq[™] позволяет выполнять высокоскоростной захват сигнала. Его удобно использовать для обнаружения трудноуловимых аномалий сигнала. В режиме быстрой регистрации снижается время паузы между циклами регистрации сигналов, при этом обеспечивается возможность фиксирования и отображения кратковременных событий, например выбросов и огибающих импульсов. Режим быстрой регистрации также позволяет отображать особенности сигналов с яркостью, отражающей частоту их возникновения.

11. Ecente e

Режим

Выборка

FastAcq

Fast Acq <mark>Вкл.</mark> Выкл.

Палитра осцилл. а Температура Длина записи

10000

1. Нажмите на передней панели кнопку «Сбор данных».

2. Нажмите FastAcq в нижнем меню.

3. Установите переключатель FastAcq в боковом меню в положение «Вкл.».

 Нажмите кнопку «Палитра осцилл.» в боковом меню и используйте многофункциональную ручку, чтобы выбрать желаемую палитру отображения.



Палитра отображения позволяет повысить наглядность событий. Благодаря этой функции с помощью изменения яркости отображается частота появления редких событий по отношению к частоте появления обычных сигналов. Можно выбрать следующие варианты: «Температура», «Спектральная», «Обычная» и «Инвертирован.».

- В палитре Температура для отображения частоты появления сигналов используется цветовая градация. Для более частых событий используются «горячие» цвета, например красный или желтый, а для менее частых — «холодные», например синий или зеленый.
- В палитре Спектральная для отображения частоты появления сигналов используется цветовая градация. Для более частых событий используются «холодные» цвета, например синий или зеленый, а для менее частых «горячие», например красный или желтый.
- В палитре Обычная используются цвета каналов по умолчанию (например, желтый цвет для канала 1), а для отображения частоты появления событий используются оттенки серого, при этом наиболее частые события отображаются более яркими цветами.
- В палитре Инвертирован. используются цвета каналов по умолчанию, а для отображения частоты появления событий используются оттенки серого, при этом наиболее редкие события отображаются более яркими цветами.

При использовании этих цветовых палитр выделяются часто повторяющиеся события или, в случае непериодических аномалий, редко возникающие.

Как работают аналоговые режимы сбора данных

В режиме **Выборка** сохраняются первые точки выборки из каждого интервала оцифровки. Выборка —это режим по умолчанию.

В режиме **Пик-детектор** используются максимальное и минимальное значения из всех выборок, содержащихся в двух последовательных интервалах регистрации. Этот режим применяется только для неинтерполируемой выборки в режиме реального времени. Он полезен для захвата высокочастотных глитчей.

В режиме Высокое разрешение

рассчитывается среднее значение по всем выборкам для каждого интервала оцифровки. Этот режим также применяется только для неинтерполируемой выборки в режиме реального времени. Режим высокого разрешения обеспечивает высокое разрешение осциллограммы при низкой полосе пропускания.

В режиме **Огибающая** отыскиваются самые верхние и самые нижние точки записи сигнала по всем циклам регистрации. Для получения огибающей в каждом цикле регистрации данных используется режим «Пик-детектор».

В режиме **Среднее** рассчитывается среднее значение для каждой точки записи сигнала по заданному числу циклов регистрации. При усреднении для каждого цикла регистрации используется режим «Выборка». Используйте режим усреднения, чтобы снизить уровень случайных шумов.









Изменение режима регистрации, длины записи и времени задержки.

Для изменения режима сбора данных необходимо выполнить следующие действия.

1. Нажмите кнопку Сбор данных.

- 2. Нажмите кнопку Режим.
- Затем выберите в боковом экранном меню режим регистрации. Имеются следующие режимы: выборка, пиковое детектирование, высокое разрешение, огибающая и усреднение.



1785-039

- Если выбран режим Усреднение, количество усредняемых осциллограмм устанавливается поворотом ручки А.
- 5. Нажмите кнопку Длина записи.

 Прокрутите доступные варианты. Выберите 1000, 10 тыс., 100 тыс., 1 млн, 5 млн, 10 млн или 20 млн точек.



Установив кнопку Задержка в положение Вкл., поворачивайте регулятор Положение (в группе «По гориз.») против часовой стрелки, чтобы увеличить задержку. Точка запуска переместится влево и выйдет за границу зарегистрированной осциллограммы. Затем можно повернуть регулятор Масштаб (в группе «По гориз.»), чтобы более подробно просмотреть нужный участок в центре экрана.

При включении задержки точка запуска отделяется от неподвижной точки по горизонтали. Неподвижная точка по горизонтали находится в центре экрана. Точка запуска может выходить за границы экрана. В этом случае индикатор запуска поворачивается в направлении точки запуска.

Задержка используется для подробной регистрации осциллограммы, отстоящей от события запуска на значительный интервал времени. Например, можно осуществить запуск по синхроимпульсу, появляющемуся каждые 10 мс, а затем подробно просмотреть его характеристики в области 6 мс после синхроимпульса.

Когда кнопка задержки находится в положении **Выкл.**, неподвижная точка привязана к точке запуска, поэтому изменения масштаба происходят вокруг точки запуска.

Использование режима прокрутки

В режиме прокрутки изображение на экране перемещается аналогично регистрации низкочастотных сигналов на ленте самописца. Режим прокрутки позволяет видеть уже зарегистрированные точки сигнала, не дожидаясь полной записи осциллограммы.

Режим прокрутки включается, когда синхронизация установлена в автоматический режим и настроен масштаб по горизонтали 40 мс/дел или более медленный.

Советы

- Переключение в режим сбора данных «Огибающая» или «Среднее», использование цифровых каналов, использование математических форм сигнала, включение шины или переключение синхронизации в нормальный режим отключит режим прокрутки.
- Режим прокрутки отключается, когда устанавливается масштаб по горизонтали 20 мс на деление или более быстрый.
- Чтобы выйти из режима прокрутки, нажмите кнопку Пуск/стоп.



Дейс.по событию

При использовании этой функции осциллограф выполняет заданное действие при возникновении определенного события. Событием может быть как запуск, так и определенное количество регистраций сигнала. Можно задать перечисленные ниже действия.

- Остановить регистрацию.
- Сохранить осциллограмму или снимок экрана в файл.
- Печатная копия
- Отправить импульс на порт AUX OUT (Доп. выход).
- Сгенерировать сигнал SRQ интерфейса дистанционного управления.
- Отправить уведомление по электронной почте.
- Отобразить сообщение на экране осциллографа.

1. Нажмите на передней панели кнопку Тест.



- 2. В нижнем меню нажмите кнопку Приложение.
- 3. Вращайте многофункциональную ручку и выберите Дейс. по событию.
- 4. Нажмите кнопку Событие, чтобы вызвать боковое меню «Тип события». Выберите необходимый тип события.
- **5.** Нажмите кнопку **Действия**, чтобы вызвать боковое меню «Действия». В этом меню выберите действие, которое необходимо выполнить при наступлении заданного события.
- 6. В появившемся всплывающем меню выберите тип действия.
- 7. Выберите, включать или не включать действие.
- 8. Если в упомянутом выше списке действий выбран пункт «Уведомлен. по эл. почте», то для задания параметров электронной почты можно в боковом меню выбрать пункт Настройка эл. почты.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для уведомлений по электронной почте о действии по событию и принтера электронной почты (настраиваемого в меню Utility (Сервис) > Принтер > Выбор принтера > Добавить принтер эл. почты используется один и тот же набор параметров SMTP-сервера. Если изменить параметры SMTP-сервера в одной из этих групп параметров, они также будут изменены и в другой группе.

9. Нажмите Повторить в нижнем меню, чтобы указать количество повторения этой пары «действие-событие».

Настройка последовательной или параллельной шины

Осциллограф может осуществлять декодирование и синхронизацию по событиям или условиям для сигналов для следующих шин:

Тип шины	Оборудование
MIL-STD-1553	Прикладной модуль DPO4AERO
Audio (I2S, Left Justified (LJ) (выравнивание по левому полю), Right Justified (RJ) (выравнивание по правому полю) и TDM)	Прикладной модуль DPO4AUDIO
САN и LIN	Прикладной модуль DPO4AUTO
CAN, LIN и FlexRay	Прикладной модуль DPO4AUTOMAX
I ² C и SPI	Прикладной модуль DPO4EMBD
10BASE-T/100BASE-TX Ethernet	Прикладной модуль DPO4ENET
Параллельная	Осциллограф серии MDO4000C с опцией MDO4MSO

Тип шины	Оборудование
RS-232, RS-422, RS-485 и URT	Прикладной модуль DPO4COMP
USB 2.0	Прикладной модуль DPO4USB
	ПРИМЕЧАНИЕ. Для высокоскоростных шин (HS) USB необходимо использовать модели с полосой пропускания 1 ГГц.

(Бесплатное опробование прикладных модулей.)

Два этапа использования шин

Для быстрого включения синхронизации по последовательной шине надо выполнить следующие действия:



1. Нажмите кнопку В1, В2 или В3 и введите параметры шины, по которой требуется синхронизация.

Можно по отдельности назначить разные шины каждой из кнопок В1, В2 или В3.

2. В группе «Запуск» нажмите кнопку «Меню» и введите параметры синхронизации.



Информацию шины можно вывести на экран и без синхронизации по сигналу шины.

Настройка параметров шин

ПРИМЕЧАНИЕ. Для большинства входных шин можно использовать любое сочетание каналов от 1 до 4 и от D15 до D0. Некоторые шины также используют опорные сигналы с 1 по 4 и математические функции в качестве источников для декодирования протокола.

О том, как выполнить синхронизацию по последовательной или параллельной шине, см. в разделе «Синхронизация по шинам». (Синхронизация по шинам.)

Для настройки параметров последовательной шины необходимо выполнить следующие действия:

1. Для вызова нижнего меню шины нажмите кнопку В1, В2 или В3.



 Нажмите кнопку Шина. Вращайте ручку Многофункц. а для прокрутки списка типов шин и выбора требуемой шины: параллельной, I²C, SPI, RS-232, CAN, LIN, FlexRay, аудиошины, USB, Ethernet или MIL-STD-1553.

Bus B1 Parallel	Define Inputs	Thresholds	B1 Label Parallel	Bus Display	Event Table
2	3				

Появляющиеся на экране пункты меню будут зависеть от модели осциллографа и установленных модулей прикладных программ.

- 3. Нажмите кнопку Определ. входов. Набор возможных вариантов зависит от выбранной шины.
 - При задании параметров для входов, например сигналов для аналогового или цифрового канала, используйте кнопки бокового экранного меню.
 - Если выбрана параллельная шина, нажмите кнопку бокового экранного меню, чтобы включить или отключить режим Синхр. данные.
 - Нажмите кнопку бокового экранного меню, чтобы выбрать Фронт такт. с. для синхронизации данных: нарастающий фронт, ниспадающий фронт или оба фронта.
 - Bращайте ручку Многофункц. а, чтобы выбрать Число битов данных в параллельной шине.
 - Выберите требуемое число битов с помощью ручки Многофункц. а.
 - Чтобы выбрать требуемый аналоговый или цифровой канал в качестве источника битов данных, вращайте ручку Многофункц. b.

4. Нажмите кнопку Порог. напр.



Можно задать пороговое значение для всех каналов параллельной или последовательной шины, выбрав вариант из списка предварительно заданных значений. Уставки меняются в зависимости от типа шины.

Для сигналов параллельной или последовательной шины можно также задать определенную величину в качестве порогового значения. Для этого нажмите кнопку бокового меню **Выбрать** и вращайте ручку **Многофункц.** а, чтобы выбрать бит или номер канала (имя сигнала).



Затем вращайте ручку **Многофункц. b**, чтобы задать уровень напряжения, выше которого сигнал будет интерпретироваться осциллографом как логический высокий уровень, а ниже — как логический низкий уровень.



ПРИМЕЧАНИЕ. Некоторые шины используют два порога на канал.

5. Если необходимо, нажмите кнопку «Метка В1», чтобы изменить метку шины. (Обозначения каналов и шин.)

Bus B1 Parallel	Define Inputs	Thresholds	B1 Label Parallel	Bus Display	Event Table
			5	6	7

6. Чтобы определить, каким образом отображать параллельную или последовательную шину, нажмите кнопку Отображение шины и воспользуйтесь боковым экранным меню.



В зависимости от шины для установки числового формата используйте боковое меню или регуляторы.

7. Нажмите кнопку Таблица событий и выберите Вкл, чтобы вывести на экран список пакетов на шине с отметками времени.

Для параллельной шины с синхронизацией в таблице приведены значения шины для каждого фронта синхроимпульса. Для параллельной шины без синхронизации в таблице приведены значения шины при изменении любого бита.

«Таблица событий» содержит байты, слова или пакеты в зависимости от типа шины.

8. Нажмите кнопку Сохранить таб. событий, чтобы сохранить данные таблицы событий в формате CSV (электронная таблица) на выбранном в данный момент устройстве хранения данных.



Данный пример таблицы событий относится к шине RS-232.

Tektronix		version v1.2	26
Bus Definit	tion: RS23	2	
Time	Tx	Rx	
-4.77E-02	E		
-4.44E-02	n		
-4.10E-02	g		
-3.75E-02	i		
-3.41E-02	n		
-3.08E-02	e		
-2.73E-02	е		
-2.39E-02	r		
-2.06E-02	i		
-1.71E-02	n		
-1.37E-02	g		
-1.03E-02			
-6.92E-03	SP		
-3.49E-03	Р		
-5.38E-05	0		
3.28E-03	r		
6.71E-03	t		
1.69E-02			
2.02E-02	а		
2.43E-02	n		[
2.82E-02	d		[
3 16E 02			2319-085

В таблицах событий для шины RS-232 отображается одна строка для каждого 7- или 8-битного байта, когда для пункта меню «Пакеты данных» выбрано значение «Выкл». В таблицах событий для шины RS-232 отображается одна строка для каждого пакета, когда для пункта меню «Пакеты данных» выбрано значение «Вкл».

Другие шины в зависимости от типа шины отображают одно слово, кадр или пакет на строку.

9. Чтобы переместить данные о шине вверх или вниз на экране, нажмите кнопку В1, В2 или В3 и вращайте ручку Многофункц. а.

шина I2C

Для регистрации данных с шины I²C необходимо также настроить следующие элементы:

1. Если выбран вариант I2C, нажмите кнопку Определ. входов и выберите необходимые варианты в боковом экранном меню.

Bus B1	Define Inputs	Thresholds	Include R/W in Address No	B1 Label I2C	Bus Display	Event Table
			2			

Можно задать предварительно определенный **Вход SCLK** или **Вход SDA** для любого канала, подключенного к сигналу.

2. Нажмите кнопку Включить в адрес чтение-запись, а затем нажмите необходимую кнопку бокового экранного меню.

Этот элемент управления определяет, каким образом осциллографом отображаются адреса шины I2C на трассах декодирования шины, в экранных надписях курсоров, в списках таблицы событий и параметрах синхронизации.

Если выбрать **Да**, то 7-битные адреса отображаются осциллографом в виде восьми битов, где восьмой бит (младший значащий бит) – это бит R/W. При этом 10-битные адреса отображаются в виде 11 битов, где третий бит – это бит R/W.

Если выбрать **Нет**, то 7-битные адреса отображаются осциллографом в виде семи битов, а 10-битные адреса — в виде десяти битов.

В физическом слое протокола I2C перед 10-битным адресом шины I2C располагается пятибитный код 11110. На осциллографе эти пять битов никогда не отображаются в значениях адресов.

шина SPI

Для регистрации данных с шины SPI необходимо также настроить следующие элементы:

1. Если выбран вариант SPI, нажмите кнопку Определ. входов и выберите необходимые варианты в боковом экранном меню.



Для параметра Кадрир. можно задать «SS» (Slave Select — выбор подчиненного) или «Простой».

Любому каналу можно назначить предварительно определенные сигналы SCLK, SS, MOSI или MISO.

- 2. Нажмите кнопку Настройка и выберите необходимые варианты в боковом экранном меню.
- Нажмите кнопку SCLK, чтобы настроить фронт сигнала в соответствии с регистрируемым сигналом шины SPI.



Задайте уровень сигналов SS, MOSI и MISO, соответствующий шине SPI.
«Выс. активн.» означает, что сигнал считается активным, когда он выше порогового значения.
«Низ. активн.» означает, что сигнал считается активным, когда он ниже порогового значения.

5. С помощью ручки Многофункц. а задайте число битов в соответствии с длиной слова шины SPI.



6. Нажмите одну из кнопок бокового меню, чтобы настроить порядок битов так, чтобы он соответствовал шине SPI.

RS232, шина

Для сбора данных с шины RS-232 необходимо также настроить следующие элементы:

1. Если выбран вариант RS-232, нажмите кнопку «Настройка» и выберите необходимые варианты в боковом меню. Настройте шину с помощью бокового меню. Для шины RS-232 используется нормальная полярность, а для шин

	. ,				, ,,	
Bus <mark>B1</mark> RS-232	Define Inputs	Thresholds	Configure 9600-8-N	B1 Label RS-232	Bus Display	Event Table
			1			

RS-422, RS-485 и UART — инвертированная полярность.

- **2.** Для выбора необходимой скорости передачи нажмите кнопку «Скорость передачи» и вращайте ручку «Многофункц. а».
- 3. Нажмите кнопку «Биты данных» и выберите число в зависимости от шины.



- **4.** Нажмите кнопку «Четность» и вращайте ручку «Многофункц. а», чтобы выбрать полярность, используемую шиной: «Нет», «Нечетные» или «Четные».
- 5. Нажмите кнопку «Пакеты данных» и выберите «Вкл.» или «Выкл.».

6. Чтобы выбрать символ конца пакета, вращайте ручку «Многофункц. а».

При декодировании RS-232 отображается поток байтов данных. Можно организовать поток в пакеты с символом конца пакета.



Если для использования при декодировании шины RS-232 задан символ конца пакета, то поток байтов будет отображаться в виде пакетов.

Когда шина RS-232 декодируется в режиме ASCII, большая точка указывает на то, что значение представляет символ ASCII, который нельзя напечатать.

шина CAN

Для регистрации данных с шины CAN необходимо также настроить следующие элементы:

1. Если выбран вариант CAN, нажмите кнопку Определ. входов и выберите необходимые варианты в боковом экранном меню.



2. С помощью ручки Многофункц. а выберите канал, подключенный к шине CAN.



- 3. Вращайте ручку Многофункц. а, чтобы выбрать тип сигнала CAN: CAN_H, CAN_L, Rx, Tx или «Дифференц.»
- **4.** Вращайте ручку **Многофункц. а**, чтобы задать для параметра «Точ.выборки» значение от 5 до 95 % от положения внутри битового периода или единичного интервала.
- 5. Для выбора скорости передачи из списка предварительно заданных значений нажмите кнопку Скорость передачи и вращайте ручку Многофункц. а.

Bus B1	Define	Thresholds	Bit Rate	B1 Label	Bus	Event
CAN	Inputs		500 Kbps	CAN	Display	Table
5						

Кроме того, можно задать особое значение скорости передачи. Для этого выберите пункт **Пользоват.**, а затем вращайте ручку **Многофункц. b**, чтобы задать скорость передачи в диапазоне от 10 000 до 1 000 000.

LIN, шина

Для регистрации данных с шины LIN необходимо также настроить следующие элементы:

1. Если выбран вариант LIN, нажмите кнопку Определ. входов и выберите необходимые варианты в боковом экранном меню.

Bus B1	Define Inputs	Thresholds	Configure	B1 Label	Bus Display	Event Table

2. С помощью ручки Многофункц. а выберите канал, подключенный к шине LIN.



- 3. Вращайте ручку Многофункц. а, чтобы задать для параметра Точ.выборки значение от 5 до 95 % от положения внутри битового периода или единичного интервала.
- 4. Выберите Полярн. в соответствии с шиной LIN, для которой выполняется регистрация сигнала.
- 5. Нажмите кнопку Настройка и выберите необходимые варианты в боковом экранном меню.



6. Для выбора скорости передачи из списка предварительно заданных значений нажмите кнопку Скорость передачи и вращайте ручку Многофункц. а.

Кроме того, можно задать особое значение скорости передачи. Для этого выберите пункт Пользоват., а затем вращайте Многофункц. b, чтобы задать скорость передачи в диапазоне от 800 до 100 000 бит/с.



- 7. Для выбора соответствующего стандарта нажмите кнопку Стандарт LIN и вращайте ручку Многофункц. а.
- 8. Нажмите кнопку Вкл. четн-ть битов с Ид., чтобы выбрать, включать или не включать биты четности.

FlexRay, шина

Для регистрации с шины FlexRay необходимо настроить указанные ниже элементы.

1. Если выбран вариант FlexRay, нажмите кнопку Определить входы и выберите необходимые варианты в боковом меню.



2. При необходимости нажмите кнопки «Порог», «Скорость передачи», «Метка», «Отображение шины» и «Таблица событий» и задайте соответствующие значения параметров.

Ethernet

Для регистрации данных с шины Ethernet необходимо настроить следующие элементы:

- Шина (B1) Определ. Пороговые IPv4 (<u>B1) Метка</u> Представлени Таблица 1. Если выбран вариант Ethernet, входов 100BASE-TX Ethernet напряжения Да | Нет Ethernet е шины событий нажмите кнопку Определ. входов и выберите необходимые варианты в боковом экранном меню. Меню «Порог.напр-я», «Отображение 2.
 - Меню «Порог.напр-я», «Отооражение шины» и «Таблица событий» работают аналогично другим последовательным шинам.

 Нажмите IPv4, чтобы определить, будут ли декодироваться и синхронизироваться сигналы интернет-протокола версии 4.

Audio, шина

Для регистрации данных с шины Audio необходимо также настроить следующие элементы:

 Если выбран вариант Аудио, нажмите кнопку Определ. входов и выберите необходимые варианты в боковом экранном меню.



- 2. Для выбора типа конфигурации данных аудиошины, по которой требуется синхронизация, нажмите кнопку Тип и вращайте ручку Многофункц. а.
- 3. Выберите I2S для синхронизации по стандарту Inter-IC Sound, или Integrated Interchip Sound, электрическому стандарту стереоформата для интерфейса последовательной шины.
- 4. Выберите Left Justified для синхронизации по потоку I2S, в котором отсутствует задержка на бит и данные начинаются сразу с края такта выбора слова.
- 5. Выберите Right Justified для синхронизации по потоку I2S, где данные начинаются с правого края такта выбора слова.
- 6. Выберите **TDM** для синхронизации с временным уплотнением.
- 7. Нажмите кнопку Настройка и последующие кнопки бокового экранного меню для настройки синхронизации по шине I2S.

USB, шина

Для сбора данных с шины USB необходимо также настроить следующие элементы:



- 1. Если выбрана шина USB, нажмите Определ. входов, чтобы установить скорость шины USB и тип пробника.
- Меню «Порог. напр-я», «Метка», «Отображение шины» и «Таблица событий» работают аналогично другим последовательным шинам.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для высокоскоростных шин (HS) USB необходимо использовать модели с полосой пропускания 1 ГГц.

MIL STD 1553

Для сбора данных с шины MIL-STD 1553 необходимо также настроить следующие элементы:



1. Нажмите кнопку Определить входы и вращайте ручку Многофункц. а, чтобы выбрать необходимые пункты бокового меню.

Выберите полярность, соответствующую исследуемой шине MIL-STD-1553.

- 2. Пункты меню Порог. напр-я, Метка, Отображение шины и Таблица событий работают аналогично тому, как они работают в меню других последовательных шин.
- Нажмите кнопку BO, если хотите изменить максимальное и минимальное значения по умолчанию «Времени отклика» (BO).

Активность шины на физическом уровне

Осциллограммы из аналоговых каналов 1–4, цифровых каналов D15–D0, расчетные осциллограммы и осциллограммы, которые просматриваются при выборе отображения шины, всегда показывают активность шины на физическом уровне. При отображении физического уровня разряды, которые переданы ранее, находятся слева, а разряды, переданные позже — справа.

- Шины I²C и CAN сначала передают самый старший двоичный разряд
- Шины SPI не устанавливают порядок разрядов
- Шины RS-232 и LIN сначала передают самый младший двоичный разряд

ПРИМЕЧАНИЕ. Осциллограф отображает декодированные осциллограммы и таблицы событий для всех шин с самым старшим разрядом слева и самым младшим разрядом справа.

Пусть, например, сигнал шины RS-232 (после стартового разряда) имеет следующий вид: верхний, верхний, верхний, нижний, верхний. Поскольку в протоколе RS-232 нулю соответствует верхний уровень, а единице – нижний, этим значением будет 0001 0110.

Поскольку при декодировании отображается сначала самый старший разряд, осциллограф изменяет порядок разрядов и отображает значение в виде h.

Обозначение каналов и шин

Для упрощения идентификации отображаемых на экране каналов и шин можно добавить метки. Метка располагается на значке опорной линии осциллограммы в левой стороне экрана. В метке можно использовать до 32 символов.

Чтобы ввести метку канала, нажмите кнопку входного аналогового канала.

1. Для входного канала или шины нажмите кнопку на передней панели.





- 2. Чтобы создать метку, например для канала 1 или шины В1, нажмите кнопку нижнего экранного меню.
- 3. Для просмотра списка меток нажмите кнопку Выбрать заданную метку.
- **4.** С помощью ручки **Многофункц. b** прокрутите список и найдите подходящую метку. После ввода метки при необходимости ее можно изменить.
- 5. Чтобы добавить метку, нажмите кнопку Вставить предуст. метку.

Если используется USB-клавиатура, для размещения точки ввода и изменения вставленной метки воспользуйтесь клавишами со стрелками или введите новую метку. (Подсоединение к осциплографу USB-клавиатуры.)

- **6.** Если USB-клавиатура не подсоединена, для расположения точки ввода нажмите кнопки со стрелками в боковом и нижнем экранном меню.
- **7.** Для прокрутки списка букв, цифр и других символов вращайте ручку **Многофункц.** *а*, чтобы найти букву в имени, которое требуется ввести.
- 8. Нажмите кнопку Выбор или Ввести символ, чтобы указать, что требуемый символ выбран.

При необходимости можно изменить имя с помощью кнопок нижнего меню.

- **9.** Продолжайте выбирать символы и нажимать кнопку **Выбрать** до тех пор, пока не будут введены все требуемые символы. Для другой метки нажмите кнопки со стрелками в боковом и нижнем экранном меню, чтобы переместить точку ввода.
- 10. Нажмите кнопку Отобразить метки и выберите значение Вкл, чтобы увидеть метку.

Настройка цифровых каналов

Настройка прибора для регистрации сигналов из цифровых каналов производится с помощью кнопок и регуляторов на передней панели.

 Подсоедините 16-канальный логический пробник Р6616 к источнику входного сигнала.



2. Подсоедините провод (или провода) заземления к цепи заземления.

Можно подсоединять отдельный проводник для каждого канала или общий провод заземления для каждой группы из 8 проводов.

- При необходимости подсоедините подходящий зажим к наконечнику каждого пробника.
- **4.** Подсоедините каждый пробник к нужной точке исследуемой цепи.
- 5. Нажмите кнопку D15 D0 на передней панели, чтобы вызвать меню.





7. Для прокрутки списка цифровых каналов поверните многофункциональный регулятор **a**. Для позиционирования выбранного канала поверните многофункциональный регулятор **b**.

Когда каналы на экране располагаются близко друг к другу, осциллограф группирует каналы и добавляет группы во всплывающий список. Вместо перемещения отдельных каналов можно выбрать группу из списка, чтобы переместить сразу всю группу каналов.

- 8. Нажмите Порог. напр. в нижнем меню. Для каждого канала можно задавать различные пороговые значения.
- 9. Нажмите Изменить метки в нижнем меню и создайте метку. Можно создать метки с помощью элементов управления передней панели или с помощью дополнительной USB-клавиатуры.
- Нажмите кнопку Монитор, чтобы отобразить общую картину активности в цифровых каналах.



- Чтобы увеличить временное разрешение, нажмите кнопку MagniVu в боковом меню.
- Несколько раз нажмите кнопку Высота в нижнем меню, чтобы установить высоту сигнала. Чтобы настроить высоту для всех цифровых каналов, это достаточно сделать только один раз.

Советы

- Воспользуйтесь функцией лупы, чтобы просмотреть несколько периодов сигнала в верхней части экрана и один период в нижней части.
- При настройке логического пробника первый комплект из восьми выводов (контакты с 7 по 0) на логическом пробнике маркируется на коробке выводов как ГРУППА 1. Второй комплект (контакты с 15 по 8) маркируется как ГРУППА 2.
- Для упрощения идентификации во время подсоединения логического пробника к испытуемому прибору вывод для первого канала в каждой группе окрашен в синий цвет. Другие выводы – серые.
- В цифровых каналах сохраняется верхнее или нижнее состояние каждой выборки. Порог, который разделяет верхнее состояние от нижнего, можно устанавливать для каждого канала отдельно.

Когда и зачем используется режим MagniVu

Технология регистрации Tektronix MagniVu обеспечивает более высокое временное разрешение, поэтому можно более точно определять фронты и выполнять более точные временные измерения на фронтах цифровых сигналов. С помощью технологии MagniVu можно наблюдать до 32 раз более подробную картину, чем при использовании обычных выборок для цифрового канала.

Запись в режиме MagniVu выполняется параллельно с основной цифровой регистрацией и доступна в любое время независимо от того, воспроизводится ли она или остановлена. Режим MagniVu обеспечивает просмотр зарегистрированных данных со сверхвысоким разрешением. Максимальное разрешение составляет 60,6 пс для 10 000 точек, расположенных симметрично относительно точки синхронизации.

ПРИМЕЧАНИЕ. В режиме MagniVu данные выборки автоматически центрируются вокруг точки синхронизации. Если включить режим MagniVu npu использовании записи большой длины и просматривать участок, расположенный не рядом с точкой синхронизации, то цифровой сигнал может выходить за пределы экрана. В большинстве таких случае можно найти цифровую запись, просматривая цифровой сигнал в верхнем окне просмотра и соответствующим образом панорамируя его.

ПРИМЕЧАНИЕ. Режим MagniVu следует включать тогда, когда на экране отображается светло-серая тень, обозначающая, что положение фронта определено неточно. Если затенение отсутствует, то нет необходимости использовать режим MagniVu. См. Просмотр цифровых каналов на странице 112.

Использование режима MagniVu

1. Нажмите кнопку D15 – D0.

2. Нажмите кнопку MagniVu и выберите значение Вкл.



Советы

- Если необходимо иметь большее временное разрешение, то для повышения разрешения включите режим MagniVu.
- Включить режим MagniVu можно в любое время. Если осциллограф находится в остановленном состоянии, можно включить режим MagniVu и получить нужное разрешение, не осуществляя другую выборку данных.
- Функции последовательной шины не используют данные, полученные в режиме MagniVu.

Настройка радиочастотных входов

Параметры частоты и диапазона

- 1. Центральная частота точно соответствует середине отображаемой части спектра. Во многих приложениях эта частота является несущей.
- 2. Диапазон представляет собой интервал частот, которые можно наблюдать вокруг центральной частоты.



Чтобы указать центральную частоту и диапазон, выполните следующие действия.

- 1. Нажмите кнопку Част./Диап. на передней панели.
- 2. В боковом меню нажмите кнопку Центральная частота и используйте ручку Многофункц. а или клавиатуру осциллографа для ввода требуемой центральной частоты. При использовании клавиатуры с помощью появившегося бокового меню можно ввести единицы измерения.

- Нажмите кнопку Диапазон и либо ручкой Многофункц. b, либо с помощью клавиатуры задайте необходимый диапазон. При использовании клавиатуры с помощью появившегося бокового меню можно ввести единицы измерения.
- 4. Выберите Старт для установки нижней частоты регистрации.
- 5. Выберите Стоп для установки верхней частоты регистрации.
- 6. Нажмите **WK центру** для перемещения частоты, на которую указывает опорный маркер, к центральной частоте.

Reference Level (Опорный уровень)

- 1. Нажмите «Ампл.», чтобы вызвать боковое меню для настройки параметров амплитуды радиочастотных сигналов.
- 2. Нажмите кнопку «Опор. уровень» и вращайте ручку «Многофункц. а», чтобы задать приблизительное значение максимального уровня мощности, соответствующее индикатору опорной линии на вершине частотной сетки.
- Нажмите кнопку «По вертикали» и вращайте ручку «Многофункц. а», чтобы настроить положение по вертикали. Можно перемещать индикатор опорной линии вверх или вниз. Это удобно, если требуется переместить сигналы на видимую часть дисплея.

Вращайте ручку «Многофункц. b», чтобы настроить масштаб по вертикали.

4. Нажмите кнопку «Единицы по вертикали» и вращайте ручку «Многофункц. а», чтобы задать единицы измерения по вертикали для частотной области. Возможны следующие варианты: дБм, дБмкВ, дБмВ, дБмкВ, дБмА, дБмКА.

Это удобно, если для приложения необходимы единицы измерения, отличные от отображаемых на экране.

 Нажмите «Автонастр. уровня», чтобы обеспечить автоматическое вычисление и установку опорного уровня осциллографом.

Полоса разрешения

Полоса пропускания разрешения (RBW) определяет уровень разрешения осциллографом отдельных частот в частотной области. Если тестовый сигнал включает две несущие частоты, отличающиеся на 1 кГц, то их невозможно распознать при ширине полосы пропускания разрешения менее 1 кГц.

Ниже показан пример такого сигнала. Разность частот равна их полосе пропускания разрешения.



Lower (narrower) RBWs take longer to process, but have finer frequency resolution and a lower noise floor.



Higher (wider) RBWs take less time to process, but have less frequency resolution and a higher noise floor.

- 1. Нажмите **Полоса пропускания**, чтобы вызвать боковое меню настройки полосы пропускания разрешения. В этом меню можно указать разность частот, меньшую по сравнению с разрешением прибора по оси частот.
- 2. Нажмите Режим полосы пропускания разрешения, чтобы выбрать вариант Авто или Ручной.

Авто — полоса пропускания разрешения будет установлена автоматически при изменении диапазона. По умолчанию полоса пропускания разрешения RBW = Диапазон/1000.

Ручной — установка собственной полосы пропускания разрешения вручную.

- **3.** Чтобы вручную настроить полосу пропускания разрешения, нажмите кнопку **Полоса пропускания разрешения** и вращайте ручку «Многофункц. а».
- 4. Нажмите Диапазон : RBW (Соотношение диапазона и полосы пропускания разрешения) и вращайте ручку Многофункц. а, чтобы задать соотношение диапазона и полосы пропускания разрешения.

Это соотношение используется, если для параметра **Режим полосы пропускания разрешения** установлено значение **Авто**. Значение по умолчанию — 1000:1, однако можно установить другие значения в последовательности 1-2-5 (например, 1000, 20000, 50000).

Нажмите кнопку Окно и вращайте ручку Многофункц. а, чтобы выбрать тип используемого окна БПФ.

Возможны следующие варианты: Кайзера, прямоуг., Хэмминга, Хеннинга, Блэкмана-Харриса и Плосковершинное.

С функцией БПФ РЧ-полосы пропускания используются шесть окон. Каждое из них обеспечивает некоторый компромисс между разрешением по частоте и точностью отображения амплитуды. Выбор используемого окна определяется необходимостью измерения конкретных величин и характеристиками исходного сигнала. При выборе окна рекомендуется руководствоваться следующими указаниями:

Описание	Окно
Кайзера При использовании окна Кайзера достигается среднее разрешение по частоте, просачивание спектральных частот и точность измерения амплитуды — хорошие. Окно Кайзера используется при частотах, близких по значению, но отличающихся по амплитуде (уровень бокового лепестка и форм-фактор сравнимы с традиционной шириной полосы пропускания разрешения Гаусса (RBW)). Его также используют для случайных сигналов.	
Прямоугольное При использовании прямоугольного окна (также известного как окно типа «грузовик-фургон») достигается хорошее разрешение по частоте, просачивание спектральных частот при этом высокое, а точность измерения амплитуды — низкая. Прямоугольное окно применяется для измерения переходных процессов или выбросов, когда уровень сигнала до и после события приблизительно одинаков. Кроме того, это окно используется при обработке синусоидальных колебаний одинаковой амплитуды с близкими частотами, а также широкополосных случайных шумов с медленно меняющимся спектром. Рекомендуется применять его для получения частотного спектра неповторяющихся сигналов и измерения частотных составляющих вблизи нулевой частоты.	
Окно Хэмминга При использовании окна Хэмминга достигается хорошее разрешение по частоте (немного лучше, чем с окном Хеннинга), просачивание спектральных частот при этом умеренное, а точность измерения амплитуды — вполне допустимая. Окно Хэмминга применяется для измерения синусоидальных и периодических сигналов, а также узкополосного случайного шума. Это окно применяется для измерения переходных процессов или выбросов, когда уровень сигнала до и после события сильно отличается.	
Окно Хеннинга При использовании окна Хеннинга достигается хорошее разрешение по частоте, просачивание спектральных частот при этом низкое, а точность измерения амплитуды — вполне допустимая. Окно Хеннинга применяется для измерения синусоидальных и периодических сигналов, а также узкополосного случайного шума. Это окно применяется для измерения переходных процессов или выбросов, когда уровень сигнала до и после события сильно отличается.	

Описание	Окно
Окно Блэкмана-Харриса При использовании окна Блэкмана-Харриса достигается низкое разрешение по частоте, просачивание спектральных частот при этом очень низкое, а точность измерения амплитуды — хорошая. Окно Блэкмана-Харриса применяется для исследования осциллограмм, в которых преобладает одна частотная составляющая, на предмет наличия высших гармоник, или несколько значительно или незначительно разделенных синусоидальных сигналов.	
Плосковершинное При использовании плосковершинного окна достигается низкое разрешение по частоте, просачивание спектральных частот при этом очень низкое, а точность измерения амплитуды — очень хорошая. Плосковершинное окно используется для проведения точных измерений амплитуды синусоидальных сигналов, значительно или умеренно разделенных между собой.	
Настройка синхронизации

В этом разделе описаны основные понятия и процедуры настройки синхронизации осциллографа по исследуемому сигналу.

Основные понятия синхронизации

Событие синхронизации

Событие синхронизации задает нулевую точку временной шкалы в записи осциллограммы. Все данные в записи осциллограммы располагаются вдоль оси времени относительно этой точки. Прибор непрерывно собирает и сохраняет некоторое количество точек выборки, позволяющее заполнить участок осциллограммы до запуска. Этот фрагмент осциллограммы отображается на экране до события запуска, то есть слева от него. Когда происходит событие синхронизации, прибор начинает регистрировать выборки для построения части записи сигнала, расположенной после запуска. Эта часть осциллограммы отображается после (правее) события запуска. После появления события синхронизации и до завершения регистрации данных и истечения времени выдержки прибор не воспринимает другие события синхронизации.



Untriggered display



Triggered display

Режимы синхронизации

Режим синхронизации определяет работу прибора при отсутствии события синхронизации.

- В обычном режиме синхронизации прибор регистрирует сигнал только в том случае, если тот синхронизирован. Если события синхронизации не поступают, на экране остается последняя полученная осциллограмма. При отсутствии последней осциллограммы никакие сигналы на экране не отображаются.
- В режиме автоматической синхронизации прибор регистрирует сигнал, даже если синхронизация не выполняется. Автоматический режим предполагает использование таймера, запускаемого после начала регистрации и регистрации выборок до запуска. Если до истечения времени ожидания таймера событие синхронизации не обнаруживается, прибор запускается принудительно. Продолжительность времени ожидания события синхронизации зависит от настройки масштаба времени.

Если принудительный запуск в автоматическом режиме выполнен при отсутствии действительных событий синхронизации, сигнал на экране не синхронизируется. Осциллограмма перемещается по экрану. Когда происходит действительная синхронизация, изображение на экране стабилизируется.

Для принудительной синхронизации осциллографа следует нажать на передней панели кнопку «Принудительно».

Задержка запуска

Чтобы обеспечить стабильную синхронизацию в тех случаях, когда прибор синхронизируется по нежелательным событиям, настройте время выдержки.

Выдержка синхронизации позволяет стабилизировать запуск, поскольку в течение времени выдержки осциллограф не реагирует на новые события запуска. Когда прибор распознает событие запуска, система синхронизации отключается на время регистрации. Кроме того, система синхронизации остается отключенной во время периода выдержки, следующего за каждым циклом регистрации.



Тип входа запуска

Тип входа синхронизации определяет составляющую сигнала, передаваемую в цепь синхронизации. При синхронизации по фронту могут использоваться все допустимые типы входа: по постоянному току, по переменному току, подавление НЧ, подавление ВЧ и подавление шума. Во всех остальных типах синхронизации используется только вход по постоянному току.

Horizontal Position (Положение по горизонтали)

Когда «Режим задержки» включен, регулировка положения по горизонтали используется для регистрации данных сигнала в области, значительно отстоящей во времени от точки синхронизации.



- 1. Положение (время задержки) устанавливается ручкой «Положение по горизонтали».
- 2. Настройте масштаб по горизонтали (Масштаб), чтобы зарегистрировать данные за определенный интервал времени вокруг неподвижной точки в заданном положении (с заданной задержкой).



Часть записи до момента синхронизации соответствует интервалу до синхронизации. Часть записи после момента синхронизации соответствует интервалу после синхронизации. Данные на интервале до синхронизации могут помочь в отладке устройства. Например, чтобы найти причину нежелательного выброса в проверяемой цепи, можно выполнить запуск по выбросу и увеличить интервал до запуска, чтобы записать данные до выброса. Анализируя, что произошло перед выбросом, можно получить информацию, которая поможет обнаружить источник выброса. Наоборот, если необходимо проследить, что происходит в системе в результате события синхронизации, можно увеличить интервал после синхронизации.

Наклон и уровень

Элемент управления наклоном определяет фронт (нарастающий или нисходящий), на котором выполняется поиск точки синхронизации.

Ручка уровня определяет место на фронте, соответствующее точке синхронизации.

На координатной сетке осциллографа отображается длинная горизонтальная линия (или несколько линий), отображающая уровень синхронизации.



1. Настройка уровня синхронизации без перехода в меню осуществляется ручкой Уровень в группе «Запуск» на передней панели.



2. Для быстрой установки уровня синхронизации в средней точке размаха осциллограммы нажмите ручку **Уровень** в группе «Запуск» на передней панели.



Выбор типа синхронизации

Для выбора синхронизации необходимо выполнить следующие действия.

1. Нажмите кнопку Меню в группе «Запуск».



2. Нажмите кнопку Тип, чтобы появилось боковое экранное меню Тип синхронизации.

ПРИМЕЧАНИЕ. Синхронизация по шине в осциллографах серии MDO4000C на параллельных шинах выполняется даже без использования прикладного модуля. При синхронизации по шине на осциллографах с другими типами шин необходимо использовать прикладной модуль DPO4AERO, DPO4AUDIO, DPO4AUTO, DPO4AUTOMAX, DPO4COMP, DPO4EMBD, DPO4ENET или DPO4USB.

- 3. Для выбора требуемого типа синхронизации вращайте ручку Многофункц. а.
- **4.** Выполните настройку синхронизации с помощью элементов управления для выбранного типа синхронизации, выведенных в нижнем экранном меню. Элементы управления, используемые для настройки синхронизации, меняются в зависимости от типа синхронизации.

Вид синхронизации		Условия синхронизации		
Фронт	1785-092	Запуск по переднему, заднему или обоим фронтам в зависимости от параметра, заданного с помощью регулятора наклона. Варианты типа входа: по постоянному току, подавление НЧ, подавление ВЧ и подавление шума. Синхронизация по фронту является самым простым и наиболее часто используемым типом синхронизации и позволяет работать как с аналоговыми, так и с цифровыми сигналами. Событие запуска по фронту сигнала происходит, когда источник синхронизации проходит заданный уровень напряжения в указанном направлении.		
Последовательнос ть (Запуск В)	2121-221	Сочетание синхронизации по фронту события A (основной запуск) и события B (задержанный запуск) позволяет синхронизироваться со сложными сигналами. Время. После события A система синхронизации ожидает в течение определенного промежутка времени, затем, до выполнения синхронизации и отображения осциллограммы, выполняет поиск события B.		
		События. После события А система синхронизации, до выполнения синхронизации и отображения осциллограммы, выполняет поиск заданного числа событий В.		

Выбор синхронизации

Вид синхронизации		Условия синхронизации		
Длительн. импульса	T 1785-983	Синхронизация производится по импульсам, длительность которых меньше, больше, равна или не равна заданному значению времени. Кроме этого, возможен запуск, когда длительность импульса находится в пределах или за пределами заданного диапазона времени. Синхронизация может осуществляться как по положительным, так и по отрицательным импульсам. Синхронизация по длительности импульса, в основном, применяется для цифровых сигналов.		
Тайм-аут		Запуск осуществляется, если за указанный период времени не обнаружено никаких импульсов. Уровень сигнала остается выше или ниже (или только выше/только ниже) заданного значения в течение установленного интервала времени.		
Поврежденный импульс (рант)		Синхронизация по амплитуде импульса, пересекающей первый пороговый уровень, но не пересекающей второй пороговый уровень до повторного пересечения первого. Можно задать положительную или отрицательную огибающую (или обе), либо огибающую шире заданного значения, меньше, больше, равную или неравную заданному значению. Запуск по огибающей используется преимущественно для цифровых сигналов.		

Вид синхронизации		Условия синхронизации			
Логическое выражение		Синхронизация выполняется, когда все каналы переходят в выбранное состояние. С помощью многофункционального регулятора а выберите канал. Нажмите соответствующую кнопку в боковом экранном меню, чтобы установить для данного канала состояние Высокий (H), Низкий (L) или Не важно (X). Для выбора канала тактовых импульсов используйте кнопку Тактовый импульс в боковом меню. Можно выбрать максимум один канал тактовых импульсов. Чтобы изменить полярность фронта тактовых импульсов. Чтобы изменить полярность фронта тактового импульса, нажмите кнопку Фронт такт. с. в нижнем экранном меню. Отключите тактовую синхронизацию и вернитесь к синхронизации без тактовых сигналов (модель), выбирая канал синхронизации без тактовых сигналов (модель), выбирая канал синхронизации без тактовых сигналов (модель), выбирая канал синхронизации без тактовых сигналов состояние. Для синхронизации без использования тактовых импульсов, по умолчанию синхронизация выполняется тогда, когда соблюдается выбранное условие. Также можно выбрать синхронизацию в случае невыполнения условия или синхронизацию по времени. Для синхронизации по логическому состоянию можно использовать до 21 канала (4 аналоговых и 16 цифровых). ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы использовать РЧ-вход в логическом условии запуска, необходимо предварительно установить прикладной модуль MDO4TRIG.			

Вид синхронизаци	и	Условия синхронизации
Установка и удержание		Запуск осуществляется при изменении состояния логического входа данных в интервале времени установки и фиксации относительно фронта синхроимпульсов. Временем установки называется промежуток времени до фронта тактового импульса, в течение которого данные должны оставаться неизменными. Временем фиксации называется промежуток времени после фронта тактового импульса, в течение которого данные должны оставаться неизменными. Осциллограф серии MDO4000C имеет возможность выполнять синхронизацию типа «Установка и удержание» в нескольких каналах и выполнять мониторинг состояния всей шины в части нарушений установки и удержания. Для синхронизации типа «Установка и удержание» можно использовать до 20 каналов (4 аналоговых и 16 цифровых). Для выбора канала тактовых импульсов используйте кнопку Тактовый импульс в боковом меню. Чтобы выбрать один или несколько каналов для мониторинга нарушений синхронизации типа «Установка и фиксация», используйте элемент управления Выбрать и кнопки Данные и Не использ.
		ПРИМЕЧАНИЕ. Оптимальные характеристики синхронизации типа «Установка и фиксация» достигаются при использовании только аналоговых каналов или только цифровых каналов.
Длительность положительного/ отрицательного фронта		Синхронизация по времени нарастания и спада. Запуск по фронтам импульса, проходящим между двумя порогами с большей или меньшей скоростью, чем указанная. Задаются положительные, отрицательные фронты или те и другие.

Вид синхронизации		Условия синхронизации		
Видео		Синхронизация производится по заданным полям или строкам композитного видеосигнала. Поддерживаются только стандарты с композитными сигналами. Синхронизация выполняется в стандартах NTSC, PAL и SECAM. Поддерживаются сигналы Macrovision. При использовании модуля DPO4VID обеспечивается синхронизация ряда сигналов в стандарте HDTV, а также пользовательских (нестандартных) двух- и трехуровневых видеосигналов с количеством строк от 3 до 4000.		
Шина		Синхронизация по состояниям различных шин. Для шины I ² C необходим модуль DPO4EMBD. Для шины SPI необходим модуль DPO4AUTO или DPO4AUTOMAX. Для шины CAN необходим модуль DPO4AUTO или DPO4AUTOMAX. Для шины RS-232, RS-422, RS-485 и UART необходим модуль DPO4COMP. Для шины LIN необходим модуль DPO4AUTO или DPO4AUTOMAX. Для шины FlexRay необходим модуль DPO4AUTO или DPO4AUTOMAX. Для шины SIexRay необходим модуль DPO4AUTOMAX. Для шины SIexRay необходим модуль DPO4AUTOMAX. Для шины USB необходим модуль DPO4USB. Для Ethernet необходим модуль DPO4ENET. Для MIL-STD-1553 необходим модуль DPO4AERO. См. <i>Бесплатное опробование прикладных модулей</i> на странице 18.		

Синхронизация по шинам

Если установлен соответствующий прикладной модуль, возможна синхронизация осциллографа по нескольким шинам. Осциллограф серии MDO4000C с опцией MDO4MSO может выполнять синхронизацию по параллельным шинам без прикладного модуля. На экране осциллографа может отображаться как физический уровень шины (в виде аналоговых осциллограмм), так и информация на уровне протокола (в виде цифровых осциллограмм и символов).

Чтобы настроить синхронизацию по шине, выполните следующие действия

- Если тип шины еще не выбран (с помощью кнопки В1, В2 или В3 на передней панели), выберите его.
- Нажмите кнопку Меню в группе «Запуск».



- 3. Нажмите кнопку Тип.
- **4.** Перемещайтесь по типам синхронизации в боковом меню, вращая многофункциональный регулятор **A** до тех пор, пока не будет выбран пункт **Шина**.
- Нажмите Входн. шина и используйте боковое меню «Входн. шина» для выбора шины, по которой нужно синхронизироваться.
- 6. Нажмите кнопку Запуск по и выберите нужную синхронизацию в боковом меню.

Синхронизация по параллельной шине

(Требуется опция MDO4MSO.)

Можно выполнять синхронизацию по двоичному или шестнадцатеричному значению данных. В нижнем меню нажмите кнопку **Данные** и введите необходимые параметры с помощью многофункциональных ручек **a** и **b**.

Синхронизация по шине I²C

Синхронизацию можно выполнять по параметрам Старт, Повт. старт, Стоп, Нет подтв, Адрес, Данные или Адр. / данные.

При настройке синхронизации по шине I²C и выборе для параметра **Запуск по** значения **Адрес** или **Адр.** / **данные** нажмите кнопку **Адрес** для доступа к боковому меню «Адрес I²C».

В боковом меню нажмите кнопку **Режим адресации** и выберите **7 бит** или **10 бит**. В боковом меню нажмите кнопку **Адрес**. Введите параметры адреса с помощью многофункциональных регуляторов **a** и **b**.

Затем нажмите в нижнем меню кнопку Направление и выберите нужный вариант: Чтение, Запись или Чтен.-Запись.

Если для параметра **Запуск по** выбрано значение **Адрес** или **Адр. / данные** нажмите кнопку **Данные** для доступа к боковому меню «Данные I²C».

Нажмите кнопку Число байтов и введите число байтов с помощью многофункционального регулятора а.

В боковом меню нажмите кнопку **Режим адресации** и выберите **7 бит** или **10 бит**. В боковом меню нажмите кнопку **Данные**. С помощью многофункциональных регуляторов **а** и **b** введите нужные параметры данных.

Для получения дополнительной информации о форматах адресов шины I²C см. пункт 2 в разделе Настройка параметров шин.

Синхронизация по шине SPI

Можно выполнить синхронизацию по параметрам SS-активный, MOSI, MISO или MOSI & MISO.

При настройке синхронизации по шине SPI и выборе для параметра **Запуск по** значения **MOSI** или **MISO** в нижнем меню нажмите кнопку **Данные**, в боковом меню нажмите кнопку **MOSI** или **MISO** и введите требуемые параметры данных с помощью ручек **Многофункц. а** и **Многофункц. b**.

Затем нажмите кнопку Число байтов и введите число байтов с помощью многофункционального регулятора а.

Если выбран вариант MOSI и MISO, нажмите в нижнем меню кнопку Данные и в боковых меню введите нужные данные.

Синхронизация по шине RS-232

Можно выполнять синхронизацию следующих типов: начал. бит Тх, начал. бит Rx, Конец пакета Tx, Конец пакета Rx, Данные Tx и Данные Rx.

При настройке синхронизации по шине RS-232 и выборе для параметра Запуск по варианта Данные Тх или Данные Rx в нижнем меню нажмите кнопку Данные.

Нажмите кнопку Число байтов и введите число байтов с помощью многофункционального регулятора а.

В нижнем меню нажмите кнопку **Данные** и введите необходимые параметры с помощью многофункциональных ручек **а** и **b**.

Синхронизация по шине САМ

Синхронизацию можно выполнить по параметру Начало кадра, Тип кадра, Идентифик., Данные, Ид. и данные, Конец кадра и Нет подтв.

При настройке синхронизации по шине CAN и выборе для параметра Запуск по варианта Тип кадра в нижнем экранном меню нажмите кнопку Тип кадра и выберите Кадр данных, Дистанцион. кадр, Кадр погрешности или Кадр перегрузки.

При выборе для параметра **Запуск по** варианта **Идентифик.** в нижнем экранном меню нажмите кнопку **Идентифик.** и выберите пункт **Формат**. Затем в боковом экранном меню нажмите кнопку **Идентифик.** и многофункциональными регуляторами **а** и **b** введите двоичное или шестнадцатеричное значение.

Нажмите в нижнем меню кнопку Направление и выберите нужный вариант: Чтение, Запись или Чтен.-Запись.

Если для параметра **Запуск по** выбран вариант **Данные**, нажмите в нижнем меню кнопку **Данные** и введите нужные параметры.

Синхронизация по шине LIN

Синхронизацию можно выполнить по параметрам Синхрониз., Идентифик., Данные, Ид. и данные, Актив. кадра, Неакт. кадр или Ошибка.

При настройке синхронизации по шине LIN и выборе кнопкой **Запуск по** пункта **Идентификатор**, **Данные** или **Идентификатор и данные** в нижнем экранном меню нажмите кнопку **Идентификатор** или **Данные** и введите интересующие параметры в появившемся боковом экранном меню.

Если для параметра **Запуск по** выбран вариант **Ошибка**, нажмите в нижнем меню кнопку **Тип ошибки** и введите нужные параметры в боковом меню.

Синхронизация по шине FlexRay

Синхронизацию можно выполнить по параметру Начало кадра, Тип кадра, Идентификатор, Число циклов, Поля заголовка, Данные, Идентификатор и данные, конец кадра или Ошибка.

Синхронизация по шине Audio

При использовании аудиошины I2C, Left Justified (LJ) или Right Justified (RJ) можно выполнить синхронизацию по параметрам Выбор слова или Данные.

При использовании аудиошины **TDM** синхронизацию можно выполнить по параметру **Синхросигнал фрейма** или **Данные**.

Синхронизация по шине USB

Синхронизацию можно выполнить по параметру Синхронизация, Сброс, Приостановить, Возобновить, конец пакета, Пакет маркера (адреса), Пакет данных, Пакет установления связи, Специальный пакет или Ошибка.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для синхронизации по высокоскоростной шине USB (480 Mбит/c) необходимо использовать осциллограф с полосой пропускания не менее 350 МГц.

Синхронизация по шине Ethernet

Синхронизацию можно выполнять по параметрам Ограничитель начального кадра, МАС-адреса, Длина и тип МАС, Клиент. данные TCP/IPv4, Конец пакета, Бездействие или Ошибка FCS (CRC). Если включить функцию Q-(VLAN) Tagging, синхронизацию также можно выполнить по параметру Управляющая информация МАС Q-Tag.

Синхронизация шины MIL-STD-1553

Синхронизацию можно осуществлять по пунктам Синхрониз., Command (Команда), Status (Состояние), Данные, Time (RT/IMG) (Время (RT/IMG) или Ошибка.

Если при настройке синхронизации MIL-STD-1553 для параметра Запуск по выбрано значение Команда, нажмите кнопку Адрес RT в нижнем меню, чтобы ввести соответствующие значения Адрес RT для запуска. Нажмите Подробное описание командного слова в нижнем меню, чтобы ввести значения Бит T/R, Субадрес/Режим, Счетчик слов/Код режима и Четность.

Если при настройке синхронизации MIL-STD-1553 для параметра Запуск по выбрано значение Состояние, нажмите кнопку Адрес RT в нижнем меню, чтобы ввести соответствующие значения Адрес RT для запуска. Нажмите Биты слова состояния в нижнем меню, чтобы ввести значения Сообщение об ошибке (бит 9), Приб. (бит 10), Треб. сервиса (бит 11), BCR (бит 15), Занято (бит 16), Флаг подсистемы (бит 17), DBCA (бит 18), Флаг терминала (бит 19) и Четность.

Если при настройке синхронизации MIL-STD-1553 для параметра **Запуск по** выбрано значение **Данные**, нажмите кнопку **Данные** в нижнем меню, чтобы ввести соответствующие значения **Данные** и **Четность**.

Если при настройке синхронизации MIL-STD-1553 для параметра **Запуск по** выбрано значение **Время (RT/IMG)**, нажмите кнопку **Условие запуска** в нижнем меню, чтобы указать условие запуска. Нажмите кнопку **Времена** в нижнем меню, чтобы установить максимальное (**Макс.**) и минимальное (**Мин.**) время.

Если при настройке синхронизации MIL-STD-1553 для параметра Запуск по выбрано значение Ошибка, нажмите кнопку Тип ошибки в нижнем меню, чтобы выбрать тип ошибки для запуска.

Согласование значений данных

Можно запускать синхронизацию по определенному значению данных для байтов на шине RS-232. Если задан символ конца пакета, чтобы использовать его для декодирования шины RS-232, можно использовать этот же символ конца пакета в качестве значения для проверки совпадения данных при синхронизации. Для этого выберите символ «Конец пакета передачи» или «Конец пакета приема» в качестве варианта выбора «Запуск по».

Для других шин также имеется возможность синхронизации по конкретному значению данных.

Совпадение байтов при синхронизации по параллельной шине

Оптимальные характеристики синхронизации по параллельной шине достигаются при использовании только аналоговых каналов или только цифровых каналов.

Проверка настроек синхронизации

Чтобы быстро определить значения некоторых ключевых параметров синхронизации, проверьте экранную надпись синхронизации в нижней части экрана. Экранные надписи различаются для запусков по фронту и сложных запусков.



- 1. Источник синхронизации = канал 1.
- Наклон синхронизации = нарастающий фронт.
- 3. Уровень синхронизации = 0,00 В.

Использование синхронизации последовательности (по событию А (основное) и по событию В (с задержкой))

Сочетание синхронизации по фронту события A (основной запуск) и события B (задержанный запуск) позволяет синхронизироваться со сложными сигналами. После того как произошло событие «А», система синхронизации ожидает событие «В», а затем выполняет синхронизацию и отображает запись сигнала.

У запусков «А» и «В» обычно бывают разные источники.

ПРИМЕЧАНИЕ. Можно выбрать запуск при выборе типа наклона Спадающий или Нарастающий, но только не при выборе типа наклона Оба.

Сначала используйте меню синхронизации по фронту, чтобы настроить синхронизацию по событию «А». Затем, чтобы запустить синхронизацию по событию «В», выполните следующие действия:

1. Нажмите кнопку Меню в группе «Запуск».



- 2. Нажмите кнопку Тип.
- 3. Вращайте ручку Многофункц. а, чтобы выбрать тип синхронизации Последоват. (запуск.В).

Появится меню Последоват. (запуск.В).

4. Нажмите кнопку Запуск В после А.

Выберите способ, чтобы выбрать составление последовательности из синхронизации события «В» после события «А», с помощью кнопки бокового меню.

 Установите другие параметры последовательной синхронизации в соответствующих боковом и нижнем экранном меню.

Синхронизация «В» по истечении времени задержки

По событию «А» прибор подготавливается к синхронизации. Запись сигнала для интервала времени после точки синхронизации начинается по первому фронту «В» после задержки.



Синхронизация по событиям В

По событию «А» прибор подготавливается к синхронизации. Запись сигнала для интервала времени после точки синхронизации начинается после n-го события «В».





COBET.

- Время задержки синхронизации по событию «В» и время задержки, определяющее положение по горизонтали, являются независимыми функциями. При определении условия запуска с использованием только запуска по событию «А» или запусков по событиям «А» и «В» можно также задать задержку по горизонтали, чтобы регистрация сигнала начиналась через дополнительный интервал времени.
- Использование синхронизации «В» возможно только тогда, когда для синхронизации «А» и «В» установлен тип «По фронту».

Запуск и остановка регистрации

 После настройки параметров сбора данных и синхронизации запустите регистрацию сигнала нажатием кнопки Пуск/стоп или Однократный.



- Чтобы начать регистрацию сигнала, нажмите кнопку Пуск/стоп. Осциллограф повторяет регистрацию данных до тех пор, пока снова не будет нажата эта кнопка, чтобы остановить регистрацию.
- Чтобы выполнить однократную регистрацию сигнала, нажмите кнопку Однократный.
- Если имеется активная кривая РЧ-параметров либо аналоговая (цифровая) осциллограмма, то нажатие кнопки Пуск/стоп для прекращения регистрации данных переведет осциллограф в режим ожидания еще одного события синхронизации, после чего произойдет остановка. В ходе ожидания события синхронизации кнопка Пуск/стоп изменит цвет на желтый, а кнопка «Однокр.» — на зеленый. По завершении регистрации кнопка Пуск/ стоп изменит цвет на красный, а кнопка Однокр. погаснет.

При нажатии кнопки «Однократный» устанавливается режим синхронизации Обычная для однократной регистрации.

Если для параметра «Режим синхронизации» выбрано значение «Авто» и в течение таймаута автоматической синхронизации не наступит иное событие синхронизации, то произойдет регистрация данных и прибор будет остановлен.

Если для параметра «Режим синхронизации» выбрано значение «Обычный», осциллограф продолжит ожидать событие синхронизации столько времени, сколько потребуется

Отображение осциллограмм или данных кривых

В данном разделе содержатся понятия и процедуры, используемые для отображения записанных осциллограмм или зависимостей.

Добавление и удаление осциллограмм

 Чтобы добавить или удалить осциллограмму с экрана, нажмите кнопку соответствующего канала на передней панели или кнопку «D15-D0».

Независимо от того, отображается ли канал, его можно использовать в качестве источника синхронизации.





Настройка стиля отображения и послесвечения экрана

1. Чтобы настроить стиль отображения, нажмите кнопку Сбор данных.



2. Нажмите кнопку Отобр. осцил.

Mode Sample	Record Length 10k	FastAcq Off	Delay On <mark>Off</mark>	Set Horiz. Position to 10%	Waveform Display	XY Display On
•					2	8

3. В боковом экранном меню нажмите кнопку Только точки «Вкл.» и «Выкл.» Если этот параметр включен, точки записи осциллограммы отображаются в виде точек на экране. Если он выключен, точки осциллограммы соединяются векторами.



- 4. Для отключения послесвечения установите для параметра Послесвеч. значение Выкл.
- 5. Нажмите кнопку Время послесвеч. и вращайте ручку Многофункц. а, чтобы установить время, в течение которого осциллограмма сохраняется на экране.
- 6. Установите кнопкой Установить значение Авто, чтобы выбрать автоматическую установку времени послесвечения.
- 7. Чтобы сбросить настройку послесвечения, нажмите кнопку Выключить послесвечение.
- 8. Чтобы отобразить амплитуду одной осциллограммы по отношению к амплитуде другой осциллограммы, нажмите кнопку «Вывод XY». Затем в боковом экранном меню нажмите кнопку «XY» с запуском.

Точка данных из первой осциллограммы указывает положение по горизонтали, а соответствующая точка данных из второй осциллограммы указывает положение по вертикали для каждой отображаемой точки.

Опционально можно одновременно просматривать оба отображения УТ и ХУ на одном экране.

ПРИМЕЧАНИЕ.

- Переменное послесвечение означает накопление точек записи в течение указанного интервала времени.
 Каждая точка гаснет в соответствии с установленным значением времени независимо от остальных.
 Переменное послесвечение применяется для отображения редко появляющихся аномалий сигнала, например глитчей.
- Бесконечное послесвечение означает, что точки записи постоянно накапливаются до тех пор, пока не будет изменен какой-либо параметр отображения регистрации. Бесконечное послесвечение применяется для отображения однократных аномалий сигнала, например выбросов.
- В режиме «Вывод ХҮ» на графике отображаются данные фиксированных пар осциллограмм друг относительно друга.

Настройка стиля масштабной сетки

1. Чтобы настроить стиль масштабной сетки, нажмите кнопку Utility.



- 2. Нажмите кнопку Стр. сервиса.
- 3. Вращайте ручку Многофункц. а и выберите команду Дисплей.
- 4. Нажмите кнопку Масштабная сетка в нижнем меню.



5. В появившемся боковом экранном меню выберите стиль.

Сетка Кадр обеспечивает четкое и наглядное представление результатов автоматического измерения и другого текста на экране.

Полная сетка помогает выполнить курсорные измерения на печатных копиях.





COBET. Предоставляется возможность отображать масштабные сетки с единицами IRE и мВ. Для этого установите тип синхронизации по видеосигналу и задайте для масштаба по вертикали значение 114 мВ/дел. (Вариант 114 мВ/дел. доступен в точных настройках масштаба по вертикали для канала, когда задан тип синхронизации по видеосигналу.) На осциллографе автоматически отображается масштабная сетка IRE для сигналов NTSC и масштабная сетка для других видеосигналов (PAL, SECAM, HDTV и пользовательские).

Настройка яркости подсветки ЖК-дисплея и времени, по истечении которого она уменьшается

1. Нажмите кнопку Utility (Сервис).



- 2. Нажмите кнопку Стр. сервиса.
- 3. Вращайте ручку Многофункц. а и выберите команду Дисплей.
- 4. Нажмите кнопку Яркость подсветки.



5. В появившемся боковом экранном меню выберите уровень интенсивности. Возможны следующие варианты: Высокая, Средняя и Низкая.

Backlight	
Backlight Intensity High	
Auto-Dim	
<mark>On</mark> Off	
Time 60min	

6. При включенном параметре «Ав.выкл» яркость подсветки экрана будет уменьшаться по истечении заданного времени. Эта функция позволяет продлить срок службы ЖК-экрана.

Настройка яркости осциллограмм

1. Нажмите на передней панели кнопку **Яркость**.



На экране появится экранная надпись яркости.

- С помощью многофункциональной ручки А установите нужную яркость осциллограммы.
- С помощью многофункционального регулятора Б установите нужную яркость масштабной сетки.
- Чтобы убрать с экрана экранную надпись яркости, еще раз нажмите кнопку Яркость.



ая надпись (a) Waveform Intensity: 35% (b) Graticule Intensity: 75%

Multipurpose (a)

1785-039

Выбор масштаба и положения осциллограммы

Элементы управления отображением по горизонтали служат для настройки временной развертки, точки синхронизации, а также для более подробного просмотра осциллограммы. Для настройки отображения осциллограмм также можно использовать элементы управления увеличением и панорамированием с помощью функции Wave Inspector. См. Использование функции Wave Inspector для работы с записями осциллограмм большой длины на странице 151.

Если нажать ручку Положение в группе «По гориз.» и при этом параметр «Задержка» будет иметь значение «Вкл.», то будет установлено положение по горизонтали, соответствующее 0 с. Если нажать эту ручку и при этом параметр «Задержка» будет иметь значение «Выкл.», то будет установлено положение по горизонтали, соответствующее 10 %.





Исходная осциллограмма



Масштабирование по горизонтали





Органы управления отображением по вертикали используются для выбора осциллограмм, корректировки положения по вертикали и масштаба осциллограммы и установки параметров входа. Нажмите необходимое количество раз кнопку меню канала (1, 2, 3 или 4) и кнопки соответствующих пунктов меню, чтобы выбрать, добавить или удалить осциллограмму.

Положение осциллограммы по вертикали регулируется с помощью ручки «Положение по вертикали», а использование ручки «Масштаб» по вертикали приведет к изменению грубого масштабирования на точное.





Исходная осциллограмма

Исходная осциллограмма



Масштабирование по вертикали



Позиционирование по вертикали

Масштабирование по вертикали Позиционирование по вертикали

Советы

Просмотр.При использовании регуляторов положения и масштаба в группе органов управления отображением по вертикали во время остановки регистрации данных или ожидания следующей синхронизации осциллограф соответствующим образом изменяет положение и масштаб соответствующей осциллограммы. Эти изменения имитируют картину, которая появится при следующем нажатии кнопки Пуск. Вновь заданные параметры используются осциллографом при отображении результатов следующей регистрации данных.

Если изображение выходит за рамки экрана, осциллограмма отображается в усеченном виде.

При использовании предварительного просмотра расчетная осциллограмма, курсоры и автоматические измерения остаются активными и не искажаются.

Настройка параметров входа

Органы управления отображением по вертикали используются для выбора осциллограмм, корректировки положения по вертикали и масштаба осциллограммы и установки параметров входа.

 Нажмите кнопку меню канала 1, 2, 3 или 4, чтобы вызвать меню вертикальных параметров для выбранной осциллограммы. Меню вертикальных параметров действует только для выбранной осциллограммы.

> Кроме того, при нажатии кнопки канала разрешается или запрещается выбор соответствующей осциллограммы.

2. Для выбора типа входа нажмите несколько раз кнопку **Тип входа**.

При связи по постоянному току на вход пропускаются как постоянная, так и переменная составляющие сигнала.

При связи по переменному току постоянная составляющая задерживается, и на вход поступает только переменная составляющая сигнала.





3. Для выбора входного импеданса требуемое число раз нажмите кнопку Согл. нагр.

При использовании связи по постоянному току установите входной импеданс (согласующее сопротивление) 50 Ом или 1 МОм. При использовании связи по переменному току автоматически устанавливается импеданс 1 МОм.

4. Чтобы инвертировать сигнал, нажмите кнопку Инверсия.

Для обычной работы выберите **Выкл.**, для инвертирования полярности сигнала в предварительном усилителе выберите **Вкл**.

5. Нажмите кнопку Полоса проп. и выберите нужную полосу пропускания в появившемся боковом экранном меню.

Имеются следующие варианты выбора: «Полная», «250 МГц» и «20 МГц». В зависимости от типа используемого пробника могут появиться дополнительные варианты.

Выберите значение Полная, чтобы установить полную ширину полосы пропускания осциллографа.

Чтобы установить ширину полосы пропускания осциллографа 250 МГц, выберите 250 МГц.

Чтобы установить ширину полосы пропускания осциллографа 20 МГц, выберите 20 МГц.

ПРИМЕЧАНИЕ. В моделях осциллографов 200 МГц опция меню 250 МГц отсутствует.

- 6. Нажмите кнопку Метка, чтобы создать метку для канала.
- 7. При использовании некоторых типов пробников можно нажать эту кнопку, чтобы отправить осциллографу команду на выполнение калибровки всего сигнального тракта от наконечника пробника до соответствующего канала осциллографа. Это может обеспечить более равномерную частотную характеристику по всему частотному диапазону.
- 8. Нажмите кнопку Дополнит., чтобы получить доступ к дополнительным боковым экранным меню.
- Выберите шкала точ. от. (Точная шкала), чтобы с помощью многофункционального регулятора А выполнить точные настройки вертикальной шкалы.



- Выберите кнопку Смещение, чтобы с помощью многофункционального регулятора А выполнить точные настройки смещения по вертикали. Нажмите Установить на 0 В в боковом меню, чтобы установить смещение по вертикали 0 В.
- 11. Выберите кнопку Настройка пробника, чтобы задать параметры пробника.

В появившемся боковом экранном меню выполните следующие действия:

- Выберите Напряжение или Ток, чтобы задать тип пробника для пробников, не оснащенных интерфейсом TekProbe Level 1, TekProbe II (требуется адаптер TPA-BNC) или TekVPI.
- Для пробников, не оснащенных интерфейсом Tek, когда для параметра Тип задано значение Напряжение, используйте многофункциональный регулятор А, чтобы установить Ослабление, соответствующее пробнику.
- Для пробников, не оснащенных интерфейсом Tek, когда для параметра Тип задано значениеТок, используйте многофункциональный регулятор А, чтобы установить отношение ток/напряжение (ослабление), соответствующее пробнику.
- Если измерение тока выполняется по падению напряжения на резисторе, задайте для параметра Ток измерения значение Да. Нажмите в боковом экранном меню кнопку отношения А/В и вращайте ручку Многофункц. а, чтобы установить отношение ток/напряжение или напряжение/ток для своей системы. Например, если измеряется падение напряжения на резисторе сопротивлением 2 Ом, установите отношение В/А равным 2.

12. Выберите значение **Согл.каналов**, чтобы выполнить регулировку отображения и измерения для пробников, у которых различное временное запаздывание. Это особенно важно, когда используется пробник тока в сочетании с пробником напряжения.

Для достижения наилучших результатов применяйте специальные компенсаторы, например Tektronix 067-1686-хх.

Если компенсатора нет, можно использовать элементы управления в меню «Комп.», чтобы задать для параметров компенсации осциллографа рекомендованные значения, основываясь на номинальных значениях временного запаздывания для каждого пробника. Осциллографом автоматически загружаются значения номинальных временных задержек пробников TekVPI и TekProbe II (требуется адаптер TPA-BNC). Для других типовых пробников в боковом меню нажмите кнопку Выбрать и выберите канал, к которому присоединен пробник. Затем в боковом меню нажмите кнопку Модель пробника и выберите модель пробника. Если используемого пробника нет в списке, задайте для модели пробника значение Другое, нажмите кнопку Задержка распростр. и с помощью ручки Многофункц. а выберите соответствующую задержку распространения.

Чтобы отобразить рекомендованные значения компенсации временного запаздывания, вычисленные осциллографом, установите для параметра Показ. рек. компенсации в боковом меню значение Да.

Чтобы задать значения компенсации временного запаздывания для каждого канала, нажмите в боковом экранном меню кнопку Уст.для всех компенсаций реком. знач.



COBET.

- Использование пробников с интерфейсами TekProbe II и TekVPI.При подсоединении пробника с интерфейсом TekProbe II или TekVPI осциллограф автоматически устанавливает чувствительность канала, связь и сопротивление в соответствии с характеристиками пробника. Для пробников с интерфейсом Tek Probe II требуется адаптер TPA-BNC.
- Разница между положением по вертикали и смещением Регулируя положение по вертикали, можно расположить осциллограммы там, где они должны отображаться для просмотра. Индикаторы опорной линии осциллограммы указывают нулевой уровень напряжения (или тока) для каждой осциллограммы. При регулировке масштаба по вертикали осциллограмма растягивается относительно индикатора опорной линии осциллограммы.

Когда для перемещения кривой используется элемент управления «Канал» <x> > Дополнит. >Смещение > Вертик. смещение, индикатор опорной линии уже не соответствует нулевому значению. Вместо этого он показывает уровень смещения. При регулировке масштаба по вертикали осциллограмма растягивается относительно индикатора опорной линии осциллограммы.

Защита ехода 50 Ом. При выборе нагрузочного сопротивления 50 Ом максимальный масштаб вертикальной шкалы составляет 1 В/дел., а у пробника 10Х 10 В. Если приложить дополнительное входное напряжение, то осциллограф автоматически переключится на нагрузочное сопротивление 1 МОм, чтобы защитить внутреннюю нагрузку 50 Ом. Для получения дополнительной информации о технических характеристиках см. руководство Технические характеристики осциллографов серии MDO4000C.

Расположение и маркировка сигналов шин

Расположение сигналов шины

На передней панели нажмите кнопку соответствующей шины и вращайте ручку «Многофункц. а», чтобы настроить положение выбранной шины по вертикали.

1. Нажмите на передней панели соответствующую кнопку шины, чтобы выбрать эту шину.



2. Вращайте ручку Многофункц. а, чтобы настроить положение выбранной шины по вертикали.



Маркировка сигналов шины Для маркировки шины выполните следующие действия.

1. Нажмите на передней панели соответствующую кнопку шины.



 Bus (B1) Parallel
 Define Inputs
 Thresholds
 (B1) Label Parallel
 Bus Display
 Event Table

 Нажмите кнопку «Метка».
 С

2.

Расположение, масштабирование и группировка цифровых каналов

1. Нажмите на передней панели кнопку D15-D0. 010 D15 – D0 Монитор MagniVu Вкл. <mark>Выкл</mark>. Высота S | M L Пороговые Изменить 2. В нижнем меню нажмите кнопку D15-Вкл./Выкл. напряжения метки D0. 2 Выбрать 3. Нажмите Выбрать в боковом меню. (а) D0 (b) 1,04 дел. 3 Дисплей Вкл. Выкл. Включить D7-D0 Включить D15–D8 4. Поверните многофункциональный регулятор А, чтобы выбрать канал для перемещения. Multipurpose (a) 1785-039 5. Поверните многофункциональный регулятор Б, чтобы переместить выбранный канал. ПРИМЕЧАНИЕ. Экран канала (или Multipurpose (b) группы) перемещается только после 1785-160 прекращения вращения рукоятки.

6. Чтобы изменить масштаб (высоту) цифровых каналов, нажмите в нижнем экранном меню кнопку Высота.

ПРИМЕЧАНИЕ. При выборе варианта **S** (Небольшая) каждая осциллограмма будет отображаться высотой 0,2 дел. При выборе варианта **M** (Средняя) каждая осциллограмма будет отображаться высотой 0,5 дел. При выборе варианта **L** (Большая) каждая осциллограмма будет отображаться высотой 1 деление. Вариант **L** реализуется только в том случае, если на экране достаточно места для отображения осциллограмм. Одновременно может отображаться до 10 осциллограмм по варианту **L**.

- **7.** Для упрощения идентификации можно маркировать отдельные цифровые каналы. *Обозначения каналов и шин* на странице 51.
- **8.** Чтобы сгруппировать некоторые или все цифровые каналы вместе, переместите каналы и разместите их рядом друг с другом. Все расположенные рядом каналы автоматически образуют группу.

Чтобы отобразить группы, в боковом меню нажмите кнопку Выбрать и вращайте ручку Многофункц. а.

Когда группа выбрана, поверните многофункциональный регулятор b, чтобы переместить всю группу.

Просмотр цифровых каналов

Разные способы отображения данных цифровых каналов помогают анализировать сигналы. В цифровых каналах сохраняется верхнее или нижнее состояние каждой выборки.

Логические верхние уровни отображаются зеленым цветом. Логические нижние уровни отображаются синим цветом. Когда происходит единичный переход за время, представляемое одним столбцом пикселов, переход (фронт) отображается серым цветом.

Когда происходят несколько переходов за время, представляемое одним столбцом пикселов, переход (фронт) отображается белым цветом. Когда на экране отображается белый фронт, обозначающий несколько переходов, отдельные фронты можно увеличить, чтобы рассмотреть.

Если увеличение такое большое, что для выборки используется более одного столбца пикселов, то на неопределенность положения фронта указывает светло-серая тень.

ПРИМЕЧАНИЕ. Когда на экране видна светло-серая тень, используйте режим MagniVu.



Комментирование экрана

Можно добавить свой текст на экран, выполнив следующие действия.

- 1. Нажмите кнопку Utility (Сервис).
- 2. Нажмите кнопку Стр. сервиса.
- Поверните многофункциональный регулятор А и выберите команду Отобразить.
- В появившемся меню в нижней части экрана выберите команду Комментарий к экрану.
- Стр. сервиса Отображение
 Яркость подсветки Высокая
 Масштабная сетка Сетка
 Экранные аннотации
 Поле частоты синхронизации

 3
 Фаситабная сетка
 Экранные сетка
 Поле частоты синхронизации
- 5. В боковом экранном меню нажмите кнопку Показать комментарий, чтобы выбрать Вкл. в боковом меню.

Появится окно аннотаций. Измените его положение на экране с помощью многофункциональных регуляторов **а** и **b**.

- 6. Нажмите Изменить комментарий в боковом меню.
- 7. Для прокрутки списка букв, цифр и других символов поверните многофункциональный регулятор A, чтобы выбрать нужные символы.

Либо воспользуйтесь для ввода символов USB-клавиатурой. См. Подсоединение к осциплографу USB-клавиатуры на странице 30.

Чтобы изменить положение текста аннотации, в боковом меню нажмите кнопку Положение и вращайте ручки Многофункц. а и Многофункц. b.

Просмотр частоты синхронизации

Можно вывести на экран значение частоты синхронизации Выполняется подсчет всех событий синхронизации, независимо от того, используются они осциллографом для синхронизации или нет, и отображается число таких событий в секунду. Чтобы вывести на экран этот показатель, выполните следующие действия.

- 1. Нажмите кнопку Utility (Сервис).
- 2. Нажмите кнопку Стр. сервиса.



- Поверните многофункциональный регулятор А и выберите команду Отобразить.
- В появившемся в нижней части экрана меню нажмите кнопку Показания частоты синхрониз.
- 5. Нажмите Вкл. в боковом меню.

Теперь частота синхронизации появится среди показаний синхронизации в правом нижнем углу экрана.

Стр. сервиса Отображение	Яркость подсветки Высокая	Масштабная сетка Полная	Экранные аннотации	Поле частоты синхронизации		
3				4		



Отображение меню частотной области

- 1. Нажмите кнопку РЧ, чтобы вызвать меню частотной области.
- 2. Нажмите кнопку Спектр. зависим., чтобы вызвать боковое меню четырех типов спектральных зависимостей, которые может отображать прибор.



- **3.** Нажмите **РЧ в зависимости от времени**, чтобы вызвать боковое меню трех типов зависимостей РЧ от времени, которые может отображать осциллограф MDO4000B.
- **4.** Нажмите кнопку **Спектрограмма**, чтобы вызвать боковое меню для активации и конфигурирования отображения спектрограммы.
- 5. Нажмите кнопку **Метод обнаружения**, чтобы вызвать боковое меню способов уменьшения выхода БПФ на дисплей шириной 1 000 пикселей.
- 6. Нажмите кнопку Изменить метку, чтобы пометить кривые РЧ.
- Нажмите Дополнит., чтобы выбрать боковое меню для компенсации тракта РЧ-сигнала или настройки пробника РЧ-входа.

Типы кривой

В окне частотной области возможно отображение четырех типов спектральных зависимостей. Эти зависимости можно включать и выключать для каждого канала независимо. Возможно одновременное отображение всех перечисленных зависимостей или только некоторых из них.

1. Нажмите Спектральные

зависимости в меню РЧ-сигнала, чтобы вызвать соответствующее боковое меню.

- 2. Установите для параметра Обычный значение Вкл., чтобы отобразить нормальную зависимость.
- Чтобы отображать усредненную кривую, присвойте параметру Среднее значение Вкл.. Вращайте ручку Многофункц. а, чтобы задать количество осциллограмм, включаемых в каждое усреднение.
- Установите для параметра Фиксация максимума значение Вкл., чтобы отобразить кривую фиксации максимума.
- Установите для параметра Фиксация минимума значение Вкл., чтобы отобразить кривую фиксации минимума.

На рисунке показаны различные типы зависимостей.

- Нормальная зависимость: каждый элемент регистрации данных вытесняется следующим элементом данных.
- Кривая фиксации максимума: максимальные значения накапливаются на основе нескольких экземпляров регистрации нормальной зависимости.
- Кривая фиксации минимума: минимальные значения накапливаются на основе нескольких экземпляров регистрации нормальной зависимости.
- Усредненная зависимость: данные усредняются на основе нескольких регистраций нормальных зависимостей. Выполняется усреднение реальной мощности перед логарифмическим преобразованием. Усреднение по каждой из степеней двойки снижает отображаемый шум на 3 дБ.





На этом рисунке показан индикатор вида зависимости частотной области.

- 1. Индикатор РЧ размещается по опорному уровню.
- Заглавная буква М указывает на то, что включена кривая фиксации максимума.
- Заглавная буква А указывает на то, что включена усредненная зависимость.
- Заглавная буква N указывает на то, что включена нормальная зависимость.
- 5. Строчная буква **m** указывает на то, что включена кривая фиксации минимума.

Оранжевым цветом выделен текущий выбранный тип зависимости. На рисунке справа оранжевым цветом выделена строчная буква **m**, соответствующая кривой фиксации минимума. Это означает, что в данный момент выделена кривая фиксации минимума.

Типы детекторов

Осциллограф МDO4000С вычисляет БПФ с числом выходных точек от 1000 примерно до 2 000 000, в зависимости от настроенных параметров регистрации данных. Затем полученные результаты БПФ сжимаются для отображения на экране шириной 750 пикселов. Это означает что в каждом столбце пиксельной сетки будет размещаться от 1 до 2000 точек БПФ. В осциллографе MDO4000C предусмотрены настройки для выбора способа «сжатия» данных БПФ. Возможны следующие варианты: +peak (положительный пик), выборка, среднее и –peak (отрицательный пик). На рисунке ниже показано, как перечисленные методы детектирования работают при уплотнении данных БПФ в пропорции 5:1 (пять точек на один пиксель).





- 1. Точки БПФ
- 2. Уменьшение
- 3. +Пик: используется самая верхняя точка амплитуды в каждом интервале.
- 4. Захват выбираемых значений: используется первая точка амплитуды в каждом интервале.



- 5. Средний: усредняются все точки в каждом интервале.
- 6. Peak (отрицательный пик): используется самая нижняя точка амплитуды в каждом интервале.

экран Spectrogram (спектрограмма)

Отображение спектрограммы наиболее полезно для отслеживания медленных изменений РЧ-сигнала. По оси Х откладываются значения частоты (как на обычном графике представления спектра), По оси У откладывается время. Значения амплитуды кодируются цветом.

Слои спектрограммы формируются следующим образом. Берётся один захваченный спектр и «ставится на ребро», образуя ряд высотой один пиксель. Каждому пикселю ряда присваивается значение цвета, которое зависит от величины амплитуды каждой частотной составляющей спектра. Холодные цвета (синий, зелёный) соответствуют малым значениям амплитуды, а тёплые (жёлтый, красный) — более высоким. Каждый следующий захват добавляет новый слой в нижней части спектрограммы, при этом предшествующие слои сдвигаются на один ряд вверх.

По окончании регистрации можно выполнить навигацию по истории спектрограммы, нажав в боковом меню элемент управления «Срез» и вращая ручку **Многофункц. а**. По окончании регистрации и отображении спектрограммы будет отображена кривая среза спектрограммы в виде обычной кривой спектра. Чтобы использовать функцию отображения спектрограммы, выберите Спектрограмма в меню РЧ-сигнала, чтобы вызвать связанное боковое меню.

- 1. Установите для параметра Отобразить значение «Вкл.», чтобы начать сбор данных.
- 2. Для просмотра каждого спектра, зарегистрированного в спектрограмме, нажмите кнопку Пуск / Стоп, чтобы остановить регистрацию РЧ-данных. Поверните ручку **Многофункц.** а.
Анализ осциллограмм или данных кривых

После настройки сбора данных, синхронизации и отображения осциллограммы или кривой можно приступить к анализу полученных результатов. Для этого можно использовать курсоры, автоматические измерения, статистическую обработку, гистограммы форм сигналов, расчетные осциллограммы и БПФ.

Использование маркеров в частотной области

1. Нажмите кнопку Маркеры. После этого появится боковое меню Маркеры.



2. Нажмите кнопку **Маркеры пиков** и вращайте ручку **Многофункц. а**, чтобы выбрать количество пиков, помечаемых на экране.

ПРИМЕЧАНИЕ. Выбранное значение соответствует максимальному числу пиков с маркерами. Если число пиков, соответствующее пороговому условию, будет превосходить установленное число маркеров пиков, то отмечено будет лишь указанное количество пиков с наибольшей амплитудой.

3. Нажмите кнопку 👎

К центру, чтобы задать в качестве центральной частоты частоту, отображаемую опорным маркером. Опорный маркер автоматически размещается на самом высоком пике амплитуды.

- 4. Нажмите кнопку Порог. напр. и вращайте ручку Многофункц. а, чтобы задать пороговое значение маркеров пиков. Вращайте ручку Многофункц. b, чтобы задать для них значение отклонения.
- 5. Нажмите **Ручные маркеры** для активации ручных маркеров. Ручные маркеры можно использовать для измерений на участках спектра, отличных от пиков.
- 6. Нажмите Показания для выбора типа показаний: «Абсолютный» или «Дельта». Показания типа «Дельта» являются относительными к опорному маркеру.

Автоматические маркеры пиков

Автоматические маркеры пиков включены по умолчанию и предназначены для быстрого определения частот и амплитуд спектральных пиков.



- 1. Опорный маркер размещается на самом высоком пике амплитуды. Эта точка обозначается буквой R в красном треугольнике.
- 2. Автоматические маркеры указывают частоту и амплитуду.
- **3.** Абсолютные показания соответствуют фактической частоте и амплитуде в точках, отмеченных автоматическими маркерами.
- Показания «дельта» соответствуют значениям частот и амплитуд в точках, отмеченных автоматическими маркерами, по отношению к опорному маркеру.

На снимке экрана ниже изображены маркеры, помещенные в области явных пиков. Опорным маркером отмечен наибольший пик. Этот маркер имеет вид буквы R в красном треугольнике.

- 1. Опорный маркер
- 2. Автоматические маркеры



Используйте параметры Порог и Размах для определения того, какие пики необходимо отметить маркерами.

Порог определяет минимальную амплитуду, которую должен иметь сигнал, чтобы считаться пиком. Чем ниже порог, тем больше пиков будет отмечено маркерами. Чем выше порог, тем меньше пиков будет отмечено маркерами.

Размах (относительный порог) представляет собой уровень амплитуды между двумя пиками, при котором значение также считается пиком. Чем ниже размах, тем больше пиков будет отмечено маркерами. Чем выше размах, тем меньше пиков будет отмечено маркерами.

Каждый автоматический маркер снабжен числовыми показаниями. Эти показания могут представлять абсолютные и относительные значения. Абсолютные показания соответствуют фактической частоте и амплитуде в точке, отмеченной маркером. Показания типа «дельта» соответствуют частоте и амплитуде, рассчитанным относительно опорного маркера. Показания опорного маркера всегда являются абсолютными, независимо от типа показания.

Ручные маркеры

Для измерения непиковых областей спектра, плотности шума и фазового шума доступны два ручных маркера. Когда ручные маркеры включены, опорный маркер больше не прикрепляется автоматически к самому высокому пику амплитуды. Теперь он назначен для ручки **Многофункц. а**, и его можно переместить в любое требуемое положение. Это позволяет легко измерять любую часть спектра, а также приращения к любой части спектра. Кроме того, это позволяет измерять интересующее непиковое спектральное содержимое. Как и в экранных надписях автоматических маркеров, в экранных надписях ручных маркеров отображаются частота и амплитуда.

Показания ручных маркеров, так же как и показания автоматических маркеров, могут быть абсолютными или относительными («дельта»).

- 1. Один ручной маркер управляется ручкой Многофункц. а.
- 2. Другой ручкой Многофункц. b.



3. Показания типа «дельта» для частот и амплитуд размещаются в верхней части экрана.



- 4. В третьей строке показаний ручного маркера а всегда указывается плотность шума (дБм/Гц).
- В третьей строке показаний ручного маркера b плотность шума (дБм/Гц) указывается в том случае, если используются абсолютные маркеры. Если используются маркеры типа «дельта», то вместо этого указывается фазовый шум (дБн/Гц).

Выполнение автоматических измерений в частотной области

Чтобы произвести автоматические измерения во временной области, выполните следующие действия.

1. Нажмите кнопку Измерения.



- Нажмите Область, чтобы выбрать значение Время для проведения измерений.
- 3. Нажмите кнопку Добавить измерение.
- Поверните многофункциональный регулятор b, чтобы выбрать конкретное измерение. При необходимости поверните многофункциональный регулятор a, чтобы выбрать канал для выполнения измерения.
- 5. Чтобы удалить измерение, нажмите кнопку Удалить измерение, поверните многофункциональный регулятор а, выбирая нужное измерение, и нажмите кнопку ОК. Удалить измерение в боковом меню.

Советы

- Чтобы удалить все измерения, выберите Удалить все измерения.
- Если существует условие вертикальной отсечки, вместо ожидаемого цифрового значения отображается символ Часть кривой располагается выше или ниже области экрана. Чтобы получить требуемое числовое значение измерения, с помощью ручек регулировки по вертикали установите масштаб и положение осциллограммы на экране.
- Если на экране осциллографа появляется сообщение Низкое разрешение, необходимо увеличить длину записи регистрации, чтобы осциллограф мог обрабатывать большее количество точек.



Выбор автоматических измерений в частотной области

В приведенных ниже таблицах содержится список автоматических измерений по категориям: по времени или амплитуде. См. Выполнение автоматических измерений в частотной области на странице 124.

Таблица 3: Измерения времени

Измерение		Описание
Частота	* 1*	Первый период осциллограммы или ее фрагмента в стробированной зоне. Частота является величиной, обратной значению периода, и измеряется в герцах (Гц), где 1 Гц равняется одному циклу в секунду.
Период	* 1*	Время, необходимое для завершения первого периода осциллограммы или ее фрагмента в стробированной зоне. Значение периода измеряется в секундах и является величиной, обратной значению частоты.
Время нарастания	£	Время, которое требуется для того, чтобы уровень переднего фронта первого импульса осциллограммы или ее фрагмента в стробированной зоне изменился от нижнего опорного уровня (по умолчанию = 10%) до верхнего опорного уровня (по умолчанию = 90%) конечного значения.
Время спада	_₹	Время, которое требуется для того, чтобы уровень переднего фронта первого импульса осциллограммы или ее фрагмента в стробированной зоне изменился от верхнего опорного уровня (по умолчанию = 90%) до нижнего опорного уровня (по умолчанию = 10%) конечного значения.
Задержка	1	Продолжительность времени между точками среднего опорного уровня (по умолчанию = 50%) двух различных осциллограмм.
Фаза	-9-9-	Количество времени, в течение которого одна осциллограмма опережает или отстает от другой осциллограммы, выраженное в градусах, где 360° – это один период осциллограммы.
Длительность положительного импульса	_* ₹	Продолжительность (времени) между точками среднего опорного уровня (по умолчанию = 50%) положительного импульса. Измерение делается на первом импульсе осциллограммы или ее фрагмента в стробированной зоне.
Длительность отрицательного импульса	7.5	Продолжительность (времени) между точками среднего опорного уровня (по умолчанию = 50%) отрицательного импульса. Измерение делается на первом импульсе осциллограммы или ее фрагмента в стробированной зоне.
Положительный коэффициент заполнения	_ft	Отношение длительности положительного импульса к периоду сигнала, выраженное в процентах. Скважность импульса измеряется на первом периоде осциллограммы или ее фрагмента в стробированной зоне.
Отрицательный коэффициент заполнения	lt	Отношение длительности отрицательного импульса к периоду сигнала, выраженное в процентах. Скважность импульса измеряется на первом периоде осциллограммы или ее фрагмента в стробированной зоне.
Длительность пакета импульсов	£UL	Продолжительность вспышки (последовательности событий перехода); измеряется по всей осциллограмме или в стробированной зоне.



Таблица 4: Измерения амплитуды

Измерение		Описание
Размах	<u>III</u>	Абсолютная величина разности между максимальным и минимальным значениями амплитуды по всей осциллограмме или в стробированной зоне.
Амплитуда		Разность между максимальным и минимальным значениями уровня сигнала по всей осциллограмме или в стробированной зоне.
Максимальное значение	ΠŢ	Пиковое значение напряжения с максимальным положительным значением. Измеряется по всей осциллограмме или в стробированной зоне.
Минимальное значение	17	Пиковое значение напряжения с максимальным по абсолютной величине отрицательным значением. Измеряется по всей осциллограмме или в стробированной зоне.
Высокое разрешение	-ff-	Это значение используется в качестве 100%, когда требуются значения верхнего опорного, среднего опорного или нижнего опорного уровней (например, при проведении измерения времени спада или времени нарастания). Вычисления выполняются методом мин/макс или гистограммы. Метод мин/макс использует максимальное зарегистрированное значение. Метод гистограмм использует наиболее распространенное значение выше половины амплитуды. Это значение измеряется по всей осциллограмме или в стробированной зоне.
Низкое разрешение	.1,1	Это значение используется в качестве 0 %, когда требуются значения верхнего опорного, среднего опорного или нижнего опорного уровней (например, при проведении измерения времени спада или времени нарастания). Вычисления выполняются методом мин/макс или гистограммы. Метод мин/макс использует минимальное зарегистрированное значение. При использовании метода гистограммы применяется наиболее часто встречающееся значение, величина которого меньше среднего. Это значение измеряется по всей осциллограмме или в стробированной зоне.
Положительный выброс		Измеряется по всей осциллограмме или в стробированной зоне и определяется следующим образом: Положительный выброс = ((Максимум – Верхний) / Амплитуда) х 100%.
Отрицательный выброс		Измеряется по всей осциллограмме или в стробированной зоне и определяется следующим образом: Отрицательный выброс = ((Нижний – Минимум) / Амплитуда) x 100%.

Измерение		Описание
Среднее значение	-747	Среднее арифметическое по всей осциллограмме или в стробированной зоне.
Среднее значение цикла	304F	Среднее арифметическое значение по первому периоду всей осциллограммы или по первому периоду в стробированной зоне.
Среднеквадратичн ое значение	<u> 77</u> 7	Действительное среднеквадратичное значение напряжения по всей осциллограмме или ее фрагменту в стробированной зоне.
Среднеквадратичн ое значение цикла	3/3,	Действительное среднеквадратическое значение напряжения по первому периоду всей осциллограммы или по первому периоду в стробированной зоне.



Таблица 5: Дополнительные измерения

Измерение		Описание
Количество положительных импульсов	_* *	Число положительных импульсов, превышающих средний опорный уровень в осциллограмме или стробированной зоне.
Количество отрицательных импульсов	*_*	Число отрицательных импульсов, оказывающихся ниже среднего опорного уровня в осциллограмме или стробированной зоне.
Количество нарастающих фронтов		Число положительных переходов от нижнего опорного уровня к верхнему опорному уровню в осциллограмме или стробированной зоне.
Количество нисходящих фронтов		Число отрицательных переходов от верхнего опорного уровня к нижнему опорному уровню в осциллограмме или стробированной зоне.
Площадь	~	Площадь измеряется для кривой напряжения по оси времени. Площадь под всей осциллограммой или стробированной зоной выражается в вольт-секундах. Области, измеряемые над уровнем потенциала земли, считаются положительными, а области, измеряемые ниже уровня потенциала земли, — отрицательными.
Площадь под кривой	≁	Измерение напряжения вдоль оси времени. Результат измерения представляет собой площадь под кривой за первый период осциллограммы или за первый период стробированной зоны. Выражается в вольт-секундах. Площадь, расположенная выше общей опорной точки, является положительной, а расположенная ниже общей опорной точки — отрицательной.

Измерение	Описание
Счетчик осциллограмм	Число осциллограмм, по которым построена данная гистограмма.
Число точек в окне гистограммы	Число выборок в пределах окна гистограммы или на его границах.
Количество пиков	Число выборок в столбце, содержащем наибольшее число пиковых значений.
Медиана	Среднее значение данных гистограммы, при котором половина всех точек данных гистограммы находится ниже этого значения, а половина — выше.
Размах	Представляет полный размах гистограммы. Для вертикальных гистограмм отображается разность напряжений самого высокого ненулевого столбца и самого низкого ненулевого столбца. Для горизонтальных гистограмм отображается разность времен самого правого ненулевого столбца и самого левого ненулевого столбца.
Максимальное значение гистограммы	Отображается напряжение самого высокого ненулевого столбца для вертикальных гистограмм или время самого правого ненулевого столбца для горизонтальных гистограмм.
Минимальное значение гистограммы	Отображается напряжение самого низкого ненулевого столбца для вертикальных гистограмм или время самого левого ненулевого столбца для горизонтальных гистограмм.
Среднее значение гистограммы	Измеряется среднее значение по всем точкам гистограммы в окне гистограммы.
Стандартное отклонение	Измеряет стандартное отклонение (среднеквадратичное отклонение) всех точек гистограммы в окне гистограммы.
Одна сигма	Представляет выраженное в процентах количество точек гистограммы, находящихся в пределах одного стандартного отклонения от ее среднего значения.
Два сигма	Представляет выраженное в процентах количество точек гистограммы, находящихся в пределах двух стандартных отклонений от ее среднего значения.
Три сигма	Представляет выраженное в процентах количество точек гистограммы, находящихся в пределах трех стандартных отклонений от ее среднего значения.

Таблица 6: Измерения по гистограммам

Настройка автоматических измерений в частотной области

Настройка автоматических измерений может быть выполнена с использованием стробирования, модификации статистик измерения, корректировки опорных уровней измерений или посредством получения снимков измерений.

Стробирование

Стробирование используется для того, чтобы ограничить измерения определенной частью осциллограммы. Чтобы использовать стробирование, выполните следующие действия.

1. Нажмите кнопку Измерения.



- 2. Нажимайте кнопку Дополнит., пока в раскрывающемся меню не будет выбрана команда Стробирование.
- 3. В боковом меню выберите положение строба.

Статистика

Статистика характеризует устойчивость измерений. Чтобы настроить статистику, выполните следующие действия.

1. Нажмите кнопку Измерения.



- 2. Нажимайте кнопку Дополнит., пока в раскрывающемся меню не будет выбрана команда Статистика.
- **3.** Выберите нужный вариант в боковом меню. Можно включить или выключить вычисление статистики и выбрать, сколько отсчетов используется при вычислении среднего значения и стандартного отклонения.

Снимок

Для одновременного просмотра всех измерений одного источника в выбранный момент времени выполните следующие действия.

1. Нажмите кнопку Измерения.



- 2. Нажмите кнопку Добавить измерение.
- 3. Вращайте ручку Многофункц. а, чтобы выбрать требуемый канал Источник.



4. С помощью ручки Многофункц. b выберите Тип измерений для поля Снимок.



- 5. Нажмите кнопку Снимок всех измерений.
- 6. Просмотрите результаты.

Snapshot on 1

Period	: 312.2µs	Freq	: 3.203 kHz
+Width	: 103.7µs	-Width	: 208.5µs
Burst W	: 936.5µs	Fall	1.144µs
Rise	: 1.452µs	±Over	: 14.286%
+Duty	: 33.23%	–Duty	: 66.77 %
+Over	: 7.143%	-Over	: 7.143 %
High	: 9.200 V	Low	:-7.600 V
Max	: 10.40 V	Min	: -8.800 V
Ampl	: 16.80 V	Pk-Pk	: 19.20 V
Mean	: -5.396 V	CycleMean	: -5.396 V
RMS	: 7.769 V	CycleRMS	: 8.206 V
Area	: -21.58 mVs	CycleArea	: -654.6µVs
+Edges	:1	-Edges	: 0
+Pulses	: 2	-Pulses	: 2

Опорные уровни

Опорные уровни определяют порядок измерения временных параметров сигнала. Например, они используются при расчете времени нарастания и спада.

1. Нажмите кнопку Измерения.



- 2. Нажимайте кнопку Дополнит., пока в раскрывающемся меню не будет выбрана команда Опорные уровни.
- 3. В боковом экранном меню выберите уровни. Опорные

Верхний и нижний опорные уровни используются для расчета времени нарастания и времени спада.

Средний опорный уровень используется прежде всего для проведения измерений между фронтами, таких как длительность импульса.

Выполнение автоматических измерений в частотной области

Чтобы выполнить автоматические измерения в частотной области, выполните указанные ниже действия (для моделей с установленной опцией SA3 или SA6).

- 1. Нажмите кнопку Измерения.
- 2. Нажмите Область, чтобы выбрать значение Частотная.
- 3. Нажмите кнопку Выбор измерения.



- 4. В боковом меню выберите интересующий режим измерений в частотной области.
 - Мощность канала. Общая мощность в рамках полосы пропускания, определяемая шириной канала.
 - Соотношение мощности смежных каналов. Мощность основного канала и отношение мощности канала к основной мощности для верхней и нижней половин каждого смежного канала.
 - Занимаемая полоса частот. Полоса пропускания, содержащая определенный процент мощности в пределах анализируемой полосы пропускания.

При выборе измерения каждой частоты на экране будет появляться подсказки, поясняющие цель каждого измерения. В нижнем меню появится опция **Настройка**. После нажатия кнопки **Настройка** и установки параметров измерения в появившемся боковом меню осциллограф автоматически установит диапазон. При РЧ-измерениях все частотные области перейдут с автоматического детектирования на значение **Среднее**. Этим достигается оптимальная точность измерения.

Выполнение измерений с помощью цифрового вольтметра

Использование цифрового вольтметра для измерения разности потенциалов между двумя точками электрической цепи.

1. Нажмите канал 1.



2. Нажмите кнопку Измерения.



3. В нижнем меню нажмите кнопку Цифр. вольтметр.

Add Measure- ment	Remove Measure- ment	Indicators Off	DVM Off	Waveform His- tograms	More		
3							

- 4. В боковом меню выберите необходимые параметры Режим, Источник и Display Style (Стиль отображения).
- 5. Просмотр окончательных результатов.



Выполнение ручных измерений с помощью курсоров

Курсорами называются экранные маркеры, которые можно разместить на осциллограмме для ручного измерения собранных данных. Курсоры отображаются в виде горизонтальных и вертикальных линий. Чтобы использовать курсоры на аналоговых или цифровых каналах, выполните следующие действия.

1. Чтобы включить курсоры, нажмите кнопку **Курсоры**.

ПРИМЕЧАНИЕ. Вторым нажатием курсоры выключаются. Для отображения меню курсоров можно также нажать и удерживать кнопку **Курсоры**.



В нашем примере на выбранной осциллограмме появятся два вертикальных курсора. При повороте многофункционального регулятора **a** один из курсоров перемещается влево или вправо. При повороте регулятора **b** перемещается другой курсор.



2. При включенных курсорах нажмите кнопку **Выбор**.

При этом включается или выключается связь между курсорами. Если отслеживание включено, при вращении многофункционального регулятора **a** оба курсора перемещаются вместе. Промежуток времени между курсорами настраивается вращением ручки **b**.



 Кнопка Точно предназначена для переключения грубой и точной настройки с помощью многофункциональных регуляторов А и Б.

> Кроме того, при нажатии кнопки **Точно** изменяется чувствительность остальных ручек.

- Для отображения меню курсоров нажмите и удерживайте кнопку Курсоры.
- Нажмите кнопку Курсоры в нижнем меню, чтобы установить курсорам значение Экран.

В экранном режиме две горизонтальные и две вертикальные линии пересекают всю масштабную сетку.

 Пара горизонтальных курсоров перемещается при вращении многофункциональных ручек А и Б.

Курсоры Осциллограмм а Экран	Источник Выбранная осциллограмм а	Панели Горизонтальны е Вертикальные	Связь Вкл. <mark>Выкл.</mark>	Уст. курсоры на экран	Единицы курсоров	
5	11					



7. Нажмите кнопку Выбор.

При этом вертикальные курсоры становятся активными, а горизонтальные — неактивными. Теперь при повороте многофункциональных регуляторов перемещаются вертикальные курсоры.

Чтобы снова сделать активными горизонтальные курсоры, нажмите кнопку **Выбор** еще раз.





8. Просмотрите курсор и экранную надпись курсора.

ПРИМЕЧАНИЕ. С помощью курсоров в цифровых каналах можно выполнять временные измерения, но не измерения амплитуды.



- Чтобы отобразить несколько осциллограмм на экране, нажмите одну или несколько кнопок каналов с 1 по 4 или, если используется модель MSO4000B, нажмите кнопку D15 – D0.
- Для повторного отображения меню курсоров нажмите и удерживайте кнопку Курсоры.
- 11. Нажмите кнопку Источник в нижнем меню.

Появится всплывающее меню. Выбор меню по умолчанию Выбранная осциллограмма обусловит проведение измерений с помощью курсоров на выбранной (последней использовавшейся) осциллограмме.

- Вращая ручку Многофункц. а, выберите канал для измерения, отличный от выбранного с помощью функции Выбранная осцилл.
- **13.** Нажмите кнопку **Menu Off**, чтобы убрать боковое меню.
- Поверните многофункциональную ручку а и проведите курсорные измерения на альтернативной осциллограмме.





 Нажмите кнопку Курсоры еще раз. Курсоры выключаются. Курсоры и показатели курсоров исчезают с экрана.



Использование экранных надписей курсоров

В экранной надписи курсоров представлена текстовая и цифровая информация, относящаяся к текущему положению курсоров. Экранная надпись отображается на осциллографе во всех случаях, когда включены курсоры.

Экранная надпись отображается в правом верхнем углу масштабной сетки. Если включено масштабирование, экранная надпись отображается в правом верхнем углу окна масштабирования.

Когда выбрана шина, экранные надписи отображают декодированные данные шины в выбранном формате. При выборе цифрового канала курсоры показывают значения всех отображаемых на экране цифровых каналов.

ПРИМЕЧАНИЕ. При выборе последовательных или параллельных шин значение данных в соответствующей точке отображается в значении курсора.

∆ Экранная надпись «дельта».

На экранных надписях с символом «дельта» отображается разность между положениями курсоров.

8	400.0ns	152.0mV
6	2.800µs	-240.0mV
	∆2.400µs	∆392.0mV
	dV/dt	-163.3kV/s

Экранная надпись «а».

Означает, что значение устанавливается с помощью ручки Многофункц. а.

Экранная надпись «b».

Означает, что значение устанавливается с помощью ручки Многофункц. b.

Горизонтальные линии курсоров на экране служат для измерения вертикальных параметров; обычно это напряжение.



Вертикальные линии курсоров на экране служат для измерения горизонтальных параметров; обычно это время.



Когда присутствуют и вертикальный и горизонтальный курсоры, в схемах использования экранных надписей рядом с обозначениями многофункциональных регуляторов появляются значки в форме квадрата и окружности.

Использование курсоров ХҮ

При включенном режиме вывода XY экранные надписи курсоров появятся справа от нижней масштабной сетки (XY). Они включают прямоугольные и полярные координаты, название продукта и коэффициенты. В верхней масштабной сетке осциллографа (YT) будут отображаться курсоры осциллограмм в виде вертикальных полос.

Настройка гистограммы

Можно отображать как вертикальные (для напряжения), так и горизонтальные (временные) гистограммы. Измерения с помощью гистограмм позволяют получить статистические данные для фрагмента сигнала по одной из осей. Источником для гистограммы может быть сигнал любого из четырех или двух аналоговых каналов, расчетный сигнал или любая из четырех или двух опорных осциллограмм.

Отображение гистограммы

- Задайте на осциллографе отображение осциллограммы, на которой должна быть измерена гистограмма. При необходимости воспользуйтесь кнопкой Автоустановка.
- 2. Нажмите кнопку Измерения.

3. Нажмите Режим построения гистограмм в нижнем меню.



- Чтобы выбрать ось осциллограммы, для которой нужно показать значения гистограммы, нажмите верхнюю кнопку бокового меню. По верт. или По гориз..
- В боковом меню нажмите кнопку Источник и вращайте ручку Многофункц. а, чтобы выбрать канал, для которого необходимо отобразить измерения гистограммы.
- В боковом меню нажмите кнопку Пределы по гориз. и при помощи многофункциональных регуляторов а и b установите L (левую) и R (правую) границы окна гистограммы.
- В боковом меню нажмите кнопку Верт. пределы и при помощи многофункциональных регуляторов а и b установите T (верхнюю) и B (нижнюю) границы окна гистограммы.
- 8. Нажмите далее 1 из 2.



Добавление измерений к данным гистограммы

- 1. Чтобы добавить измерения к данным гистограммы, нажмите кнопку Добавить измерения в нижнем меню.
- 2. В боковом меню нажмите кнопку Источник и вращайте ручку Многофункц. а, чтобы задать параметр H для измерений гистограммы.
- 3. В боковом меню нажмите кнопку Тип измерений и вращайте ручку Многофункц. b, чтобы выбрать измерение гистограммы.
- **4.** Нажмите кнопку **ОК. Добавить измерение** бокового меню, чтобы добавить измерение в перечень измеренных данных.

Сброс измерений гистограммы и статистики

- 1. Нажмите «Далее» в боковом меню.
- 2. Нажмите «Режим» построения гистограмм в нижнем меню.
- 3. Нажмите далее 1 из 2 в боковом меню. далее 1 из 2
- 4. Нажмите «Сбросить значения гистограммы» в боковом меню.
- 5. 5. Нажмите «Сброс статистики» в боковом меню. Сброс статистики

Гистограмму можно просмотреть в верхней части (для горизонтальных гистограмм) или у левого края (для вертикальных гистограмм) координатной сетки.





COBET.

- Используйте горизонтальные гистограммы для измерения дрожания сигнала.
- Используйте вертикальные гистограммы для измерения шума сигнала.

Использование расчетных осциллограмм

Расчетные осциллограммы создаются для анализа сигналов канала и опорных сигналов. С помощью комбинаций и преобразований исходных осциллограмм и других данных в расчетные осциллограммы можно получить данные в форме, необходимой для конкретного приложения.

ПРИМЕЧАНИЕ. С последовательными шинами расчетные осциллограммы не используются.

Для выполнения простых математических операций (+, –, ×, ÷) над двумя осциллограммами используется указанная ниже процедура.

1. Нажмите кнопку Расч.



2. Нажмите кнопку Две осцил.

Две осцил.	БПΦ	Расширенные математически е функции	Спектральные вычисления	(М) Метка	
2					

- 3. В боковом экранном меню установите источники либо для каналов 1, 2, 3, 4, либо для опорных осциллограмм R1, 2, 3 или 4. Выберите оператор +, –, х или ?.
- Например, можно определить мощность умножением осциллограммы напряжения на осциллограмму тока.



Советы

- Расчетные осциллограммы можно создавать на основе осциллограммы в канале, опорной осциллограммы или их сочетания.
- Измерения для расчетных осциллограмм выполняются таким же образом, как и для канальных сигналов.
- Масштаб по горизонтали и положение расчетных осциллограмм определяется по исходным осциллограммам, указанным в соответствующих математических выражениях. Изменение настройки элементов управления для исходных осциллограмм приводит к соответствующему изменению расчетных осциллограмм.

Масштабирование расчетной осциллограммы выполняется с помощью внутреннего регулятора элемента управления масштабированием и панорамированием. Внешний регулятор служит для перемещения окна масштабирования. См. Использование функции Wave Inspector для работы с записями осциплограмм большой длины на странице 151.

(M) Метка

Спектральные

вычиспения

Использование БПФ

При выполнении БПФ сигнал разбивается на частотные составляющие, по которым осциллограф строит изображение сигнала в частотной области, в отличие от обычного для осциллографов графического представления сигнала во временной области. Эти частотные составляющие можно сравнить с известными частотами системы, например с системной тактовой частотой, частотами генераторов или источников питания.

1. Нажмите кнопку Расч.



2. Нажмите кнопку БПФ.

- Чтобы выбрать источник сигнала, в боковом экранном меню нажмите (при необходимости) кнопку Источник для БПФ, а затем вращайте ручку Многофункц. а. Возможны следующие варианты: каналы 1, 2, 3, 4, опорные осциллограммы 1, 2, 3 и 4.
- Чтобы выбрать шкалу «Линейная среднеквадратичная» или «дБ среднеквадратичная», несколько раз нажмите кнопку Масштаб по вертикали.
- Чтобы выбрать необходимое окно, несколько раз нажмите в боковом меню кнопку Окно.
 Возможные варианты окна: прямоугольное, окно Хэмминга, окно Хеннинга, и окно Блэкмена-Харриса.
- В боковом меню нажмите кнопку По гориз., чтобы включить ручки Многофункц. а и Многофункц. b, с помощью которых можно панорамировать и масштабировать дисплей БПФ.



7. На экране появится результат БПФ.

•							
•	Lul. I. I. I. I. I. 	L I. I. I. I. I. I. I.	•••••••••••	L. L. d. 1. 1. 1	 	 	

Советы

- Используйте короткие записи, чтобы ускорить реакцию прибора.
- Используйте длинные записи, чтобы понизить уровень шума по отношению к сигналу и увеличить разрешение по частоте.
- При необходимости можно использовать функцию лупы, а также органы управления Положение и Масштаб по горизонтали для увеличения и перемещения осциллограммы БПФ.
- Среднеквадратичная шкала в децибелах, установленная по умолчанию, позволяет подробно рассматривать частотные составляющие, даже если их амплитуды сильно различаются. Линейная среднеквадратичная шкала используется для просмотра общего вида частотных составляющих в сравнении друг с другом.
- С математической функцией БПФ используется четыре окна. Каждое из них обеспечивает некоторый компромисс между разрешением по частоте и точностью отображения амплитуды. Выбор используемого окна определяется необходимостью измерения конкретных величин и характеристиками исходного сигнала. При выборе окна рекомендуется руководствоваться следующими указаниями:

Таблица 7: Варианты окна

Окно	Форма
Прямоугольное При использовании прямоугольного окна (также известного как окно типа «грузовик- фургон») достигается хорошее разрешение по частоте, просачивание спектральных частот при этом высокое, а точность измерения амплитуды — низкая. Прямоугольное окно применяется для измерения переходных процессов или выбросов, когда уровень сигнала до и после события приблизительно одинаков. Кроме того, это окно используется при обработке синусоидальных колебаний одинаковой амплитуды с близкими частотами, а также широкополосных случайных шумов с медленно меняющимся спектром. Рекомендуется применять его для получения частотного спектра неповторяющихся сигналов и измерения частотных составляющих вблизи нулевой частоты.	
Хэмминг При использовании окна Хэмминга достигается хорошее разрешение по частоте (немного лучше, чем с окном Хеннинга), просачивание спектральных частот при этом умеренное, а точность измерения амплитуды — вполне допустимая. Окно Хэмминга применяется для измерения синусоидальных и периодических сигналов, а также узкополосного случайного шума. Это окно применяется для измерения переходных процессов или выбросов, когда уровень сигнала до и после события сильно отличается.	
Хеннинга При использовании окна Хеннинга достигается хорошее разрешение по частоте, просачивание спектральных частот при этом низкое, а точность измерения амплитуды — вполне допустимая. Окно Хеннинга применяется для измерения синусоидальных и периодических сигналов, а также узкополосного случайного шума. Это окно применяется для измерения переходных процессов или выбросов, когда уровень сигнала до и после события сильно отличается.	
Блэкман-Харрис При использовании окна Блэкмана-Харриса достигается низкое разрешение по частоте, просачивание спектральных частот при этом очень низкое, а точность измерения амплитуды — хорошая. Окно Блэкмана-Харриса применяется для исследования осциллограмм, в которых преобладает одна частотная составляющая, на предмет наличия высших гармоник, или несколько значительно или незначительно разделенных синусоидальных сигналов.	

Использование дополнительных математических функций

Дополнительные математические функции предназначены для создания пользовательских математических выражений с осциллограммами, в которые могут входить активные и опорные осциллограммы, результаты измерений, а также числовые константы. Для использования дополнительных функций необходимо выполнить следующие действия.

БΠФ

1. Нажмите кнопку Расч.



Расширенны

атематичес

е функции

Спектральные

вычисления

(M) Метка

- 2. Нажмите кнопку Доп. матем. функции.
- **3.** С помощью бокового экранного меню создайте выражение.
- Нажмите кнопку Изменить выражение и создайте выражение с помощью многофункциональных регуляторов и кнопок нижнего экранного меню. Выполнив эти действия, нажмите кнопку ОК Принять.

Например, чтобы с помощью функции Изменить выражение взять интеграл от прямоугольного сигнала, надо выполнить следующие действия.

Две осцил.

- Нажмите кнопку Очистить в нижнем меню.
- 2. Поверните многофункциональный регулятор A и выберите Интегр.(.
- 3. Нажмите кнопку Ввод выбранного.
- 4. Поверните многофункциональный регулятор а и выберите канал 1.
- 5. Нажмите кнопку Ввод выбранного.
- 6. Поверните многофункциональный регулятор **A** и выберите).
- 7. Нажмите кнопку ОК Принять.



(М) Метка

Использование спектральных вычислений

Функция математических операций над спектром позволяет создавать расчетные осциллограммы путем сложения или вычитания кривых частот. Для моделей с установленной опцией SA3 или SA6.

1. Нажмите кнопку Расч.



Расширенные

математически

е функции

Спектральн

чиспения

БΠΦ

Две осцил

2. Нажмите кнопку Спектральные вычисления.

Для создания необходимой расчетной кривой используйте боковое меню.

- Нажмите кнопку 1-й источник и выберите нормальную зависимость РЧ (RF:N), усредненную зависимость РЧ (RF:A), кривую фиксации максимума РЧ (RF:M), кривую фиксации минимума РЧ (RF:m) или любое содержимое памяти опорного сигнала с данными частотной области.
- 4. В качестве оператора выберите + или -.
- 5. Выберите второй источник из предложенных вариантов.

Расчетная осциллограмма будет отображена на экране в виде красной кривой.

6. В нижнем меню нажмите кнопку **Метка** и в появившемся боковом меню выберите требуемый вариант для присвоения расчетной кривой соответствующей метки.

ПРИМЕЧАНИЕ. Осциллограф завершит вычисления только в том случае, если единицы измерения исходных осциллограмм сочетаются друг с другом.

Использование опорных осциллограмм и кривых

Создайте и сохраните опорную осциллограмму или зависимость. Это можно сделать, например, для создания образца, с которым будут сравниваться другие осциллограммы. Чтобы использовать опорную осциллограмму или кривую, необходимо выполнить следующие действия.

ПРИМЕЧАНИЕ. Опорные осциплограммы объемом 5 млн, 10 млн и 20 млн выборок хранятся в энергозависимой памяти и не сохраняются при выключении питания осциплографа. Чтобы сохранить такие осциплограммы, необходимо записать их на внешнее запоминающее устройство.

- Нажмите кнопку Опорный. Появится нижнее экранное меню опорных осциллограмм.
- В нижнем экранном меню выберите опорные осциллограммы для вывода на экран.





- В боковом меню нажмите кнопку По верт., затем с помощью многофункциональных ручек отрегулируйте параметры опорной осциллограммы или кривой по вертикали.
- В боковом меню нажмите кнопку По гориз., затем с помощью многофункциональных ручек отрегулируйте параметры опорной осциллограммы или кривой по вертикали.
- Нажмите кнопку Изменить метки и определите метки с помощью появившегося меню для отображения на опорных осциллограммах и зависимостях.
- Нажмите Подробн. опор. сигнала для просмотра информации о выбранном опорном сигнале. Используйте этот пункт меню, чтобы определить, является ли опорная кривая аналоговой осциллограммой или зависимостью РЧ.
- Нажмите Сохр. в файл для записи опорной информации на внешний носитель.





COBET.

- Выбор и отображение опорных осциллограмм. Все опорные осциллограммы могут отображаться одновременно. Выбор конкретной опорной осциллограммы осуществляется нажатием соответствующей кнопки экранного меню.
- Удаление опорных осциллограмм с экрана. Чтобы удалить с экрана опорную осциллограмму, нажмите на передней панели кнопку Опорный, чтобы вызвать нижнее экранное меню. Затем нажмите кнопку нижнего экранного меню, соответствующую удаляемой осциллограмме.
- Выбор масштаба и положения опорной осциллограммы Масштаб и положение опорной осциллограммы можно выбирать независимо от остальных отображаемых осциллограмм. Выберите опорную осциллограмму и выполните нужные настройки с помощью многофункционального регулятора. Это можно делать независимо от того, выполняется регистрация данных или нет.

Регулирование масштаба и положения выбранной опорной осциллограммы при включенном и выключенном увеличении выполняется одинаково.

Сохранение опорных осциллограмм объемом 10 млн и 20 млн выборок. Опорные осциллограммы объемом 10 млн и 20 млн выборок хранятся в энергозависимой памяти и не сохраняются при выключении питания осциллографа. Чтобы сохранить такие осциллограммы, необходимо записать их на внешнее запоминающее устройство.

Использование функции Wave Inspector для работы с записями осциллограмм большой длины

Элементы управления Wave Inspector (масштабирование и панорамирование, воспроизведение и пауза, метки, поиск) обеспечивают возможность эффективной работы с записями осциллограмм большой длины. Увеличение осциллограммы в горизонтальном направлении осуществляется вращением ручки Zoom (масштабирование). Перемещение по увеличенной осциллограмме осуществляется с помощью ручки Pan (панорамирование).

Ручка «Панорама-Лупа» состоит из следующих частей.

- 1. Ручка панорамирования (внешняя).
- 2. Ручка лупы (внутренняя).



Увеличение осциллограммы

1. При повороте внутренней ручки регулятора «Панорама-Лупа» по часовой стрелке изображение выбранной части осциллограммы увеличивается. При повороте этой ручки против часовой стрелки изображение уменьшается.



2. Вместо этого можно включать и выключать режим лупы нажатием кнопки лупы.



3. Просмотрите увеличенную осциллограмму, которая отображается в нижней, большей части экрана. В верхней части экрана отображается положение и размер увеличенной части осциллограммы на всей записи.



Панорамирование осциллограммы

При включенной функции лупы быстрые перемещения по осциллограмме осуществляются с помощью функции панорамирования. Чтобы использовать панорамирование, надо выполнить следующие действия.

 Для перемещения (панорамирования) осциллограммы следует вращать внешнюю ручку «Панорама-Лупа».

При повороте регулятора по часовой стрелке выполняется панорамирование вперед. При повороте против часовой стрелки выполняется панорамирование назад. Чем сильнее повернут регулятор, тем быстрее перемещается окно масштабирования.



Воспроизведение осциллограммы и пауза

Функция воспроизведения-паузы обеспечивает автоматическое панорамирование осциллограммы. Чтобы использовать эту функцию, выполните следующие действия.

- Включите режим воспроизведенияпаузы нажатием кнопки воспроизведения-паузы.
- Скорость воспроизведения регулируется поворотом регулятора панорамирования (внешняя ручка). Чем сильнее повернут регулятор, тем выше скорость воспроизведения.



- 3. Чтобы изменить направление воспроизведения, следует повернуть ручку панорамирования в другую сторону.
- 4. Чем сильнее (до некоторой степени) повернут регулятор во время воспроизведения, тем быстрее перемещается осциллограмма. При повороте регулятора до упора скорость воспроизведения не изменяется, но окно лупы быстро перемещается в сторону поворота. Функция, действующая при максимальном повороте, позволяет повторно воспроизвести только что пропущенную часть сигнала.

 Для приостановки воспроизведения нажмите кнопку воспроизведенияпаузы еще раз.



Поиск и метки в осциллограммах

На зарегистрированной осциллограмме можно пометить места, представляющие интерес. Эти метки помогают ограничить анализ отдельными частями осциллограммы. Области осциллограммы помечаются автоматически, если они удовлетворяют некоторым заданным условиям, либо нужные элементы осциллограммы помечаются вручную. Кнопки со стрелками позволяют перемещаться от метки к метке (от одного места, представляющего интерес, к другому). Автоматический поиск и установка меток осуществляется для многих из тех параметров, по которым выполняется запуск.

Метки поиска позволяют отметить область осциллограммы для дальнейшего использования. Метки можно расставлять автоматически, с помощью условий поиска. Поиск и установка меток выполняются с помощью поиска по заданным фронтам, длительности импульсов, огибающей, логическим состояниям, времени нарастания и спада и поиска по шине.

Чтобы установить или очистить (удалить) метки вручную, выполните следующие действия.

1. Вращая ручку панорамирования (внешняя ручка), переместите осциллограмму (или окно лупы) так, чтобы вывести на экран то место, где требуется поставить или удалить метку.

Для перехода к очередной (предыдущей или следующей) метке нажмите одну из кнопок со стрелкой (→) или (←).

2. Нажмите кнопку Установить/сбросить.

Если в центре экрана нет метки поиска, метка добавляется.

 Исследуйте осциллограмму, переходя от одной метки поиска к другой. Для перехода к следующей или к предыдущей отмеченной области нажмите одну из кнопок со стрелкой (→) или (←), не меняя настройку никаких других параметров.



4. Удалите метку. Для перехода к очередной (предыдущей или следующей) метке, которую требуется удалить, нажмите одну из кнопок со стрелкой (→) или (←). Чтобы удалить текущую (расположенную в центре) метку, нажмите кнопку Установить/сбросить. Таким образом можно удалять метки, установленные как автоматически, так и вручную.

Чтобы выполнить автоматическую установку или очистку (удаление) меток, выполните следующие действия.

1. Нажмите кнопку Поиск.

2. В нижнем экранном меню выберите нужный тип поиска.

Меню поиска аналогично меню синхронизации.

 В боковом меню включите функцию поиска.

> При необходимости перейдите на вторую страницу бокового меню и включите таблицу меток поиска. В таблице меток поиска отображается список меток времени для каждого события.

- На экране места автоматической установки меток показаны пустыми треугольниками, а места установки пользовательских меток — сплошными треугольниками. Метки отображаются и в обычном представлении осциллограммы, и в окне масштабирования.
- Можно выполнить быстрое исследование осциллограммы, перемещаясь от одной метки поиска к другой с помощью кнопок со стрелками (→) и (←) для перехода к следующему и предыдущему положению. Другой дополнительной настройки не требуется.









(

COBET.

- Можно скопировать настройки синхронизации, чтобы найти на зарегистрированной осциллограмме места, удовлетворяющие условиям синхронизации.
- Кроме того, можно скопировать условия поиска в настройки синхронизации.
- При сохранении осциллограммы вместе с настройками пользовательские метки также сохраняются.
- Автоматические метки поиска не сохраняются при сохранении осциллограммы. Однако их нетрудно восстановить путем повторного использования функции поиска.
- Критерии поиска сохраняются при сохранении настроек.

Элементы управления Wave Inspector обеспечивают следующие возможности поиска:

Поиск	Описание
По фронту	Поиск фронтов (нарастающих, нисходящих или и тех, и других) с заданным пороговым уровнем.
По длительности импульса	Поиск положительных или отрицательных импульсов, длительность которых >, <, = или ≠ заданному значению или находится внутри или вне указанного диапазона.
Тайм-аут	Поиск пауз в сигнале. Уровень сигнала остается выше или ниже (или только выше/ только ниже) заданного значения в течение установленного интервала времени.
По огибающей	Поиск положительных или отрицательных импульсов, пересекающих одно пороговое значение амплитуды, но не пересекающих второе пороговое значение до повторного пересечения первого. Поиск всех импульсов огибающей или только тех, длительность которых >, <, = или ≠ заданному значению.
По логическому сигналу	Поиск по логической модели (И, ИЛИ, НЕ-И или НЕ-ИЛИ) по нескольким осциллограммам, для каждого из входов можно задать уровень «Высокий», «Низкий» и «Безразлично». Поиск событий, когда функция принимает истинное или ложное значение или остается верной в течение периода времени, который >, <, = или ≠ заданному значению. Кроме того, можно определить один из входов как вход синхроимпульсов для синхронного поиска (поиска состояния).
По установке и фиксации	Поиск нарушения заданных пользователем значений времени установки и фиксации.
По времени нарастания/ спада	Поиск нарастающих или нисходящих фронтов длительностью >, <, = или ≠ заданному значению.

Поиск	Описание
По шине	Параплельная: поиск двоичного или шестнадцатеричного значения. 12C: «Старт», «Повторный старт», «Стоп», «Нет подтверждения», «Адрес», «Данные» и «Адрес и данные». SPI: поиск SS Active, MOSI, MISO или MOSI и MISO RS-232, RS-422, RS-485, UART: поиск следующих типов «Начал. бит Тх», «Начал. бит Rх», «Конец пакета Тх», «Конец пакета Rx», «Данные Tх», «Данные Rx», «Ошибка Tx Четн.», «Ошибка Rx Четн.». CAN: «Старт кадра», «Tun из кадров» (данные, удаленный, ошибка, перегрузка), «Идентифик.» (стандартный или расширенный), «Данные», «Код и данные», «Конец кадра» и «Нет подтв.», «Ошибка подст. битов» LIN: поиск следующих типов «Синхрониз.», «Идентифик.», «Данные», «Код и данные», «Актив. кадра», «Неакт. кадр», «Ошибка». FlexRay: поиск следующих типов «Синхрониз.», «Идентифик.», «Данные», «Код и данные», «Счетчик циклов», «Поля заголовка», «Данные», «Кидра», «Идентификатор», «Счетчик циклов», «Поля заголовка», «Данные», «Идентификатор и данные», «Конец кадра», «Ошибка». Аудио: поиск «Выбор слова», «Данные». Ethernet: Модуль анализа и запуска по сигналам шины Ethernet. Позволяет осуществлять запуск по пакетам, передаваемым по шинам 10BASE-T и 100BASETX 4, а также предоставляет средства анализа, такие как цифровое представление сигналов, представление шины, декодирование пакетов, поиск и таблицы декодирования пакетов с метками времени. USB: Поиск «Синхронизация», «Сброс», «Приостановить», «Возобновить», «Конец пакета», «Пакет маркера (адреса)», «Пакет данных», «Пакет установления связи», «Специальный пакет» или «Ошибка». MIL-STD-1553: поиск для «Синхрониз.», Соттал (Команда), Status (Состояние), «Данные», Time (RT/IMG) (Время (RT/IMG)), «Ошибка» 152
Автоувеличение

По мере регулировки масштаба по горизонтали в сторону большего разрешения по времени осциллограф серии MDO4000C автоматически увеличивает частоту выборки с целью формирования записи такой же длины за меньшие промежутки времени. Однако рано или поздно будет достигнут предел частоты выборки осциллографа. Когда прибор работает на максимальной частоте выборки, дальнейшее повышение временного разрешения приведет к включению режима автоувеличения, при котором соотношение время/дел. продолжает уменьшаться, а длина записи сохраняется прежней. В результате на экране осциллографа будут отображаться не все точки выборки при заданном соотношении время/дел.

Вместо этого на временной сетке будет отображаться только часть записанных данных. Данная функция служит для увеличения участка записи без обращения к меньшему масштабу экрана. Благодаря этому удается достичь наибольшего полезного эффекта при различных соотношениях частоты выборки и длины записи. Функция автоувеличения позволяет получить доступ к полной длине записи при максимальной частоте выборки.



 Фрагмент регистрации, отображаемый на сетке временной области, выделен в верхней части дисплея квадратными скобками.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если при работе с частотной областью с включенной функцией автоувеличения переместить участок спектра за пределы видимого фрагмента регистрации временной сетки, то во временной области исчезнет оранжевая полоса, указывающая на временную метку спектра, а также исчезнут динамические показатели в частотной области.

Контроль предельных значений и тестирование по маске

Можно отслеживать активный входной сигнал по маске с помощью модуля предельного теста и теста по маске DPO4LMT. Кроме того, можно выводить успешные и неуспешные результаты.

Результаты показывают, находится ли входной сигнал в пределах по вертикали и горизонтали, заданных маской. Можно создавать как собственные маски, так и использовать маски из файла. Чтобы настроить и запустить предельный тест или тест по маске, выполните указанные ниже действия.

- 1. Выберите или создайте маску.
- 2. Настройте тест.
- 3. Выполните тест и просмотрите результаты.

Создание или выбор маски

Можно создать или выбрать маски двух типов: маска для предельного теста и пользовательская маска.

Создание маски предельного теста.

1. Нажмите на передней панели кнопку Настройка по умолчанию.



- 2. Подключите пробник осциллографа к источнику маски.
- 3. Нажмите на передней панели кнопку Автоуст.



4. Нажмите на передней панели кнопку Тест.



5. В нижнем меню нажмите кнопку Приложение. Вращайте ручку Многофункц. а, чтобы в меню выбрать Пред. тест/ т. по маске.

- 6. Нажмите кнопку Выбрать маску в нижнем меню, затем в открывшемся боковом меню выберите Проверка предельных значений.
- 7. В нижнем меню нажмите кнопку Создать пред. маску.
- 8. В открывшемся боковом меню выберите пункт Канал источника и с помощью ручки Многофункц. а выберите осциллограмму, которая будет использоваться в качестве шаблона для предельного теста.
- Нажмите кнопку По горизонт. ± предел, чтобы задать пределы маски по горизонтали. Единицы измерения соотносятся с делениями масштабной сетки, где одно базовое деление содержит 1000 миллиделений (мдл).
- **10.** Нажмите кнопку По верт. ± предел, чтобы задать пределы маски по вертикали. Единицы измерения соотносятся с делениями масштабной сетки, где одно базовое деление содержит 1000 миллиделений (мдл).
- 11. Нажмите кнопку ОК Создать пред. маску, чтобы создать соответствующую маску в осциллографе.

Создание пользовательской маски из текстового файла.

- 1. Нажмите на передней панели кнопку Тест.
- В нижнем меню нажмите кнопку Приложение. Вращайте ручку Многофункц. а, чтобы в меню выбрать Пред. тест/ т. по маске.
- 3. В нижнем меню нажмите кнопку Настроить маску.
- 4. В открывшемся боковом меню выберите Загрузить маску из файла.

У текстового файла маски должно быть расширение MSK и следующий формат:

:REM "Инициализировать пользовательскую маску" :MASK:CUSTOM INIT :REM "Информация по установке маски" :MASK:USER:LABEL "Пользовательская маска STS-1" :MASK:USER:AMPLITUDE 1.0000 :MASK:USER:VSCALE 200.0000E-3 :MASK:USER:VPOS -2.5000 :MASK:USER:VOFFSET 0.0E +0 :MASK:USER:HSCALE 4.0000E-9 :MASK:USER:HTRIGPOS 318.1000E-3 :MASK:USER:WIDTH 29.5500E-9 :MASK:USER:RECORDLENGTH 1000 :MASK:USER:TRIGTOSAMP 7.2750Е-9 :REM "Точки маски заданы в вольтах и секундах" : REM "Точки сегмента должны быть заданы против часовой стрелки" : REM "Одна точка с координатами 0,0 обозначает пустой сегмент" : MASK: USER: SEG1: POINTS -7.5000E-9,1.5000,-7.5000E-9,100.0000E-3,-5.1656E-9,100.0000E-3,-1.3536E-9,500.0000E-3,-1.3536E-9,1.2000,7.2750E-9,1.1000,15.90 36E-9,1.2000,15.9036E-9,500.0000E-3,19.7156E-9,100.0000E-3,22.0500E-9,100.0000E-3,22.0500E-9,1.5000 :MASK:USER:SEG2:POINTS -7.5000E-9,-500.0000E-3,22.0500E-9,-500.0000E-3,22.0500E-9,-100.0000E-3,13.42 14E-9,-200.0000E-3,13.4214E-9,500.0000E-3,11.6780E-9,800.0000E-3,7.2750E-9,900.0000E-3,2.8720E-9,800.0000E-3,1.1286E-9,500.0000E-3,1.1286E-9 ,-200.0000E-3,-7.5000E-9,-100.0000E-3 :MASK:USER:SEG3:POINTS 0.0E+0,0.0E +0 :MASK:USER:SEG4:POINTS 0.0E+0,0.0E+0 :MASK:USER:SEG5:POINTS 0.0E+0,0.0E +0 :MASK:USER:SEG6:POINTS 0.0E+0,0.0E+0 :MASK:USER:SEG7:POINTS 0.0E+0,0.0E +0 :MASK:USER:SEG8:POINTS 0.0E+0,0.0E+0

Создание пользовательской маски через удаленный интерфейс. Информацию о создании и изменении маски с помощью команд удаленного интерфейса см. в руководстве программиста осциллографов на веб-сайте Tektronix.

Настройка теста

Для настройки предельного теста или теста по маске подключите источник теста к осциллографу. Если планируется предельный тест, задайте для горизонтальных и вертикальных параметров источника теста те же значения, которые были использованы при создании маски предельного теста. Нажмите в нижнем меню кнопку «Настроить тест» и задайте следующие параметры.

Настройка	Описание		
Канал источника	Выберите канал для проверки.		
Порог превышения	Выберите количество нарушений пороговых значений, после превышения которого тест будет считаться непройденным.		
Остан. после осциллогр.	Остановить тест после заданного количества осциллограмм.		
Остановить после времени	Указание остановить тест после истечения заданного количества времени.		
Выбрать действие при сбое	Выбор варианта реакции осциллографа на непрохождение теста. Можно выбрать несколько действий. Доступные варианты:		
	 Остановить регистрацию 		
	 Сохранить осциллограмму в файл 		
	 Сохранить снимок экрана в файл 		
	 Печать снимков экрана 		
	 Импульс на дополнительный выход 		
	 Задать запрос на обслуживание удаленного интерфейса (SRQ) 		
Выбрать действие по завершении теста	Выбор варианта реакции осциллографа на завершение теста. Можно выбрать несколько действий. Доступные варианты:		
	 Импульс на дополнительный выход 		
	 Задать запрос на обслуживание удаленного интерфейса (SRQ) 		
Задержка зап. теста	Выбор задержки запуска теста.		
Повторить тест	Выберите вариант «Вкл.», чтобы тест повторялся после прохождения минимального количества осциллограмм или по прошествии минимального времени. Выберите «Выкл.», чтобы тест выполнялся один раз без повторов.		
Полярность маски	Выбор полярности маски, используемой во время теста. Если выбрать вариант «Обе», тест будет выполнен с полярностью «Нормальная» примерно для половины предполагаемого числа осциллограмм или в течение примерно половины затраченного времени, а оставшаяся часть теста будет выполнена с полярностью «Инвертированная».		

Выполнение теста и просмотр результатов

1. Чтобы начать или остановить тест, нажмите кнопку Выполн. тест в нижнем меню.

Application Limit/Mask Test	Set Up Mask On	Select Mask Limit Test	Create Limit Mask	Set Up Test 1	Run Test On <mark>Of</mark> i	Show Results Ofi
					1	2

2. В нижнем меню нажмите кнопку **Показать результаты** и в появившемся боковом меню выберите, какие результаты отображать: основные или более подробные. Кроме того, можно сбросить эти результаты.





COBET.

- Для создания более плавной и чистой маски предельного теста используйте функцию сбора данных в режиме усреднения.
- Если маску в дальнейшем необходимо будет использовать еще раз, сохраните ее в файле, выбрав в нижнем меню пункт Настроить маску, а затем выбрав в открывшемся боковом меню пункт Сохр. маску в файле.
- Для упрощения процесса настройки источника теста сохраните настройки осциллографа, чтобы впоследствии можно было быстро загрузить их для корректного отображения источника теста, который понадобится для предельного теста.
- Можно автоматически изменить масштабирование маски, изменив настройки канала источника. Для этого выберите в нижнем меню пункт Настроить маску и в открывшемся боковом меню задайте для параметра Lock to Source (Привязать к источнику) значение Вкл.
- Для теста по маске расчетная осциллограмма недоступна.

Тесты видеосигналов

Запуск и отображение видеосигналов. Используйте для этого стандартные встроенные инструменты для тестов видеосигналов. Чтобы воспользоваться этим приложением, выполните следующие действия:

1. Нажмите кнопку Тест.



2. Вращайте ручку Многофункц. а, чтобы выбрать Видео изобр..



See a test pattern from a video generator

3. С помощью кнопок в нижнем меню настройте необходимый тест видеосигнала.

See a test pattern from a video generator



See an actual video picture

Варианты выбора:

- Вкл./выкл. дисплея
- Стандартный: NTSC или PAL
- Контрастность и скорость обновления

- Нечетные, четные или чередование
- Канал источника
- Место на экране для отображения результатов



See a video of a video of a video ... signal by connecting a cable from the VIDEO OUT in the rear panel to an analog input channel in the front panel

Выполнение автоматических измерений мощности

Регистрация, изменение и анализ сигналов систем питания с помощью модуля анализа систем питания DPO4PWR. Чтобы воспользоваться этим приложением, выполните следующие действия:

1. Нажмите кнопку Тест.



- Поворотом многофункционального регулятора а выберите Анализ питания.
- 3. Нажмите кнопку Анализ.



Можно выбрать качество питания, потери переключения, гармонические искажения, пульсацию, модуляцию, область устойчивой работы и компенсацию временного запаздывания. Более подробные сведения см. в «Руководстве по эксплуатации модулей анализа систем питания» на сайте tek.com.





Сохранение и вызов информации

В осциллографе обеспечивается постоянное хранение настроек, осциллограмм и снимков экрана. Для сохранения данных файлов настройки и опорных осциллограмм используется внутреннее запоминающее устройство осциллографа.

Для сохранения настроек, осциллограмм и снимков экрана используются внешние накопители, например запоминающие устройства USB или сетевые диски. Внешние запоминающие устройства используются для переноса данных на удаленный компьютер с целью дальнейшего анализа и архивации.

Структура внешнего файла

Если информация сохраняется на внешнем устройстве хранения, выберите соответствующее меню (например, боковое экранное меню **В файл** для сохранения настроек и осциллограмм) и поверните многофункциональный регулятор **a**, чтобы прокрутить структуру внешнего файла.

- Е: это устройство памяти USB, подключенное к первому (левому) разъему USB на передней панели осциллографа
- F: это устройство памяти USB, подключенное ко второму (правому) разъему USB на передней панели осциллографа
- «G:» и «H:» это устройства памяти USB, подключенные к разъемам USB на задней панели осциллографа
- От І до Z сетевые ячейки памяти

Для прокрутки списка файлов воспользуйтесь многофункциональным регулятором **a**. Для открытия и закрытия папок используйте кнопку **Выбор** на передней панели.

Имена файлов

Файлам, создаваемым в осциллографе, по умолчанию присваиваются имена в следующем формате:

- tekXXXXX.set для файлов настройки, где XXXXX целое число от 00000 до 99999
- tekXXXXX.png, tekXXXX.bmp или tekXXXXX.tif для файлов изображений
- tekXXXXYYY.csv для файлов электронной таблицы или tekXXXXYYY.isf для файлов внутреннего формата

Для осциллограмм XXXX – это целое число от 0000 до 9999. YYY – канал осциллограммы и он может быть одним из следующих:

- СН1, СН2, СН3 или СН4 для аналоговых каналов
- D00, D01, D02, D03 и так далее до D15 для цифровых каналов
- МТН для расчетной осциллограммы
- RF1, RF2, RF3 или RF4 для осциллограмм, хранящихся в опорной памяти
- ALL для одного файла электронной таблицы, содержащей несколько каналов, при выборе команды «Save All Waveforms» (Сохранить все осциллограммы)

Для зависимостей РЧ (модели с установленной опцией SA3 или SA6), XXXX — это целое число от 0000 до 9999. YYY — определяет зависимость и может быть одним из следующих:

- NRM нормальная зависимость
- AVG усредненная зависимость
- MAX кривая фиксации максимума
- MIN кривая фиксации минимума

- AVT зависимость амплитуды от времени
- FVT зависимость частоты от времени
- PVT зависимость фазы от времени
- TIQ файл I & Q модулирующего сигнала

ПРИМЕЧАНИЕ. Аналоговые, цифровые и РЧ-осциллограммы и кривые, а также производные от них осциллограммы и кривые (например, расчетные и опорные), можно сохранить в ISF-файл. При сохранении всех каналов в формате ISF будет сохранена группа файлов. Каждый из них будет иметь одинаковое значение для XXXX, но в качестве значений YYY будут установлены номера различных каналов, которые были включены при выполнении команды «Save All Waveforms» (Сохранить все осциллограммы).

Значение XXXX автоматически инкрементируется при сохранении очередного файла каждого типа. Например, первому сохраненному файлу присваивается имя tek00000. Следующему файлу этого же типа присваивается имя tek00001.

Изменение названий файлов, каталогов, опорных осциллограмм и настроек прибора

Рекомендуется присваивать файлам описательные имена, удобные для распознавания. Чтобы изменить названия файлов, каталогов, опорных осциллограмм и настроек прибора, выполните следующие действия.

- 1. Нажмите кнопку Menu в группе «Save/ Recall».
- Нажмите кнопку Сохранить снимок экрана, Сохранить осциллограмму или Сохранить текущие настройки.
- Для файлов осциллограмм или настройки перейдите в диспетчер файлов, выбрав соответствующий пункт в боковом меню.
- Для перемещения по файловой структуре используйте многофункциональный регулятор а. См. Структура внешнего файла на странице 165.
- 5. Чтобы открыть или закрыть папку, нажмите кнопку Выбор.

6. Нажмите кнопку Изменить имя файла.

Измените имя файла точно так же, как изменяли метки для каналов.



Save / Recall





7. Чтобы отменить сохранение, нажмите кнопку Menu Off; чтобы завершить сохранение, нажмите в боковом экранном меню кнопку ОК. Сохранить.



Save / Recall

Menu

Recall Setup

(Восстановить

настройку)

Назначить

Сохранить

для

настроек

Управление

файлами

Вызов осцил.

Сохранение снимков экрана

Снимок экрана представляет собой графическое изображение экрана осциллографа. Он отличается от данных осциллограммы, состоящих из числовых значений для каждой точки осциллограммы. Чтобы сохранить снимок экрана, выполните следующие действия.

Сохран.

.

Сохранить

Save Setup

(Сохранить

настройку)

1. Нажмите кнопку Menu в группе «Save/ Recall».

Кнопку Save пока не нажимайте.



- Нажмите кнопку Формат файла в боковом меню, чтобы выбрать один из следующих форматов: .tif, .bmp или .png.
- Нажмите кнопку Ориентация и выберите альбомную (горизонтальную) или книжную (вертикальную) ориентацию сохраняемого изображения.
- Нажмите кнопку Эк. черн., чтобы включить или выключить режим Эк. черн. Когда этот режим включен, изображение печатается на белом фоне.
- Чтобы задать новое имя файла со снимком экрана, нажмите кнопку Изменить имя файла. Чтобы оставить имя по умолчанию, пропустите этот шаг.
- Чтобы записать снимок экрана на выбранный носитель, нажмите кнопку ОК Сохранить снимок.

Руководство по эксплуатации осциллографа серии MDO4000C



Сохранение и вызов осциллограмм и кривых

В данных осциллограммы и кривой представлены числовые значения для всех точек осциллограммы. В этом случае копируются данные, а не графическое изображение на экране. Чтобы сохранить данные текущей осциллограммы или вызвать ранее сохраненные данные осциллограммы, надо выполнить следующие действия.

1. Нажмите кнопку Menu в группе «Save/ Recall».



Save Setup

(Сохранить

настройку)

Вызов осцил.

Recall Setup

(Восстановить

настройку)

Назначить

Управление

файлами

 В нижнем экранном меню нажмите кнопку Сохранить осциллограмму или Вызов осциллограммы.

ПРИМЕЧАНИЕ. Осциллограф может сохранять цифровые осциллограммы в файлы формата CSV, но не в опорной памяти. На осциллографе невозможно восстановить цифровые осциллограммы.

Сохранить

осцилл.

ПРИМЕЧАНИЕ. Осциллограф может сохранять, но не вызывать повторно регистрации РЧ-данных в виде файлов .TIQ. Файлы .TIQ могут быть использованы в ПО векторного анализа сигналов Tektronix SignalVu.

Сохран

СНИМОК

3. Вращайте ручку Многофункц. а и в боковом меню выберите одну из отображаемых осциллограмм или кривых. Другой способ — выбрать пункт All Displayed Waveforms (Все отображаемые осциллограммы).

При сохранении данных зависимости РЧ можно выбрать один из вариантов: сохранение в виде стандартных отображаемых данных или в виде данных I and Q модулирующего сигнала (файлы .TIQ). Данные I and Q могут быть использованы в ПО векторного анализа сигналов Tektronix SignalVu.

4. Вращайте ручку **Многофункц. b** и выберите расположение, в которое необходимо сохранить данные осциллограммы или кривой или из которого их необходимо извлечь.

Сохраните информацию во внешний файл на смонтированном сетевом диске или во флэш-памяти USB. Или сохраните данные в одном из четырех файлов опорной памяти осциллографа.

5. Для сохранения на запоминающем USB-устройстве или сетевом диске нажмите кнопку Сведения о файле.

Сохранение осциллограммы в файле

При выборе канала в качестве источника, а файла в качестве места назначения, в боковом меню появится опция Сведения о файле. При нажатии кнопки бокового меню Сведения о файле осциллограф изменяет содержание этого меню. В следующей таблице описаны пункты бокового меню, предназначенные для сохранения данных в файл на внешнем запоминающем устройстве большой емкости.

Кнопка бокового меню	Описание
Собственный формат файлов прибора (.ISF)	Предписывает осциллографу сохранять данные из аналоговых каналов (а также расчетные и опорные осциллограммы, полученные из аналоговых каналов) во внутреннем формате для сохранения файлов (ISF). Запись в файл такого формата осуществляется быстрее, а сам файл занимает меньше места. Этот формат файлов следует использовать, если впоследствии предполагается загрузка аналоговой осциллограммы или зависимости РЧ в долговременную память для просмотра и проведения измерений.
Формат файла электронной таблицы (.csv)	Сохранение данных на диск в файле данных с разделением запятыми, совместимом с большинством редакторов электронных таблиц. Данные аналоговых и РЧ-сигналов, хранящиеся в файле такого формата, можно также загрузить в долговременную память.

Сохранение осциллограммы или зависимости в долговременной памяти

Чтобы сохранить осциллограмму или кривую во внутренней энергонезависимой памяти осциллографа, нажмите кнопку экранного меню **Сохранить осцилл.**, выберите осциллограмму, которую требуется сохранить, после чего выберите одно из мест размещения опорной осциллограммы.

Сохраненные осциллограммы содержат только последние собранные данные. Данные шкалы серого, если они присутствуют, не сохраняются.

ПРИМЕЧАНИЕ. Опорные осциплограммы объемом 5 млн, 10 млн и 20 млн выборок хранятся в энергозависимой памяти и не сохраняются при выключении питания осциплографа. Чтобы сохранить такие осциплограммы, необходимо записать их на внешнее запоминающее устройство.

Отображение опорной осциллограммы

Чтобы вывести на экран осциллограмму, сохраненную в энергонезависимой памяти, выполните следующие действия.

1. Нажмите кнопку Опорный.

2.



Если нажать кнопку бокового меню **Подробн. опор. сигнала**, можно узнать, являются ли сохраненные данные опорной аналоговой осциллограммой или зависимостью РЧ.

Нажмите кнопку R1, R2, R3 или R4.

2.

Удаление опорной осциллограммы с экрана

Чтобы удалить с экрана опорную осциллограмму, выполните следующие действия.

1. Нажмите кнопку Опорный.

В нижнем экранном меню нажмите

кнопку R1, R2, R3 или R4, чтобы

кривую с экрана.



Опорная осциллограмма по-прежнему остается в энергонезависимой памяти и может быть отображена повторно после повторного нажатия кнопки.

ПРИМЕЧАНИЕ. Опорные осциллограммы объемом 5 млн, 10 млн и 20 млн выборок хранятся в энергозависимой памяти и не сохраняются при выключении питания осциллографа. Чтобы сохранить такие осциллограммы, необходимо записать их на внешнее запоминающее устройство.

Сохранение и восстановление настроек

Настройки содержат сведения о сборе данных, например о параметрах по горизонтали и по вертикали, синхронизации, курсорах и измерениях. Сведения, касающиеся обмена данными, например адреса GPIB в их состав не включаются. Чтобы сохранить параметры настройки, выполните следующие действия.

Сохран.

СНИМОК

Save Setup (Сохранить настройку) To File (B

файле)

1. Нажмите кнопку Menu в группе «Save/ Recall».



Сохранить

осцилл.

Save Setup

(Сохранить настройку) Вызов осцил.

Recall Setup

(Восстановить

настройку)

Назначить

Сохранить

настроек

для

Управление

файлами

- В нижнем экранном меню нажмите кнопку Сохранить текущ. настройки или Загрузка сохран. настройки.
- В появившемся боковом экранном меню выберите место для сохранения настроек или место, откуда их требуется вызвать. Чтобы сохранить сведения о

настройке в одной из десяти областей памяти настроек осциллографа, нажмите соответствующую кнопку в боковом экранном меню. Чтобы сохранить сведения о настройке в файл на USB-накопителе или сетевом диске, нажмите кнопку **В** файл.

Изменить метки Настройка 1 Настройка 2

 При сохранении информации на USBнакопителе или сетевом диске для перемещения по файловой структуре вращайте ручку Многофункц. а. См. Структура внешнего файла на странице 165.



Чтобы открыть или закрыть папку, нажмите кнопку **Выбор**.



Чтобы отменить сохранение, нажмите кнопку **Menu Off**, чтобы завершить сохранение, нажмите в боковом экранном меню кнопку **Сохранить в выбранный** файл.



5

5. Сохраните файл.

Советы

Загрузка стандартных настроек. Нажмите Настройка по умолчанию на передней панели, чтобы инициализировать осциллограф с известными настройками. См. Использование настройки по умолчанию на странице 52.

выбранный

файл

Сохранение одним нажатием кнопки

После задания параметров сохранения и вызова с помощью кнопки и меню «Save/Recall Menu» (Сохранить/Вызвать меню) сохранение в файлы можно выполнять одним нажатием кнопки **Save** (Сохранить). Например, если задано сохранение данных осциллограммы в запоминающем устройстве USB, при каждом нажатии кнопки **Save** данные текущей осциллограммы сохраняются в заданном запоминающем устройстве USB.

Сохран.

снимок

1. Чтобы задать действие кнопки «Save», нажмите кнопку Save/Recall Menu.



Сохранить

осцилл.

Save Setup

(Сохранить

настройку)

Вызов осцил.

Recall Setup

(Восстановить

настройку)

Назначить

Сохранить

для

настрое

Управление

файлами

2. Нажмите кнопку Назначить Save для....

 Нажмите кнопку бокового меню, соответствующую элементу, который необходимо сохранять при нажатии кнопки Save.

 Теперь при каждом нажатии кнопки Save осциллограф будет выполнять заданное действие без перехода по меню.





Управление дисками, каталогами и файлами

Из пользовательского интерфейса осциллографа можно осуществлять управление дисками, каталогами и файлами.

1. Нажмите кнопку Menu в группе «Save/ Recall».



 Нажмите кнопку Управление файлами.



Выберите в боковых меню нужное действие над файлом. Можно сделать следующее.

- Создать папку
- Удалить выделенный каталог или файл
- Скопировать выделенный диск, каталог или файл
- Вставить ранее скопированный диск, каталог или файл
- Монтирование и размонтирование сетевого или локального USB-диска
- Переименовать выделенный диск, каталог или файл
- Отформатировать выделенный диск

Монтирование сетевого диска

Смонтируйте сетевой накопитель, например ПК или файловый сервер, для сохранения настроек, осциллограмм и снимков экрана непосредственно на диск, а также для загрузки осциллограмм или настроек диска.

Чтобы сохранить файлы на сетевой диск или загрузить их с него, необходимо сначала подключить осциллограф к сети.

ПРИМЕЧАНИЕ. За информацией о сети обращайтесь к сетевому администратору.

После установки соединения с сетью сделайте следующее:

- 1. Нажмите на передней панели кнопку Меню сохранения и вызова.
- 2. Нажмите кнопку Управление файлами в нижнем меню, затем в открывшемся боковом меню выберите далее 1 из
- 2. Затем выберите Смонтировать.
- 3. В открывшемся боковом меню выберите следующее:

Параметр	Описание
Буква диска	Выберите букву от I: до Z:
Имя сервера или IP-адрес	С USB-клавиатуры или из экранного интерфейса введите имя или IP-адрес сервера.
Путь	С USB-клавиатуры или из экранного интерфейса введите путь к файлу. Например, чтобы смонтировать каталог ПК MS Windows с именем «C:\Example», введите «C\$\Example». Знак доллара делает возможным совместное использование. Ставить двоеточие не нужно.
User Name (Имя пользователя)	При необходимости с USB-клавиатуры или из экранного интерфейса введите имя пользователя.
Пароль	Для ввода пользовательского пароля при необходимости используйте клавиатуру USB или экранный интерфейс. При вводе пароля осциллограф отображает только звездочки «*». После нажатия кнопки ОК Принять они стираются с экрана.

ПРИМЕЧАНИЕ. Убедитесь, что в сетевом местоположении включен общий доступ к файлам.

4. Нажмите кнопку ОК Принять.

ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы размонтировать сетевой или локальный USB-диск, нажмите кнопку **Меню** в группе «Сохранение/Вызов» на передней панели, нажмите **Управление файлами** в нижнем меню, выберите – **далее – 1 из 2** в боковом меню, затем выберите элементы **Размонтировать**.

ПРИМЕЧАНИЕ. Любые сетевые местоположения, смонтированные при выключенном осциллографе, будут автоматически смонтированы повторно при включении осциллографа. Любое сетевое местоположение, которое не следует автоматически монтировать повторно при включении, необходимо размонтировать.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если USB-диск был удален из системы без размонтирования, после вставки этого диска в компьютер появится сообщение о сканировании. Чтобы избежать этого, рекомендуется соответствующим образом размонтировать USB-диск перед извлечением его из осциллографа.

Настройка для печати

Чтобы распечатать изображение, выведенное на экран осциллографа, выполните следующие действия.

Подсоединение принтера к осциллографу

Подключите принтер, не являющийся принтером PictBridge, к USB-порту на задней или передней панели осциллографа. Можно также подключить принтер PictBridge к порту USB-устройств, расположенному на задней панели, или подключить сетевой принтер через порт Ethernet.

ПРИМЕЧАНИЕ. Перечень совместимых принтеров см. на веб-странице www.tektronix.com/printer_setup.

Настройка параметров печати

Чтобы настроить осциллограф для печати, выполните следующие действия.

1. Нажмите кнопку Utility (Сервис).



- 2. Нажмите кнопку Стр. сервиса.
- 3. Вращайте ручку Многофункц. а и выберите команду Принтер.
- 4. Если требуется заменить принтер по умолчанию, нажмите кнопку Выбор принтера.

Для перемещения по списку имеющихся принтеров вращайте ручку Многофункц. а.

Чтобы выбрать нужный принтер, нажмите кнопку Выбор.

Чтобы добавить в список USB-принтер, не являющийся принтером PictBridge, подсоедините его к хост-порту USB. Осциллограф автоматически распознает большинство принтеров.

О том, как установить USB-принтер PictBridge, см. в следующем разделе.

О том, как добавить в список принтер Ethernet, см. в данном разделе. Печать через Ethernet на странице 179

- 5. Выберите ориентацию изображения (книжную или альбомную).
- 6. Для параметра «Экономичный режим» выберите Вкл. или Выкл. Если выбрано Вкл., печать производится на белом фоне.

Печать на принтере PictBridge

Чтобы настроить осциллограф для печати на принтере PictBridge, выполните следующие действия:

- 1. Нажмите кнопку Utility.
- 2. Нажмите кнопку Стр. сервиса.
- 3. Вращайте ручку Многофункц. а и выберите команду Ввод/Вывод.
- 4. Нажмите кнопку USB.
- 5. Нажмите кнопку Подсоедин. к принтеру PictBridge.

Печать через Ethernet

Чтобы настроить осциллограф для печати через Ethernet, выполните следующие действия.

1. Подсоедините кабель Ethernet к разъему Ethernet на задней панели.



- 2. Нажмите кнопку Utility (Сервис).
- 3. Нажмите кнопку Стр. сервиса.
- 4. Вращайте ручку Многофункц. а и выберите команду Принтер.
- 5. Нажмите кнопку Выбор принтера.
- 6. Нажмите кнопку Добавить сетевой принтер.
- 7. Для прокрутки списка букв, цифр и других символов вращайте ручку **Многофункц. а**, чтобы найти первую букву имени принтера, которое требуется ввести.

Если используется USB-клавиатура, то для выбора положения точки ввода воспользуйтесь клавишами со стрелками и введите имя принтера.

8. Нажмите кнопку Выбор или Ввести символ, чтобы указать, что требуемый символ выбран.

При необходимости можно изменить имя с помощью кнопок нижнего меню.

- 9. Продолжайте выбирать символы и нажимать кнопку **Выбрать** до тех пор, пока не будут введены все требуемые символы.
- **10.** Нажмите кнопку со стрелкой вниз, чтобы переместить указатель ввода символов на строку ниже, в поле **Имя** сервера.
- **11.** Вращайте ручку **Многофункц. а** и нажмите кнопки **Выбрать** или **Вв. симв.** столько раз, сколько необходимо для ввода имени.
- **12.** Если требуется, нажмите кнопку со стрелкой вниз, чтобы переместить указатель ввода символов на строку ниже, в поле **IP-адрес сервера**:
- **13.** Вращайте ручку «Многофункц. а» и нажмите кнопки «Выбрать» или «Вв. симв.» столько раз, сколько необходимо для ввода имени.
- 14. Выполнив эти действия, нажмите кнопку «ОК. Принять».

ПРИМЕЧАНИЕ. Если к осциллографу одновременно подключено несколько принтеров, печать производится на принтере, указанном в пункте меню «Utility > Cmp. сервиса > Настройка печати > Выбор принтера».

Печать через электронную почту

Чтобы настроить осциллограф для печати через электронную почту на принтеры с функцией электронной почты, выполните указанные ниже действия.

1. Подсоедините кабель Ethernet к разъему Ethernet на задней панели.



- 2. Нажмите кнопку Utility (Сервис).
- 3. Нажмите кнопку Стр. сервиса.
- 4. Вращайте ручку Многофункц. а и выберите команду Принтер.
- 5. Нажмите кнопку Выбор принтера.
- 6. Нажмите кнопку Добавить принтер эл. почты.
- 7. Для прокрутки списка букв, цифр и других символов вращайте ручку **Многофункц.** *а*, чтобы найти первую букву имени, которое требуется ввести.

Если используется USB-клавиатура, то для выбора положения точки ввода воспользуйтесь клавишами со стрелками и введите имя принтера.

ПРИМЕЧАНИЕ. Как для уведомлений по электронной почте о действии по событию, так и для принтера электронной почты используется один и тот же набор параметров сервера SMTP (**Tecm > Приложение > Дейс.по событию> Действ. >** Уведомлен. по эл. почте **> Настройка электронной почты**). Если изменить параметры SMTP-сервера в одной из этих групп параметров, они также будут изменены и в другой группе.

8. Нажмите кнопку Выбор или Ввести символ, чтобы указать, что требуемый символ выбран.

При необходимости можно изменить имя с помощью кнопок нижнего меню.

- 9. Продолжайте выбирать символы и нажимать кнопку Выбрать до тех пор, пока не будут введены все требуемые символы.
- 10. Чтобы ввести большее количество строк, нажмите кнопку со стрелкой вниз, чтобы переместить курсор символа вниз.
- **11.** Вращайте ручку **Многофункц. а** и нажмите кнопки **Выбрать** или **Вв. симв.** столько раз, сколько необходимо для ввода имени.
- 12. При необходимости нажмите кнопку со стрелкой вниз, чтобы переместить курсор символа вниз на добавленные строки.
- **13.** Вращайте ручку **Многофункц. а** и нажмите кнопки **Выбрать** или **Вв. симв.** столько раз, сколько необходимо для ввода имени.
- 14. Выполнив эти действия, нажмите кнопку ОК Принять.

Печать одним нажатием кнопки

После подключения принтера к осциллографу и настройки параметров принтера можно распечатать текущий снимок экрана одним нажатием кнопки.

Нажмите кнопку со значком принтера, расположенную в левом нижнем углу передней панели.

Использование функций обеспечения безопасности осциллографа

Очистка памяти осциллографа

Осциллограф MDO4000C имеет функцию обеспечения повышенной безопасности за счет защиты паролем действий по включению или выключению всех портов прибора.

Функция TekSecure позволяет стирать все настройки и осциллограммы, сохраненные в энергонезависимой памяти осциллографа. Если на осциллографе были зарегистрированы данные, доступ к которым посторонних лиц нежелателен, перед продолжением работы можно воспользоваться функцией Tek Secure. Функция TekSecure:

- Замена всех зарегистрированных сигналов нулевыми значениями во всех типах памяти.
- Удаление текущих настроек передней панели и всех сохраненных настроек и замена их значениями по умолчанию.
- Отображение на экране подтверждения или предупреждения, в зависимости от успешного или неудачного окончания проверки.

С помощью опции MDO4SEC можно включать и выключать порты ввода-вывода, а также включать или выключать функцию обновления микропрограммного обеспечения.

Использование функции TekSecure без установленной опции MDO4SEC

ОК Очистить

настройку и оперативную

память

1. Нажмите кнопку Utility (Сервис).



- 2. Нажмите кнопку Стр. сервиса.
- В боковом меню нажмите кнопку OK Erase Setup and Ref Memory (OK Очистить настройку и оперативную память).

Для отмены процедуры нажмите кнопку **Menu Off** (Выключение меню).



 Чтобы завершить процедуру, выключите осциллограф и снова включите его.



Использование функции TekSecure с установленной опцией MDO4SEC

1. Нажмите кнопку Utility (Сервис).



Защитный

пароль

6

Обновления

микропрограм

много

обеспечения включены Порты I/O

включены

- 2. Нажмите кнопку Стр. сервиса.
- 3. Поверните многофункциональный регулятор а и выберите Безопасн.
- 4. Нажмите кнопку TekSecure очистка памяти.



6. Нажмите кнопку Безоп. пароль. Чтобы ввести пароль, воспользуйтесь ручкой «Многофункц. а» и нижним меню.

Стр. сервиса

3

ОК Очистить

настройку и

оперативную

. память TekSecure -

чистка памяти

5

- **7.** Нажмите кнопку **Обновл. ПО**. Прочитайте предупреждения на экране. Чтобы отключить функцию загрузки нового микропрограммного обеспечения в осциллограф, в боковом меню нажмите кнопку **ОК. Выключить обновления**.
- 8. Нажмите кнопку Порты I/O. Прочитайте предупреждения на экране. Чтобы выключить все порты USB и Ethernet осциллографа, в появившемся боковом меню нажмите кнопку OK. Выключить все порты.

Для отмены процедуры нажмите кнопку **Menu Off** (Выключение меню).

 Чтобы завершить процедуру, выключите осциллограф и снова включите его.





Генератор сигналов произвольной формы/функций

Прибор MDO4000C содержит опциональный встроенный генератор сигналов произвольной формы (опция MDO4AFG). Его можно использовать для имитации сигналов в схеме или для добавления шума в сигналы при выполнении предельного тестирования.

Генератор функций создает на выходе сигналы заданных форм частотой до 50 МГц. Доступны синусоидальные, прямоугольные, импульсные, пилообразные и треугольные сигналы, постоянный ток, шум, функция sin(x)/x (синхронизация), функция Гаусса, функция Лоренца, возрастание и уменьшение по экспоненциальному закону, гаверсинус и кардиальные сигналы.

Генератор сигналов произвольной формы может генерировать произвольный сигнал, состоящий из не более чем 131 072 точек. Можно создать осциллограмму на основе любого из четырех внутренних сигналов произвольной формы, записанных в память, четырех (двух) аналоговых каналов, четырех (двух) опорных осциллограмм, расчетной осциллограммы или 16 осциллограмм цифровых каналов. Кроме того, можно использовать CSV-файл (таблицу), сохраненный на внешнем носителе, или заранее определенный шаблон.

Можно изменять осциллограмму произвольной формы с помощью экранного редактора, а затем воспроизводить ее с помощью генератора. Для более сложных операций над осциллограммами можно использовать программное обеспечение ArbExpress компании Tektronix, предназначенное для ПК, с помощью которого можно создавать и изменять осциллограммы. Это программное обеспечение можно бесплатно загрузить с веб-сайта www.tektronix.com/software.

Доступ к генератору сигналов произвольной формы

Чтобы получить доступ к выходу генератора сигналов произвольной формы, подключите кабель к порту с маркировкой AFG OUT (Выход генератора сигналов произвольной формы) на задней панели осциллографа.



Чтобы наблюдать выходной сигнал генератора сигналов произвольной формы, подключите другой конец кабеля к одному из входных каналов на передней панели осциллографа.



Чтобы включить или выключить выход генератора сигналов произвольной формы, на передней панели нажмите кнопку AFG (Генератор сигналов произвольной формы).

Если выход включен, кнопка будет светиться. Если выключить этот выход, индикатор погаснет. При вызове настроек прибора эта кнопка всегда находится в выключенном состоянии. При включении осциллографа генератор сигналов произвольной формы всегда будет выключен.

Использование прикладных модулей

Использование прикладных модулей

Дополнительные пакеты модулей прикладных программ позволяют расширить возможности осциллографа. См. Бесплатное опробование прикладных модулей на странице 18 и Установка модуля прикладных программ на странице 18.

Указания по установке и тестированию прикладного модуля см. в *руководстве по установке прикладных модулей для осциллографов серии MDO3000 и MDO4000*, входящем в комплект поставки прикладного модуля. Некоторые модули описаны в следующем списке. Кроме того, могут быть доступны дополнительные модули. Для получения дополнительных сведений обратитесь к представителю компании Tektronix или посетите веб-узел по адресу www.tektronix.com. Кроме того, обратитесь к разделу *Как связаться с компанией Tektronix* в начале данного руководства.

- Пакетный прикладной модуль DPO4BND обеспечивает поддержку DPO4AERO, DPO4AUDIO, DPO4AUTO, DPO4COMP, DPO4EMBD, DPO4ENET, DPO4USB, DPO4LMT, DPO4PWR и DPO4VID.
- Модуль последовательной синхронизации и анализа для авиакосмических систем DPO4AERO обеспечивает дополнительные функции синхронизации и анализа шин MIL-STD-1553.
- Модуль последовательной синхронизации и анализа аудиосистем DPO4AUDIO позволяет выполнять синхронизацию и анализ на шинах I²S, Left Justified (LJ) (выравнивание по левому полю), Right Justified (RJ) (выравнивание по правому полю) и TDM.
- Модуль последовательной синхронизации и анализа для автомобильных систем DPO4AUTO содержит средства синхронизации и анализа на уровне пакета для последовательных шин, используемых в автомобильных системах (CAN и LIN), а также эффективные средства анализа последовательных шин. В число этих средств входят цифровые представления сигнала, представления шин, декодирование пакетов, средства поиска, а также таблицы событий с информацией временных меток.
- Модуль последовательной синхронизации и анализа DPO4AUTOMAX для шин FlexRay, CAN и LIN обеспечивает функции модуля DPO4AUTO и дополнительно поддержку последовательной шины FlexRay.
- Модуль последовательной синхронизации и анализа DPO4COMP для компьютерных систем содержит средства синхронизации и анализа на уровне байтов или пакетов для шин RS-232, RS-422, RS-485 и UART, а также эффективные средства анализа последовательных шин. В число этих средств входят цифровые представления сигнала, представления шин, декодирование пакетов, средства поиска, а также таблицы событий с метками времени.
- Модуль последовательной синхронизации и анализа встроенных систем DPO4EMBD содержит средства синхронизации и анализа на уровне пакета для последовательных шин, используемых во встроенных системах (I²C и SPI), а также эффективные средства анализа последовательных шин. В число этих средств входят цифровые представления сигнала, представления шин, декодирование пакетов, средства поиска, а также таблицы событий с информацией временных меток.

 Модуль последовательной синхронизации и анализа систем Ethernet позволяет осуществлять запуск по пакетам, передаваемым по шинам 10BASE-T и 100BASETX 4, а также предоставляет средства анализа, такие как цифровое представление сигналов, представление шины, декодирование пакетов, поиск и таблицы декодирования пакетов с метками времени.

Входы сигнала – любой канал 1-4, результат математической обработки, опорный 1-4

Рекомендуемые пробники – 10BASE-T: несимметричный или дифференциальный; 100BASE-TX: дифференциальный

ПРИМЕЧАНИЕ. Для шин 100BASE-TX рекомендуется использовать модели с полосой пропускания не менее 350 МГц.

Модуль предельного теста и теста по маске DPO4LMT содержит средства тестирования собранных осциллограмм по осциллограмме сравнения с заданными пользователем горизонтальными и вертикальными пределами или по стандартным либо пользовательским телекоммуникационным маскам.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для шин стандарта Телеком >55 Мбит/с рекомендуется использовать модели с полосой пропускания не менее 350 МГц.

Для высокоскоростных шин (HS) USB рекомендуется использовать модели с полосой пропускания 1 ГГц.

- Модуль анализа питания DPO4PWR поддерживает измерение качества питания, потерь переключения, гармонических искажений, пульсации, модуляции, области устойчивой работы и скорости нарастания (dV/dt и dl/dt).
- Модуль последовательной синхронизации и анализа шин USB 2.0 DPO4USB содержит средства синхронизации и анализа низкоскоростных, полноскоростных и высокоскоростных шин USB.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для высокоскоростных шин (HS) USB необходимо использовать модели с полосой пропускания 1 ГГц.

- Улучшенный видеомодуль DPO4VID обеспечивает синхронизацию ряда сигналов в стандарте HDTV, а также пользовательских (нестандартных) двух- и трехуровневых видеосигналов с количеством строк от 3 до 4000.
- Модуль расширенной синхронизации радиочастотных сигналов MDO4TRIG обеспечивает синхронизацию на основе мощности РЧ-сигнала с условиями по длительности импульса, времени ожидания, рант-импульсам, логическому сигналу и последовательностям.

Приложение А. Технические характеристики осциллографов серии MDO4000C

См. документ Технические характеристики и техническое руководство по проверке эксплуатационных параметров осциплографов серии MDO4000C на веб-сайте Tektronix.

Приложение В. Инструкции по эксплуатации пассивных пробников ТРР0500В и ТРР1000, 500 МГц и 1 ГГц, 10Х

Сведения по эксплуатации

Пробники ТРР0500В и ТРР1000 10Х — это компактные пассивные пробники с 10-кратным ослаблением, предназначенные для использования с осциллографами Tektronix серии MDO4000C.

Эти пробники не содержат обслуживаемых пользователем или компанией Tektronix деталей.

Подсоединение пробника к осциллографу

Подсоедините пробник, как показано на рисунке внизу.



Компенсация пробников на осциллографах серии MDO4000С

См. Компенсация пассивного пробника напряжения ТРР0500В или ТРР1000 на странице 15.

Стандартные принадлежности

Ниже представлены стандартные принадлежности, входящие в комплект пробника.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Во избежание поражения электрическим током при использовании пробника или его принадлежностей прикасайтесь к корпусу пробника или его принадлежности только выше предохранительного кольца.

Чтобы снизить опасность поражения электрическим током при использовании пробника для измерений без заземления, перед подключением пробника к исследуемой цепи убедитесь, что арматура опорного вывода полностью подсоединена.

Элемент	Описание
De mai	Наконечник с захватом Наденьте наконечник с захватом на наконечник пробника и зафиксируйте захват на цепи.
2786-002	Номер по каталогу Tektronix для повторного заказа — 013-0362-XX
and and a	Миниатюрный наконечник с захватом Этот наконечник используется для доступа к контрольным точкам в условиях дефицита пространства. Наденьте наконечник с захватом на наконечник пробника и зафиксируйте захват на цепи.
2609-006	Номер по каталогу Tektronix для повторного заказа — 013-0363-XX
	Жесткий штифт Этот наконечник (серый, не показан) поставляется с пробником, но не устанавливается заранее.
2309-002	Номер по каталогу Tektronix для повторного заказа — 206-0610-XX
2396.01	Штифт «pogo» Этот тип наконечника (белый) установлен на пробнике заранее. Этот тип подпружиненного наконечника позволяет производить удовлетворяющее определенным требованиям тестирование монтажных плат. При нажатии наконечник пробника слегка выдвигается, а затем возвращается в исходное положение.
	Номер по каталогу Tektronix для повторного заказа — 206-0611-XX
	Провод заземления с зажимом типа «крокодил» Присоедините этот провод к «земле» головки пробника, а затем — к «земле» исследуемой цепи.
	Номер по каталогу Tektronix для повторного заказа — 196-3521-XX
Элемент	Описание
--	---
Do not use on circuits that exceed 30 V _{RMS} 2710011	Заземляющие пружины Прикрепите пружину к кольцу заземления наконечника пробника для проведения измерений в контрольных точках, которые поблизости имеют заземляющие соединения (<0,75 дюйма, стандарт; 0,375 дюйма, короткая). Номера по каталогу Tektronix для повторного заказа: 016-2028-XX (длинная, 2 шт.) 016-2034-XX (короткая, 2 шт.)
	Универсальный колпачок для ИС Этот колпачок используется для предотвращения короткого замыкания контактов ИС наконечником пробника. Наденьте колпачок на наконечник пробника до щелчка, а затем поверните его так, чтобы наконечник пробника был обращен к выводу ИС. Номер по каталогу Tektronix для повторного заказа — 013-0366-xx
088 888 888	Цветные колечки Эти колечки надеваются на головку пробника для идентификации канала осциллографа. Номер по каталогу Tektronix для повторного заказа — 016-06333-xx (5 пар)

Дополнительные принадлежности

Для пробника можно заказать следующие принадлежности.

Принадлежность		Номер по каталогу Tektronix
Провод заземления с зажимом, 15,2 см		196-3198-xx
Провод заземления с зажимом «крокодил», 30,5 см		196-3512-xx
Наконечник пробника МісгоСКТ		206-0569-xx
Измерительный наконечник печатной платы/адаптер печатной платы		016-2016-xx
Тестовый разъем для пробника с монтажом на шасси		131-4210-xx
Проводник, катушка, 32 AWG	-June	020-3045-xx

Замена наконечника пробника

Закажите по каталогу Tektronix деталь с номером 206-0610-хх для замены жесткого штифта или деталь с номером 206-0611–хх для замены штифта «родо».



Технические характеристики

Таблица 8: Электрические и механические характеристики

Характеристика	TPP0500B	TPP1000
Полоса пропускания (–3 дБ)	500 МГц	1 ГГц
Время нарастания системы (типичное значение)	< 700 nc	< 450 пс
Входная емкость системы	Жесткий наконечник: 3,9 ± 0,3 пФ Наконечник «pogo»: 5,1 ± 0,5 пФ	
Погрешность ослабления системы	10:1 ± 2,2 %	
Добавочное сопротивление пробника при постоянном токе	9,75 МОм ± 0,5%	
Входное сопротивление системы при постоянном токе	10 МОм ± 2%	
Задержка распространения	~5,67 нс	
Максимальное входное напряжение	300 В _{ср. кв.} КАТ. II	
Длина кабеля	1,3 м ± 3 см	

Графики рабочих характеристик





При проведении измерений в режиме изоляции от цепей заземления пользуйтесь приведенной выше кривой снижения параметров опорного вывода.

Таблица 9: Условия эксплуатации

Технические характеристики	Описание	
Температура		
При работе	От –15 до 65 °С	
При хранении	От –62 до 85 °C	
Влажность		
При работе	Относительная влажность от 5 до 95 % при температуре до 30 °C	
При хранении	Относительная влажность от 5 до 45 % при температуре от 30 до 50 °C	
Высота над уровнем моря		
При работе	4,6 км, максимальная	
При хранении	12,2 км, максимальная	

Таблица 10: Сертификация и соответствие стандартам

Технические характеристики	Описание	
Соответствие стандартам по электромагнитной совместимости для Евросоюза	Проверено на соответствие указанному ниже стандарту (как указано в Official Journal of the European Communities). Директива 2006/95/ЕС по низковольтному оборудованию: EN61010-031: 2002	
Описание категорий измерений	Категория	Примеры, относящихся к данной категории.
	KAT. III	Распределительные сети электропитания, стационарные электроустановки
	ΚΑΤ ΙΙ	Групповые сети электропитания, электроприборы, переносное оборудование
	KAT I	Цепи, подключенные к линиям питания не напрямую

Технические характеристики	Описание
Уровень загрязнения 2	Не допускайте эксплуатации прибора в присутствии проводящих загрязняющих веществ (как определяет стандарт IEC 61010-1). Прибор предназначен только для использования в помещении.
Дополнительные стандарты безопасности	Первое издание UL61010B-1 и первое издание UL61010B-2-031. CAN/CSA-C22.2 No. 1010.1-92, и CAN/CSA-C22.2 No. 1010.2.031-94 IEC61010-031:2002



Утилизация оборудования. Этот прибор соответствует требованиям Европейского Союза согласно Директиве 2002/96/ЕС об утилизации электрического и электронного оборудования (WEEE). Более полные сведения об условиях утилизации см. в разделе технической поддержки на веб-узле Tektronix (www.tektronix.com).

Общие правила безопасности

Используйте пробник в строгом соответствии с инструкциями, чтобы исключить фактор риска.

Приложение С. Инструкции к логическому пробнику Р6616 общего назначения

Описание прибора

Логический пробник P6616 общего назначения соединяет осциллографы смешанных сигналов Tektronix серии MDO4000C с шинами передачи данных и сигналов исследуемой системы. Пробник имеет 16 каналов передачи данных, распределенных между двумя наборами проводов (ГРУППА 1 и ГРУППА 2).

Первый провод каждого набора имеет изоляцию синего цвета, а остальные семь проводов — изоляцию серого цвета. Все провода на конце оборудованы заземлением. Концы пробника можно подсоединять к исследуемой системе по отдельности, а можно группировать их при помощи держателей наконечников пробника.



Подсоединение пробника к осциллографу

Подсоедините пробник, как показано на рисунке ниже.

- 1. Вставьте пробник этикеткой вверх в разъем осциллографа.
- 2. Чтобы извлечь пробник, нажмите кнопку на его боковой поверхности и потяните его на себя.



Подсоединение пробника к цепи

Подсоедините пробник к цепи при помощи соответствующих разъемов и адаптеров. Выберите наиболее подходящий метод, после чего перейдите к разделу «Настройка пробника».

Для установки и просмотра параметров цифрового канала, выполните следующие действия.

Нажмите кнопку D15-D0.

Для каждого цифрового канала могут быть установлены приведенные ниже параметры.

- Пороговое напряжение и вертикальное положение (настройка порога по умолчанию равна 1,4 В)
- Высота и положение сигнала (устанавливается один раз для всех 16 каналов)
- Метка канала

Для настройки и просмотра характеристик шины выполните следующие действия.

Нажмите кнопки В1-В4.

Экраны настройки позволяют устанавливать и просматривать различные характеристики шины.

Для шин, таких как SPI и I²C, необходимо иметь соответствующий прикладной модуль.

Проверка работоспособности

Активность логики сразу же отображается на всех подсоединенных активных каналах. Если активного сигнала не видно:

- 1. Нажмите кнопку Синхронизация.
- 2. В качестве типа синхронизации выберите «Фронт».
- 3. Выберите канал, который будет являться источником.
- 4. Нажмите кнопку АВТОУСТ.

Если активного сигнала не видно, попробуйте использовать другой канал пробника (или аналоговый пробник), чтобы проверить активность контура в контрольной точке.

Типичный способ применения

- 1. Используйте пробник Р6616 для просмотра цифровых сигналов на системной шине.
- Используйте аналоговый пробник, например пассивный пробник ТРР0500В или ТРР1000, для просмотра информации в виде аналоговой осциллограммы.



Принадлежности

Следующие стандартные принадлежности поставляются вместе с пробником и показаны на рисунке, расположенном на следующей странице.

Элемент	Описание	Количество	Номер по каталогу
-	Набор принадлежностей логического пробника	Компоненты 1—6	020-2662-XX
1	Удлинительный наконечник для заземления	1 комплект из 20	020-2711-XX
2	Наконечник пробника	1 комплект из 10	131-5638-11
3	Захват для ИС	1 комплект из 20	020-2733-XX
4	Держатель наконечника пробника	2 шт.	352-1115-XX
5	Провод заземления 8 дюйма	1 комплект из 2	020-2713-XX
6	Провод заземления 3 дюйма	1 комплект из 8	020-2712-XX
	Руководство ¹	1 шт.	071-2831-XX

Для пробника можно заказать следующие дополнительные принадлежности:

Описание	Номер по каталогу
Опорная площадка D-MAX пробника Р6960 для адаптера с	NEX-P6960PIN
квадратными контактами	

¹ Руководство по эксплуатации входит в комплект пробника, но не входит в комплект принадлежностей. Руководство по эксплуатации можно также загрузить на веб-сайте www.tektronix.com/manuals.

Технические характеристики

Таблица 11: Электрические и механические характеристики

Характеристика	Описание
Число входных каналов	16, цифровые
Входное сопротивление	100 кОм ± 1,0 %
Входная емкость	3,0 пФ
Размах входного сигнала	
Минимум	400 мВ размах
Максимум	30 В размах, ≤200 МГц (с центром около порогового напряжения постоянного тока) на наконечнике пробника 10 В размах, ≥200 МГц (с центром около порогового напряжения постоянного тока) на наконечнике пробника
Максимальный неразрушающий входной сигнал	±42 B
Пользовательский диапазон пороговых значений	±40 B
Минимальная определяемая длительность импульса	1 нс
Сдвиг между цифровыми каналами	200 пс
Длина пробника	1,3 м (4,27 фута)
Максимальная частота переключения на входе	500 МГц

Таблица 12: Условия эксплуатации

Характеристика	Описание
Температура	
При работе	От 0 до +50 °С
При хранении	от –55 до +75 °С
Влажность	
При работе	относительная влажность от 5 до 95 %
При хранении	относительная влажность от 10 до 95 %
Высота над уровнем моря	
При работе	4,6 км, максимальная
При хранении	15 км, максимальная



Утилизация оборудования. Этот прибор соответствует требованиям Европейского Союза согласно Директиве 2002/96/ЕС об утилизации электрического и электронного оборудования (WEEE). Более полные сведения об условиях утилизации см. в разделе технической поддержки на веб-узле Tektronix (www.tektronix.com).

Общие правила безопасности

Используйте пробник в строгом соответствии с инструкциями, чтобы исключить фактор риска.

Соблюдайте правила подсоединения и отсоединения

Перед подсоединением пробника к тестируемой схеме подсоединяйте его выход к измерительному прибору. Перед отсоединением пробника от измерительного прибора отсоединяйте его вход и провод заземления от тестируемой системы.

Соблюдайте допустимые номиналы для всех разъемов

Во избежание воспламенения или поражения электрическим током проверьте все допустимые номиналы и маркировку на приборе. Перед подсоединением прибора просмотрите дополнительные сведения по номинальным ограничениям, содержащиеся в руководстве по эксплуатации прибора.

Не используйте прибор со снятым кожухом

Не прикасайтесь к неизолированным соединениям и компонентам, находящимся под напряжением.

Не прикасайтесь к оголенным участкам цепи

Не прикасайтесь к неизолированным соединениям и компонентам, находящимся под напряжением.

Не пользуйтесь неисправным прибором

Если у вас возникло предположение о возможной неисправности прибора, попросите квалифицированного специалиста сервисного центра проверить его.

Не пользуйтесь прибором в условиях повышенной влажности

Не пользуйтесь прибором во взрывоопасных средах

Не допускайте попадания влаги и загрязнений на поверхность прибора

Символы и условные обозначения в данном руководстве

Ниже приводится список условных обозначений, используемых в данном руководстве.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Предупреждения о действиях и условиях, представляющих угрозу для жизни или способных нанести вред здоровью.



ОСТОРОЖНО. Предостережения о действиях и условиях, способных привести к повреждению данного прибора или другого оборудования.

Символы, встречающиеся на приборе

Ниже приводится символ, встречающийся на изделии:



Предметный указатель

цифры

50 Ом, защита, 109

A

Автоматический режим синхронизации, Автоустановка Видео, 54 Автоустановка отключена, 53 Адаптер ТЕК-USB-488, 6 ТРА-BNC, 7, 9 ТРА-N-VPI, 7 Адаптер ТЕК-USB-488, 6 Адаптер ТРА-BNC, 7, 9 Адаптер ТРА-BNC, 7, 9 Адаптер ТРА-N-VPI, 7 Аудио синхронизация по шине, 96

Б

Белые фронты, 112 Большая длина записи управление, 151 БПФ Блэкман-Харрис, 145 Прямоугольное, 145 средства управления, 143 Хеннинг, 145 Хэмминг, 145

В

Вертикальное положение, 106 положение и смещение, 54, 109 смещение, 109 Смещение, 108 Вертикальный масштаб, 106 Видео Автоустановка, 54 Внутренняя ручка, 142 Время задержки, 61 Вход питания, 47 Выбор раскладки клавиатуры, 30 Вызов осциллограммы, 167 Выход видеосигнала порт, 47 Вычисления спектральные, 147

Γ

Горизонтальная позиция и расчетные осциллограммы, 142 Горизонтальная шкала и расчетные осциллограммы, 142 Горизонтальные линии Зеленый и синий, 112 Группировка каналов, 78

Д

Дата и время, изменение, 21 Длина записи, xix

3

Зависимость индикатор, 117 нормальная, 116 Заводская калибровка, 23 Загрузка настроек, 173 Запуск Время нарастания/спада, определение, 92 По видеосигналу, определение, 93 По времени ожидания, определение, 90 По времени установки и фиксации, определение, 92 По логическому сигналу, определение, 91 По огибающей, определение, 90 По шине, определение, 93 Последоват.(запуск.В), определение, 89 Фронт, определение, 89 Шина FlexRay, 96

Шина LIN, 96 Запуск по видеосигналу, определение, 93 Запуск по времени нарастания/спада, определение, 92 Запуск по времени установки и фиксации, определение, 92 Запуск по истечении заданного времени, определение, 90 Запуск по логическому сигналу, определение, 91 Запуск по огибающей, определение, 90 Запуск по переходу, определение, 92 Запуск по фронту, определение, 89 Запуск по шине, определение, 93 Запуск сбора данных, 100 Защита памяти, 181 Зеленые линии, 112 Значение Курсор, 134 Значение курсора, 134

И

Измерение мощность канала, 132 соотношение мощности смежных каналов, 132 ширина занимаемой полосы частот, 132 Измерение «Два сигма», 128 Измерение «Одна сигма», 128 Измерение «Три сигма», 128 Измерение амплитуды, 126 Измерение времени нарастания, 125 Измерение времени спада, 125 Измерение длительности отрицательного импульса, 125 Измерение длительности пакета импульсов, 125 Измерение длительности положительного импульса, 125 Измерение задержки, 125 Измерение количества нарастающих фронтов, 127 Измерение количества нисходящих фронтов, 127 Измерение количества отрицательных импульсов, 127 Измерение количества пиков, 128 Измерение количества положительных импульсов, 127 Измерение максимального значения, 126 Измерение максимального значения гистограммы, 128 Измерение медианного значения, 128 Измерение минимального значения, 126

Измерение минимального значения гистограммы, 128 Измерение мощности канала, 132 Измерение отрицательного выброса, 126 Измерение отрицательного коэффициента заполнения, 125 Измерение периода, 125 Измерение площади, 127 Измерение площади под кривой, 127 Измерение положительного выброса, 126 Измерение положительного коэффициента заполнения, 125 Измерение размаха, 126, 128 Измерение соотношения мощности смежных каналов, 132 Измерение среднего значения гистограммы, 128 Измерение среднего значения за период, 127 Измерение среднего значения цикла, 127 Измерение среднеквадратичного значения за период, 127 Измерение среднеквадратичного значения цикла, 127 Измерение стандартного отклонения, 128 Измерение фазы, 125 Измерение частоты, 125 Измерение числа осциллограмм, 128 Измерение числа точек в окне гистограммы, 128 Измерение ширины занимаемой полосы частот, 132 Измерения автоматические, 124 гистограмма, 128 курсор, 134 определение, 125 частотная область, 132 Измерения гистограммы, 128 Измерения с высоким разрешением, 126 Измерения с низким разрешением, 126 Имена файлов, 165 Импеданс, 107 Инверсия, 107 Индикатор зависимость, 117 Интерфейс BNC, 10 Интерфейс логического пробника, 10

К

Как выбрать автоматические измерения, 125 вызвать осциллограммы, 167 выключить питание осциллографа, 12 выполнить автоматические измерения в частотной области, 132 загрузить настройки, 173 искать и добавлять метки к осциллограммам, 153 использовать Wave Inspector, 151 напечатать, 177 обновить микропрограммное обеспечение, 24 откалибровать пробник напряжения ТРР0500В или TPP1000.15 очистить память, 181 подключить к компьютеру, 26 подключить пробники и адаптеры, 9 провести автоматические измерения во временной области, 124 провести ручные измерения с помощью курсоров, 134 провести функциональную проверку, 13 синхронизировать по шинам, 94 сохранить настройки, 173 сохранить осциллограммы, 167 сохранить снимки экрана, 167 управлять записями осциллограмм большой длины, 151 Калибровка, 23 Клавиатура Раскладка клавиатуры, 30 Соединение, 30 язык, 20 Кнопка Autoset, 14 B1 / B2 / B3 / B4, 94 Сохранение/Вызов, 167 Установить/удалить метку, 153 шина. 94 Кнопка «Сохранить» в группе «Сохранение/Вызов», 167 Кнопка «Установить/удалить» в группе «Метки», 153 Кнопка Пуск/Стоп, 100 Комментарии к экрану, 113 Комментирование экрана, 113

Компенсация ТРР0500В или ТРР1000, 15 Компенсация пробника **ТРР0500В или ТРР1000, 15** Компенсация сигнального тракта Временная и частотная области, 22 Компенсировать пробник ТРР500В или ТРР1000, 15 Конфиденциальные данные, 181 Копирование диска, каталога или файла, 176 Крепления VESA, 48 Кривая усредненная, 116 фиксации максимума, 116 фиксации минимума, 116 Кривая фиксации максимума, 116 Кривая фиксации минимума, 116 Крышка, передняя, 2 Курсоры измерения, 134 связь, 134

Л

Логический пробник, 3 Логический пробник Р6616, 3

Μ

Масштаб Вертикальный, 106 Горизонтальный, 144 Масштаб по горизонтали, 144 Масштабирование размер сетки, 152 Математические операции Две осциллограммы, 141 Математические операции с двумя осциллограммами, 141 Математические функции БПΦ, 143 Расширенные, 146 Меню кнопки, 34 Опорные осциллограммы, 150 Сохранение/Вызов, 167 Меню «Сохранение/Вызов», 167 Меню опорных осциллограмм, 150

Метки пользователя, 153 Микропрограммное обеспечение обновить, 24 Многофункциональная ручка, 170 Монтаж в стойку, 6 Монтирование и размонтирование сетевого диска, 176 Монтирование или размонтирование диска, 176

Η

Накладка, 20 Накладка на переднюю панель, 20 Настройка по умолчанию, 174 Настройка по умолчанию, 174 Настройки по умолчанию, 52 Нормальная зависимость, 116

0

Обнаружение множественных переходных процессов, 112 Обновление микропрограммного обеспечения, 24 Обычный режим синхронизации, Одиночный цикл регистрации, Однократный запуск, 100 Окно Блэкмана-Харриса БПФ, 145 Окно Хеннинга БПФ, 145 Окно Хэмминга БПФ, 145 Опорные осциллограммы отображение, 171 сохранение осциллограмм 10 млн и 20 млн, 150 удаление, 150, 171 Опорный уровень, 117 Органы управления, 32 Органы управления на передней панели, 31 Останов сбора данных, 100 Осциллограмма измерения гистограммы, 128 Метки пользователя, 153 поиск и маркировка, 153 Отключение автоустановки, 53 Отображение, опорные осциллограммы, 171 Очистить настройку и оперативную память, 181

Π

Память, очистка, 181

Панорамирование ручка, 152, 153 Параллельная шина синхронизация, 94 Перед установкой, 1 Передняя крышка, 2 Передняя панель, 32 Переименование диска, каталога или файла, 176 Печатная копия. 177 Печать печатная копия, 177 Питание выключение. 12 отключение. 12 Подключение USB-клавиатуры, 30 к ПК, 26 осциллографа, 26 Поиск, 153 Показание Частота синхронизации, 114 Показания синхронизации, 98 Положение Вертикальное, 106 Горизонтальное, 144 Положение и смещение, 109 Положение по горизонтали, 144 Полоса пропускания, хіх, 107 Последоват.(запуск.В), определение, 89 Последовательная шина синхронизация, 94 Предварительно определенные математические выражения, 141 Прикладные модули 30-дневная пробная бесплатная версия, 18 DPO4AERO, 3 DPO4AUDIO, 3 DPO4AUTO, 4 DPO4AUTOMAX, 4 DPO4COMP, 4 DPO4EMBD. 4 DPO4ENET. 5 DPO4LMT, 5 DPO4PWR, 5

DPO4USB, 5 DPO4VID. 6. 93 MDO4TRIG, 6 Принадлежности, 1 Пробник логический, 3 принадлежности, 3 Пробник ТРР0500, 2 Пробник ТРР1000, 2 Пробники BNC, 10 P6616, 197 TekVPI, 7, 9 TPP0500, 2, 191 TPP1000, 2, 191 Адаптер ТЕК-USB-488, 6 Адаптер ТРА-BNC, 7, 9 логический, 10 подключение, 9 провод заземления, 17 Пробники TekVPI, 7 Провод заземления, 17 Программное обеспечение, дополнительное, 187 Просмотр цифровые каналы, 112 Прямоугольное окно БПФ, 145

Ρ

Размытые фронты, 112 Разъемы на задней панели, 47 Расширенные математические функции, 146 Регистрация Однократная, Режим автоувеличения, 157 Режим выборки, 59 Режим огибающей, 59 Режим пикового детектирования, 59 Режим прокрутки, 62 Режим регистрации с высоким разрешением, 59 Режим синхронизации Автоматический, Обычный, Режим усреднения, 59 Режим, прокрутка, 62

Ручка внутренняя, 142 изменение масштаба, 142 Многофункциональная, 170 панорамирования, 152, 153 Ручки , См. Органы управления на передней панели

С

Сдвиг, 109 Сертификат калибровки, 1 Сетевые диски, монтирование и размонтирование, 176 Синие линии, 112 Синхронизация Аудиошина, 96 Параллельная шина, 94 По длительности импульса, определение, 90 Показание частоты, 114 показаний, 98 согласование данных параллельной шины, 97 согласование значений данных MIL-STD-1553, 97 согласование значений данных RS-232, 97 Шина Can, 95 Шина Ethernet. 97 Шина MIL-STD-1553. 97 шина RS-232, 95 Шина SPI. 95 Шина USB, 96 шины, 94 Синхронизация по длительности импульса, определение, 90 Синхронизация по шинам, 94 Синхронизация по шине SPI, 95 Синхронный сдвиг, 134 Скорость нарастания, 5 Смещение и положение, 109 Смещение по вертикали, 108 Собственный формат файлов прибора (.ISF), 171 Согласование значений данных, 97 Согласованная нагрузка, 107 Создание папки, 176 Сообщение «Низкое разрешение», 124 Сохранение

настроек, 173 осциллограммы, 167 снимки экрана, 167 Сохранение и вызов информации, 165 Спектральные вычисления, 147 Сумка мягкая для переноски, 6 Сумка для переноски мягкая, 6

T

Трассы спектра, 115

У

Удаление каталога или файла, 176 удаление опорных осциллограмм, 150 Удаление опорных осциллограмм, 171 Универсальный интерфейс пробника, 9 Усредненная кривая, 116 Установка меток, 153

Φ

файл firmware.img, 24 Файловая система, 165, 170 Формат ISF, 171 Формат файла Собственный формат файлов прибора (.ISF), 171 Электронная таблица, 171 Формат файла электронной таблицы, 171 Форматирование диска, 176 Фронты Белые, 112 Размытые, 112 Функциональная проверка, 13 Футляр жесткий для транспортировки, 6 Футляр для транспортировки жесткий, 6 Футляр, пробник и принадлежности, 3

Ц

Цифровые каналы, 112

Ч

Частота дискретизации, хіх

Ш

Шина кнопка, 94 Шины, 94 Шнур питания, 3

Я

Язык изменение, 20 накладка, 20 Язык пользовательского интерфейса, 20

A

ACD4000B, 6 AFG OUT, 47 Autoset, кнопка, 14 AUX OUT (Дополнит. выход), 47

В

B1 / B2 / B3 / B4, 94

С

CAN синхронизация по шине, 95

D

dl/dt, 5 DPO4AERO, 3, 187 DPO4AUDIO, 3, 187 DPO4AUTO, 4, 187 DPO4AUTOMAX, 4, 187 DPO4BND, 187 DPO4COMP, 4, 187 DPO4ENET, 5, 188 DPO4LMT, 5, 188 DPO4PWR, 5, 188 DPO4USB, 5, 188 DPO4VID, 6, 93, 188 dV/dt, 5

E

Ethernet синхронизация по шине, 97

F

FlexRay запуск по шине, 96

Η

НСТЕК54 жесткий футляр для транспортировки, 6

I2C, 94 I2S, 94

L

Left Justified (LJ) (выравнивание по левому полю), 94 LIN , запуск по шине, 96

Μ

MagniVu, 79 MDO4TRIG, 6, 188 MIL-STD-1553 синхронизация по шине, 97 согласование значений данных, 97

Ν

NEX-HD2HEADER, 6

Ρ

P6616, 78 PictBridge, 177

R

REF IN, 47 Right Justified (RJ) (выравнивание по правому полю), 94 RS-232 , синхронизация по шине, 95 согласование значений данных, 97

S

SPI, 94

Т

TDM, 94 TekSecure, 181 TekVPI, 9

U

USB порт устройства, 47 порт хоста, 47 синхронизация по шине, 96

W

Wave Inspector, 151