SCOPE 模式

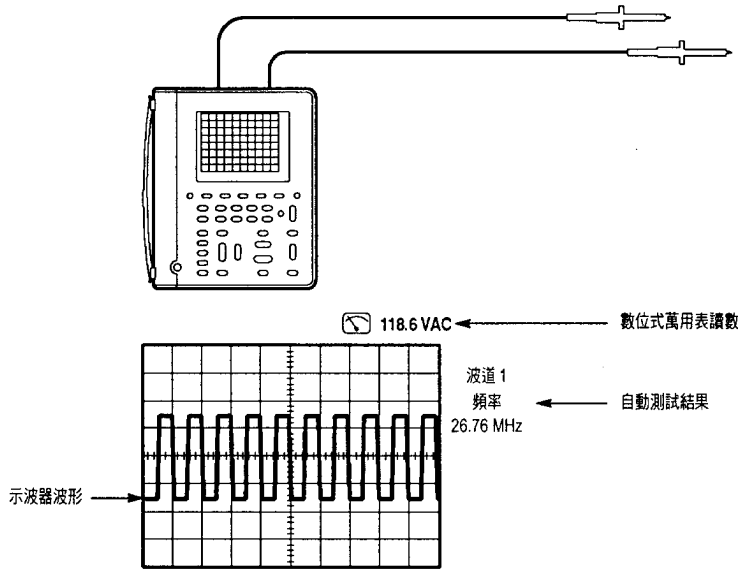

METER 模式

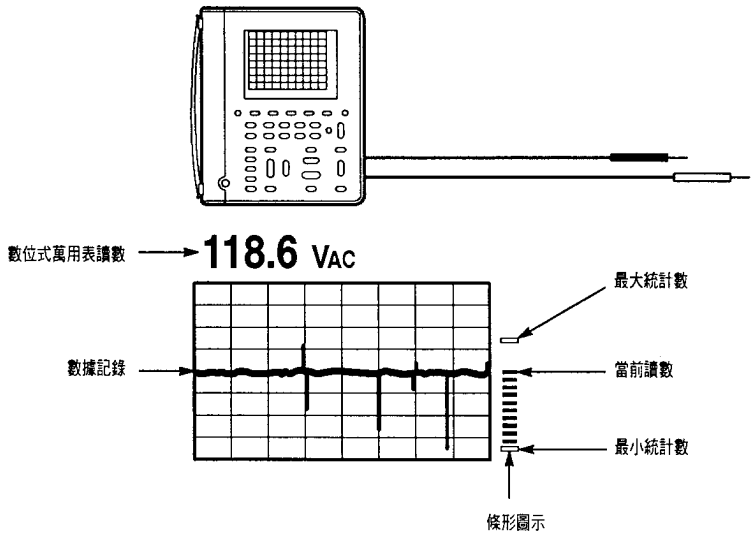

功能表系統

1 按面板上按鈕，顯示功能表。

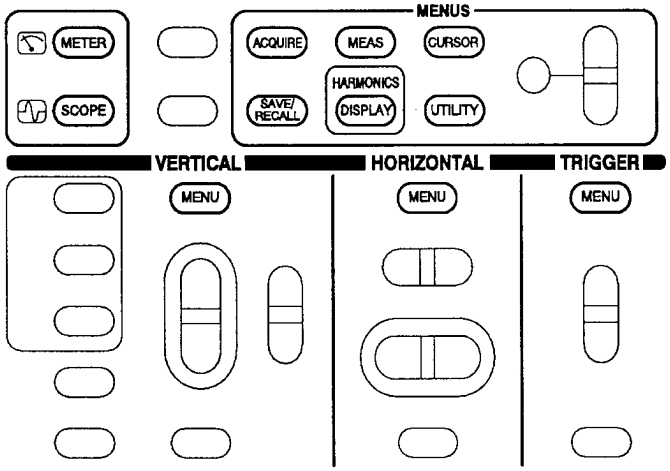

2 按斜面鈕選擇功能表項目。若跳出功能表出現，繼續按斜面鈕，從跳出功能表中選定項目。

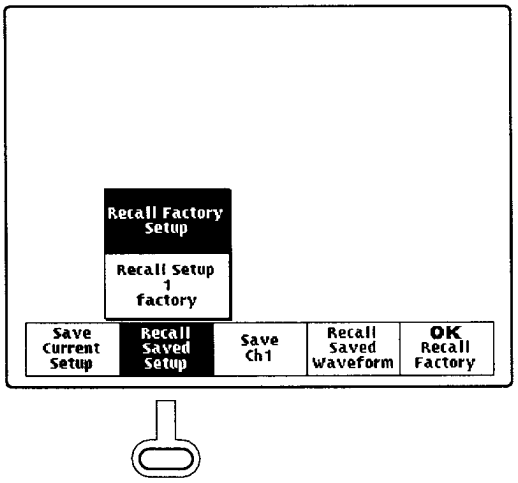

3 某些功能表需設定數值完成設定，使用 +/- 長條鍵調整數值。

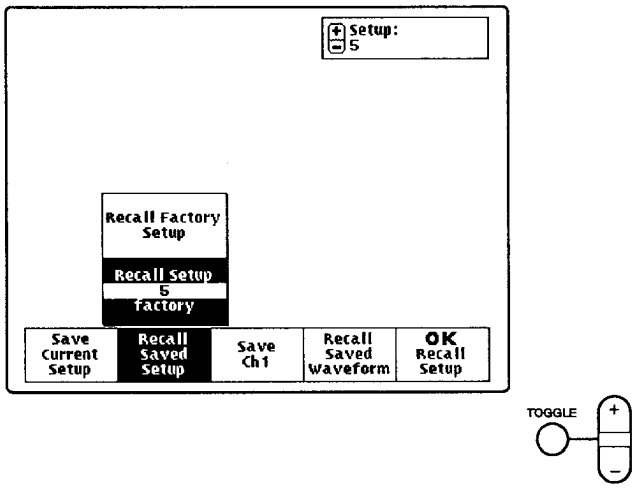

4 若顯示 OK 斜面鈕，按此鈕確認所選功能項目。

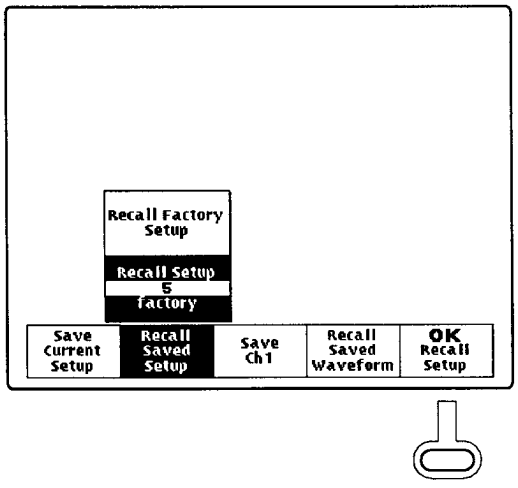

擷取模式

1 按 ACQUIRE 鈕。　2 選擇一種擷取模式。　3 清除功能表 - 按 CLEAR MENU 鈕。

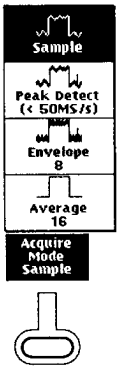

諧波 (THS720P 型)

1 連接探棒或引線。

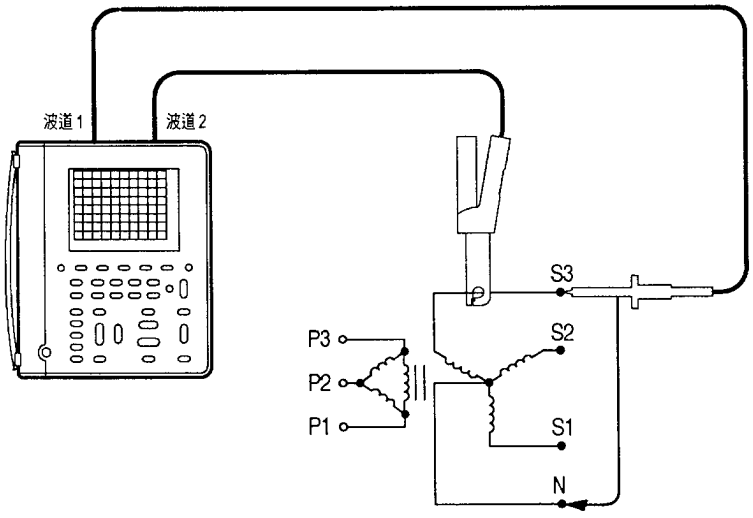

2 按DISPLAY (HARMONICS) 。

3 選擇ON 。



4 選擇另一組諧波。



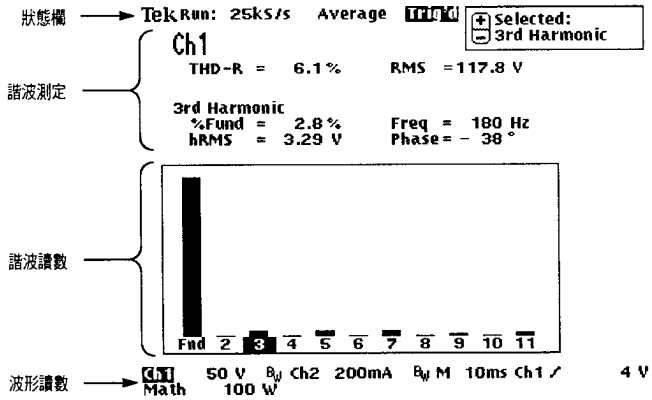

5 按下列其中一個按鈕可選擇其它測量功能。

			
選擇下一個諧波	電壓諧波	電流諧波	功率測定

觸發類型

1 按TRIGGER MENU鈕。

2 選定一種觸發類型。

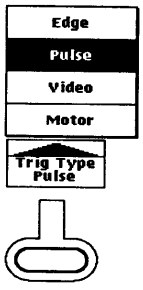

3 調整TRIGGER LEVEL。



Edge或Motor		Pulse		Video	
Source	選擇波道1或波道2或外部的邊緣	Source	選擇波道1或波道2	Source	選擇波道1或波道2
Coupling (Ch1 or Ch2)	DC HF Reject LF Reject Noise Rej (DC Low Sensitivity)	Polarity & width	Positive[1] Negative[1] [1]用+/-鈕設定脈波寬度	Trigger on	奇數場[3] (隔行掃描) 偶數場[3] (隔行掃描) 任一場[3] (非隔行掃描) 任一掃描線 掃描線 [3]使用+/-長條鍵選擇掃描線
Slope	Positive Negative	Trigger when	Less Than Width Greater Than Width Equal To Width[2] Not Equal To Width[2] [2]設定誤差限度	Video Class	NTSC PAL SECAM 自訂掃描頻率[4] [4]使用+/-長條鍵設定掃描頻率

數位式萬用表及數據記錄器

1 選擇一數位式萬用表功能。

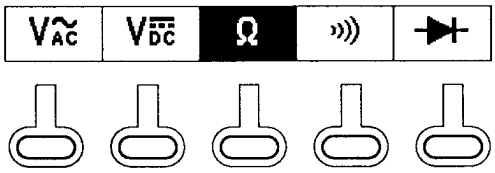

2 按 AUTORANGE 或設定特定範圍。



3 設定數據記錄器速率。



4 要選擇一個數據記錄器縮放係數，請先按垂直功能表然後選擇一縮放係數。



自動測定

1 按MEAS鈕。

2 從跳出功能表中選擇。



3 按OK鈕。

萬用表統計選擇

最大值	最小值	平均值	最大值-最小值	相對增量	

示波器測試結果選擇

週期	上升時間	正向脈波激增	高值	中間值	脈波群寬度
頻率	下降時間	反向脈波激增	低值	週期平均	
正向脈波寬度	正工作週期	峰值-峰值	最大值	平方根	
反向脈波寬度	負工作週期	振幅	最小值	週期平方根	

游標

1 按CURSOR鈕。



2 選擇一種游標功能。

3 使用TOGGLE選擇使用中的游標。

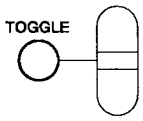

4 使用 +/- 長條鍵調整游標位置。

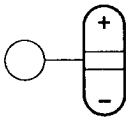

硬拷

1 使用 RS-232 電纜將 TekScope 多用儀連接至印表機或個人電腦。其它所需轉接頭請參照下面列表。

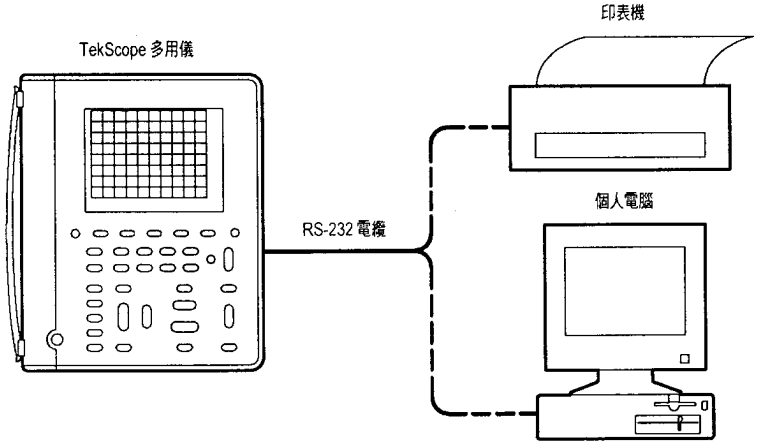

	RT-45 對 9 孔 陰極虛擬數據機 轉接頭 (標準型)	RT-45 對 25 針 陽極轉接頭	9 針陽極對 25 針陽極的 轉接頭	25 孔陰極對 陰極的陰陽 轉接頭
HC 411 或 DPU 411-II 印表機		●		
其它各大廠牌串列式印表機	●		●	
SUN 工作站	●		●	
配備 9 針陽極連接器的 PC/AT 或膝上型電腦	●			
配備 25 針陽極連接器的舊式 PC	●		●	●

2 按UTILITY鈕。

3 從跳出功能表選擇
HARD COPY鈕。



4 選擇一種列印格式。按OK鈕。

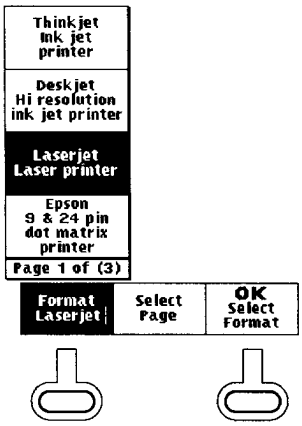

5 準備就緒，按HARD COPY鈕。



面板按鈕

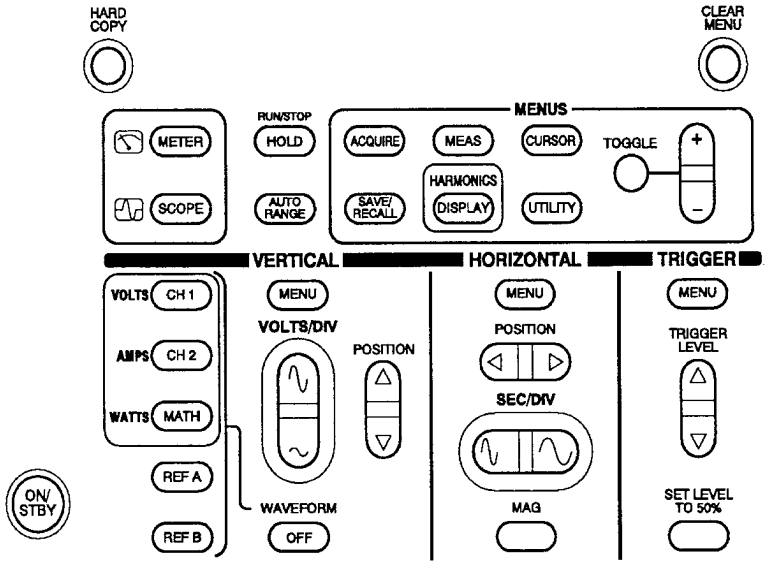

ACQUIRE 。顯示擷取功能表。

AUTORANGE 。選擇示波器或萬用表自動設定範圍功能。

CH1 和 CH2 。顯示並選擇一個波道波形。

CLEAR MENU 。可清除顯示功能。

CURSOR 。顯示游標功能表。

DISPLAY 。顯示功能表並啟動諧波 (THS720P 型) 。

HARD COPY 。使用 RS-232 埠啟動硬拷鈕。

HOLD 。停止 / 或重新開始示波器擷取或暫停 / 重設萬用表讀數。

HORIZONTAL MENU 。顯示水平功能表。