

Анализаторы спектра в реальном масштабе времени серии SPECMONB

Руководство по эксплуатации



071-3232-03

Tektronix

Анализаторы спектра в реальном масштабе времени серии SPECMONB

Руководство по эксплуатации

Copyright © Tektronix. Все права защищены. Лицензированные программные продукты являются собственностью компании Tektronix, ее филиалов или ее поставщиков и защищены национальным законодательством по авторскому праву и международными соглашениями.

Изделия корпорации Tektronix защищены патентами и патентными заявками в США и других странах. Приведенные в данном руководстве сведения заменяют любые ранее опубликованные. Права на изменение спецификаций и цен сохранены.

TEKTRONIX и ТЕК являются зарегистрированными товарными знаками Tektronix, Inc.

Как связаться с корпорацией Tektronix

Tektronix, Inc.
14150 SW Karl Braun Drive
P.O. Box 500
Beaverton, OR 97077
USA

Сведения о продуктах, продажах, услугах и технической поддержке.

- В странах Северной Америки по телефону 1-800-833-9200.
- В других странах мира — см. сведения о контактах для соответствующих регионов на веб-узле www.tektronix.com.

Гарантия

Корпорация Tektronix гарантирует, что в данном продукте не будут обнаружены дефекты материалов и изготовления в течение 1 (одного) года со дня поставки. Если в течение гарантийного срока в таком изделии будут обнаружены дефекты, корпорация Tektronix, по своему выбору, либо устранит неисправность в дефектном изделии без дополнительной оплаты за материалы и потраченное на ремонт рабочее время, либо произведет замену неисправного изделия на исправное. Компоненты, модули и заменяемые изделия, используемые корпорацией Tektronix для работ, выполняемых по гарантии, могут быть как новые, так и восстановленные с такими же эксплуатационными характеристиками, как у новых. Все замененные части, модули и изделия становятся собственностью корпорации Tektronix.

Для реализации своего права на обслуживание в соответствии с данной гарантией необходимо до истечения гарантийного срока уведомить корпорацию Tektronix об обнаружении дефекта и выполнить необходимые для проведения гарантийного обслуживания действия. Ответственность за упаковку и доставку неисправного изделия в центр гарантийного обслуживания корпорации Tektronix, а также предоплата транспортных услуг возлагается на владельца. Корпорация Tektronix оплачивает обратную доставку исправного изделия заказчику только в пределах страны, в которой расположен центр гарантийного обслуживания. Доставка исправного изделия по любому другому адресу должна быть оплачена владельцем изделия, включая все расходы по транспортировке, пошлины, налоги и любые другие расходы.

Данная гарантия перестает действовать в том случае, если дефект, отказ в работе или повреждение изделия вызваны неправильным использованием, хранением или обслуживанием изделия. В соответствии с данной гарантией корпорация Tektronix не обязана: а) исправлять повреждения, вызванные действиями каких-либо лиц (кроме сотрудников Tektronix) по установке, ремонту или обслуживанию изделия; б) исправлять повреждения, вызванные неправильной эксплуатацией изделия или его подключением к несовместимому оборудованию; в) исправлять повреждения или неполадки, вызванные использованием расходных материалов, отличных от рекомендованных корпорацией Tektronix; а также г) обслуживать изделие, подвергшееся модификации или интегрированное с иным оборудованием таким образом, что это увеличило время или сложность обслуживания изделия.

ДАННАЯ ГАРАНТИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ТЕКТРОНИХ НА ДАННОЕ ИЗДЕЛИЕ НА УСЛОВИЯХ ЗАМЕНЫ ЛЮБЫХ ДРУГИХ ГАРАНТИЙ, ДАННЫХ ЯВНО ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАВШИХСЯ. КОРПОРАЦИЯ ТЕКТРОНИХ И ЕЕ ПОСТАВЩИКИ ОТКАЗЫВАЮТСЯ ОТ ЛЮБЫХ ДРУГИХ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ ТОВАРНОСТИ ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ДРУГИХ ЦЕЛЕЙ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОРПОРАЦИИ ТЕКТРОНИХ ПО ДАННОМУ ГАРАНТИЙНОМУ ОБЯЗАТЕЛЬСТВУ ОГРАНИЧИВАЕТСЯ ТОЛЬКО РЕМОНТОМ ИЛИ ЗАМЕНОЙ ДЕФЕКТНЫХ ИЗДЕЛИЙ ЗАКАЗЧИКАМ. КОРПОРАЦИЯ ТЕКТРОНИХ И ЕЕ ПОСТАВЩИКИ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КОСВЕННЫЙ, СПЕЦИФИЧЕСКИЙ ИЛИ КАКОЙ-ЛИБО ОПОСРЕДОВАННЫЙ УЩЕРБ ДАЖЕ В ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ КОРПОРАЦИИ ТЕКТРОНИХ БЫЛИ ЗАРАНЕЕ УВЕДОМЛЕНЫ О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКОГО УЩЕРБА.

[W2 – 15AUG04]

Оглавление

Важная информация по безопасности	iii
Общие правила техники безопасности	iii
Правила по технике безопасности при сервисном обслуживании	v
Условные обозначения в данном руководстве	vi
Символы и условные обозначения на приборе	vi
Информация о соответствии	vii
Соответствие требованиям по электромагнитной совместимости	vii
Соответствие требованиям по технике безопасности	viii
Правила охраны окружающей среды	x
Предисловие	xii
Основные характеристики	xii
Документация	xiv
Обновления программного обеспечения	xv
Правила оформления, используемые в данном руководстве	xv
Установка	1
Перед установкой	1
Стандартные принадлежности	1
Дополнительные принадлежности	2
Опции	3
Условия эксплуатации	4
Подключение к прибору	5
Включение прибора	5
Выключение прибора	6
Обесточивание прибора	6
Восстановление операционной системы	6
Добавление внешнего монитора	7
Проверка прибора	12
Техническое обслуживание, выполняемое пользователем	13
Работа	15
Ознакомление с прибором	15
Основные сведения	25
Перемещение по экранам	27
Выбор экранов	28
Подача сигнала	36
Запуск и прекращение регистрации данных	37
Маркеры	38
Использование сенсорного экрана	43
Печать	45
Сохранение данных	47
Восстановление данных	48
Нанесение результатов измерений на карту	50
Улучшенные методики	64

Технические характеристики	91
Технические характеристики	91
Предметный указатель	

Важная информация по безопасности

Настоящее руководство содержит информацию и предостережения, которые следует учитывать пользователю, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию прибора и поддерживать его в безопасном состоянии.

Информация по безопасному обслуживанию прибора содержится в конце этого раздела. (См. стр. v, *Правила по технике безопасности при сервисном обслуживании.*)

Общие правила техники безопасности

Используйте прибор только описанным способом. Во избежание травм, а также повреждений данного прибора и подключаемого к нему оборудования необходимо соблюдать следующие правила техники безопасности. Внимательно прочитайте все инструкции. Сохраните это руководство для использования в будущем.

Соблюдайте все местные и общегосударственные нормы безопасности.

Для правильной и безопасной эксплуатации прибора важно помимо изложенных в этом руководстве указаний выполнять также общепринятые процедуры безопасности.

К использованию прибора должен допускаться только обученный персонал.

Снимать крышку для ремонта, технического обслуживания или регулировки разрешается только квалифицированному персоналу.

Для обеспечения правильной работы прибора перед использованием проверяйте его с помощью известного источника.

Этот прибор не предназначен для обнаружения опасных напряжений.

При работе вблизи опасных оголенных проводов под напряжением пользуйтесь средствами индивидуальной защиты для предотвращения поражения электрическим током или дуговым разрядом.

Во время работы с прибором может потребоваться доступ к другим компонентам системы. Прочтите разделы по технике безопасности в руководствах по работе с другими компонентами и ознакомьтесь с мерами предосторожности и предупреждениями, связанными с эксплуатацией системы.

При встраивании этого оборудования в систему ответственность за безопасность такой системы несет ее сборщик.

Пожарная безопасность и предотвращение травм

Используйте соответствующий шнур питания. Подключение к электросети должно выполняться только шнуром питания, разрешенным к использованию с данным прибором и сертифицированным для страны, в которой будет производиться его эксплуатация.

Не используйте поставляемый в комплекте шнур питания с другими приборами.

Заземляйте прибор. Прибор заземляется через провод заземления шнура питания. Во избежание поражения электрическим током провод заземления должен быть подключен к шине заземления. Проверьте наличие защитного заземления, прежде чем выполнять подсоединение к выходам и входам прибора.

Не отсоединяйте защитное заземление шнура питания.

Отключение питания. Отсоедините шнур питания прибора от источника питания. См. инструкции по размещению. Устанавливайте прибор таким образом, чтобы обеспечить доступ к шнуру для быстрого отсоединения в любое время.

Соблюдайте правила подсоединения и отсоединения. Не подсоединяйте и не отсоединяйте пробники и испытательные выводы, когда они подключены к источнику напряжения.

Проверяйте допустимые номиналы для всех разъемов. Во избежание воспламенения или поражения электрическим током проверьте все допустимые номиналы и маркировку на приборе. Перед подсоединением прибора просмотрите дополнительные сведения по номинальным ограничениям, содержащиеся в руководстве по эксплуатации прибора.

Не подавайте на разъемы, в том числе на разъем общего провода, напряжение, превышающее допустимое для данного прибора номинальное значение.

Измерительные клеммы не предназначены для подключения к электросети и цепям категорий II, III или IV.

Не используйте прибор со снятым кожухом. Эксплуатация прибора с открытым кожухом или снятыми защитными панелями не допускается. Можно попасть под действие опасного напряжения.

Не прикасайтесь к оголенным участкам цепи. Не прикасайтесь к неизолированным соединениям и компонентам, находящимся под напряжением.

Не пользуйтесь неисправным прибором. Если имеется подозрение, что прибор поврежден, передайте его для осмотра специалисту по техническому обслуживанию.

Отключите прибор в случае его повреждения. Не пользуйтесь прибором, если он поврежден или работает неправильно. В случае сомнений относительно безопасности прибора выключите его и отсоедините шнур питания. Четко обозначьте прибор для предотвращения дальнейшей эксплуатации.

Перед использованием осмотрите пробники напряжения, испытательные выводы и принадлежности на наличие механических повреждений, а при наличии таковых замените поврежденные компоненты.

Перед использованием осмотрите прибор. Проверьте, нет ли на нем трещин, и не отсутствуют ли какие-либо детали.

Используйте только рекомендованные запасные части.

Пользуйтесь средствами для защиты зрения. При наличии интенсивных световых потоков или лазерного излучения используйте средства для защиты зрения.

Не пользуйтесь прибором в условиях повышенной влажности. При перемещении прибора из холодного в теплое помещение возможна конденсация.

Не пользуйтесь прибором во взрывоопасных средах.

Не допускайте попадания влаги и загрязнений на поверхность прибора. Перед чисткой прибора отключите все входные сигналы.

Обеспечьте надлежащую вентиляцию. Дополнительные сведения по обеспечению надлежащей вентиляции при установке прибора содержатся в руководстве.

Не закрывайте отверстия и щели, предназначенные для вентиляции. Не вставляйте какие-либо предметы в отверстия.

Обеспечьте безопасные рабочие условия. Устанавливайте прибор таким образом, чтобы было удобно наблюдать за дисплеем и индикаторами.

Избегайте неправильного или продолжительного использования клавиатур, указателей и кнопочных панелей. Неправильное или продолжительное использование клавиатуры или указателя может привести к серьезной травме.

Обеспечьте соответствие рабочей зоны эргономическим стандартам. Для предотвращения туннельного синдрома проконсультируйтесь со специалистом по эргономике.

Соблюдайте осторожность при подъеме и переноске изделия. Прибор снабжен ручками для подъема и переноски.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Прибор тяжелый. Для снижения риска травмирования персонала или повреждения прибора при подъеме и переноске изделия обращайтесь за помощью.

Используйте только стоечное крепление Tektronix, предназначенное для этого изделия.

Правила по технике безопасности при сервисном обслуживании

Раздел «Правила по технике безопасности при сервисном обслуживании» содержит дополнительную информацию о безопасном обслуживании прибора. К обслуживанию устройства должен допускаться только квалифицированный персонал. Прежде чем выполнять какие-либо процедуры по обслуживанию, ознакомьтесь с «Правилами по технике безопасности при сервисном обслуживании» и «Общими правилами техники безопасности».

Во избежание поражения электрическим током. Не прикасайтесь к оголенным контактам разъемов.

Не выполняйте операции по обслуживанию в одиночку. При обслуживании или настройке внутренних частей прибора рядом должен находиться человек, способный оказать первую помощь и выполнить реанимационные мероприятия.

Отсоедините питание. Во избежание поражения электрическим током перед снятием крышек и кожухов для обслуживания выключайте прибор и отсоединяйте его от сети.

При обслуживании прибора с включенным питанием примите необходимые меры предосторожности. В приборе могут присутствовать опасные напряжения и токи. Прежде чем снимать защитные панели, производить пайку или замену компонентов, отключите питание, извлеките батарею (при ее наличии) и отсоедините испытательные выводы.

Проверьте безопасность после ремонта. После ремонта всегда проверяйте целостность заземления и диэлектрическую прочность.

Условные обозначения в данном руководстве

Ниже приводится список условных обозначений, используемых в данном руководстве по эксплуатации.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Предупреждения о действиях и условиях, представляющих угрозу для жизни или способных нанести вред здоровью.



ОСТОРОЖНО. Предостережения о действиях и условиях, способных привести к повреждению данного прибора или другого оборудования.

Символы и условные обозначения на приборе

Ниже приводится список возможных обозначений на приборе.

- Обозначение DANGER (ОПАСНО!) указывает на непосредственную опасность получения травмы.
- Обозначение WARNING (ВНИМАНИЕ!) указывает на возможность получения травмы при отсутствии непосредственной опасности.
- Обозначение CAUTION (ОСТОРОЖНО!) указывает на возможность повреждения данного прибора и другого имущества.



Если этот символ нанесен на прибор, обратитесь к руководству для выяснения характера потенциальной опасности и мер по ее предотвращению. (Этот символ может также использоваться для указания на номинальные значения в руководстве.)

Ниже приводится список символов на приборе.



CAUTION
Refer to Manual



Protective Ground
(Earth) Terminal



Chassis Ground



Standby

Информация о соответствии

В настоящем разделе приводятся стандарты электромагнитной совместимости, безопасности и природоохранные стандарты, которым удовлетворяет данный прибор.

Соответствие требованиям по электромагнитной совместимости

Заявление о соответствии стандартам ЕС — электромагнитная совместимость

Отвечает требованиям директивы 2004/108/EC по электромагнитной совместимости. Проверено на соответствие перечисленным ниже стандартам (как указано в Official Journal of the European Communities):

EN 61326-1 2006, EN 61326-2-1 2006. Требования по электромагнитной совместимости для контрольно-измерительного и лабораторного электрооборудования. ^{1 2 3}

- CISPR 11:2003. Обычные и наведенные излучения, группа 1, класс A.
- IEC 61000-4-2:2001. Защищенность от электростатических разрядов
- IEC 61000-4-3:2002. Защищенность от электромагнитных радиочастотных полей. ⁵
- IEC 61000-4-4:2004. Устойчивость к перепадам и всплескам напряжения
- IEC 61000-4-5:2001. Защищенность от скачков напряжения в сети питания
- IEC 61000-4-6:2003. Защищенность от наведенных радиочастотных помех. ⁶
- IEC 61000-4-11:2004. Защищенность от понижения и пропадания напряжения в сети питания ^{4, 7}

EN 61000-3-2:2006. Гармонические излучения сети переменного тока.

EN 61000-3-3:1995. Изменения напряжения, флуктуации и фликер-шум.

Контактный адрес в Европе.

Tektronix UK, Ltd.
Western Peninsula
Western Road
Bracknell, RG12 1RF

United Kingdom (Великобритания)

- 1 Прибор предназначен для использования только в нежилых помещениях. При использовании в жилых помещениях следует учитывать, что прибор может быть источником электромагнитных помех.
- 2 При подключении оборудования к тестируемому объекту могут появиться излучения, превышающие уровни, установленные данными стандартами.
- 3 Для обеспечения соответствия перечисленным стандартам по электромагнитной совместимости следует использовать высококачественные экранированные кабели.
- 4 В процессе выполнения теста на устойчивость к переходному режиму путем прерывания напряжения до 0 % на 250 циклов в соответствии со стандартом IEC 61000-4-11 проверяемое оборудование перезагружается, и на его восстановление может потребоваться более 10 секунд.
- 5 Информация об ухудшении характеристик при выполнении теста IEC 61000-4-3: Остаточные паразитные сигналы могут достигать –55 дБм при воздействиях до уровней помех для данного испытания.
- 6 Информация об ухудшении характеристик при выполнении теста IEC 61000-4-6: Остаточные паразитные сигналы, как правило, могут возрасти до худшего из двух состояний – либо до 55 дБ ниже уровня опорного сигнала, либо до –75 дБм, воздействуя на уровни помех в ходе данной проверки.
- 7 Критерий эффективности С применялся для тестовых уровней понижения напряжения до 70 % / 25 циклов и прерывания напряжения до 0 % / 250 циклов (IEC 61000-4-11).

Заявление о соответствии стандартам для Австралии / Новой Зеландии — электромагнитная совместимость

Соответствует следующему стандарту электромагнитной совместимости для радиокommunikаций в соответствии с ACMA:

- CISPR 11:2003. Обычные и наведенные излучения, группа 1, класс А, в соответствии с EN 61326-1:2006 и EN 61326-2-1:2006.

Контактный адрес в Австралии / Новой Зеландии.

Baker & McKenzie
Level 27, AMP Centre
50 Bridge Street,
Sydney NSW 2000, Australia (Австралия)

Соответствие требованиям по технике безопасности

В этом разделе перечислены стандарты безопасности, которым соответствует прибор, а также другая информация по безопасности.

Заявление о соответствии стандартам ЕС: низковольтное оборудование

Проверено на соответствие следующему стандарту (Official Journal of the European Union).

Директива 2006/95/EC по низковольтному оборудованию.

- EN 61010-1. Требования по безопасности контрольно-измерительного и лабораторного электрооборудования, часть 1: Общие требования.

Перечень испытательной лаборатории, действительный в США

- UL 61010-1. Требования по безопасности контрольно-измерительного и лабораторного электрооборудования, часть 1: Общие требования.

Свидетельство, действительное в Канаде

- CAN/CSA-C22.2 № 61010-1. Требования по безопасности контрольно-измерительного и лабораторного электрооборудования, часть 1: Общие требования.

Дополнительные стандарты

- IEC 61010-1. Требования по безопасности контрольно-измерительного и лабораторного электрооборудования, часть 1: Общие требования.

Тип оборудования

Тестовое и измерительное оборудование.

Класс безопасности

Класс 1 — заземленный прибор.

Описание степеней загрязнения

Степень загрязнения, возможного вблизи прибора и внутри него. Обычно считается, что параметры среды внутри прибора те же, что и снаружи. Прибор должен использоваться только в среде, параметры которой подходят для его эксплуатации.

- Степень загрязнения 1. Загрязнения отсутствуют или являются сухими и непроводящими. Приборы данной категории обычно заключены в герметичную оболочку или устанавливаются в чистых помещениях.
- Степень загрязнения 2. Обычно присутствует только сухое непроводящее загрязнение. Иногда может наблюдаться временная проводимость, вызванная конденсацией. Такие условия типичны для жилых и рабочих помещений. Временная конденсация наблюдается только в тех случаях, когда прибор не работает.
- Степень загрязнения 3. Токопроводящее загрязнение или сухое непроводящее загрязнение, которое может стать токопроводящим ввиду ожидаемой конденсации. Это характерно для закрытых помещений, в которых не ведется контроль температуры и влажности. Место защищено от прямых солнечных лучей, дождя и ветра.
- Степень загрязнения 4. Загрязнения, обладающие постоянной проводимостью (проводящая пыль, вода или снег). Типичные условия вне помещения.

Степень загрязнения

Степень загрязнения 2 (согласно IEC 61010-1). Рассчитано на использование исключительно в сухих помещениях.

Описание категорий измерения и перенапряжения

Измерительные клеммы данного прибора могут использоваться для измерения сетевого напряжения одной или нескольких из перечисленных ниже категорий (см. номинальные значения, указанные на приборе и в руководстве).

- Категория II. Цепи, подключаемые непосредственно к проводке зданий в точках подключения (розетки и т. п.).
- Категория III. В проводке и распределительных системах зданий.
- Категория IV. У источников питания зданий.

ПРИМЕЧАНИЕ. Только цепи сетевого питания имеют категорию перенапряжения. Категорию измерения имеют только измерительные цепи. Другие цепи прибора не имеют категорий.

Категория перенапряжения сети

Категория перенапряжения II (согласно IEC 61010-1).

Правила охраны окружающей среды

В этом разделе содержатся сведения о влиянии прибора на окружающую среду.

Утилизация прибора по окончании срока службы

При утилизации прибора и его компонентов необходимо соблюдать приведенные ниже правила.

Утилизация оборудования. При изготовлении этого прибора использовались природные ресурсы. Прибор может содержать вещества, опасные для окружающей среды и здоровья людей в случае его неправильной утилизации по окончании срока службы. Во избежание попадания подобных веществ в окружающую среду и для сокращения расхода природных ресурсов рекомендуется утилизировать данный прибор таким образом, чтобы обеспечить максимально полное повторное использование его материалов.



Этот символ означает, что данный прибор соответствует требованиям Европейского союза, приведенным в директивах 2012/19/EU и 2006/66/EC об утилизации электрического и электронного оборудования (WEEE) и элементов питания. Сведения об условиях утилизации см. в разделе технической поддержки на веб-узле Tektronix (www.tektronix.com).

Материалы, содержащие перхлорат. Этот прибор содержит один или несколько литиевых аккумуляторов типа CR. В соответствии с законодательством штата Калифорния литиевые аккумуляторы типа CR входят в список материалов, содержащих перхлорат, и требуют особого обращения. Дополнительные сведения содержатся на веб-странице www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

Ограничение использования опасных веществ

Данное изделие относится к промышленным контрольно-измерительным приборам и не подпадает под действие Директивы 2011/65/EU по ограничению использования опасных веществ в электрооборудовании и электронном оборудовании вплоть до 22 июля 2017 г.

Предисловие

В этом руководстве описана установка и основные принципы работы анализаторов спектра реального времени серии SPECMONB. Дополнительные сведения см. в справке к прибору.

- SPECMON3B
- SPECMON6B
- SPECMON26B

Основные характеристики

Передовые технологии анализа в реальном масштабе времени помогают решить самые сложные проблемы, связанные с помехами в переходном режиме.

- Уникальная функция Swept DPX позволяет выполнять сканирование в реальном времени всего диапазона частот 3—26,5 ГГц для обнаружения помех в переходном режиме.
- До 165 МГц сверхширокая полоса пропускания в реальном времени для обнаружения, захвата и демодуляции в реальном времени «ближнего» сигнала
- Переключатель DPX density™ для событий в частотной области и различение непрерывных сигналов и редких событий
- Сэкономьте время, необходимое для изучения данных после захвата, благодаря расширенным возможностям синхронизации, таким как сохранение по запуску, которые позволяют автоматически сохранять события, представляющие интерес

Интегрированная организация решения снижает общие затраты на покупку за счет снижения стоимости приобретения и годовых затрат на техническое обслуживание

- Встроенным программным обеспечением для картирования поддерживаются как ручное, так и автоматическое тестирование. Поддерживаются серийные приемники GPS производства других компаний при подключении через USB или Bluetooth.
- Анализ импульса в полевых условиях (например, радар аэропорта) выполняется проще, чем когда-либо, благодаря комплекту для анализа параметров импульса
- Сохраняйте до 12 лет спектрограммы DPX / ниспадающие диаграммы в реальном времени (опция 53) без пробелов или до 5,37 секунд данных IQ с полной полосой пропускания 165 МГц (опция B16x) с огромным объемом памяти реального времени, исключая во многих случаях необходимость использования внешнего регистратора данных
- Полоса пропускания регистрации 25, 40, 85, 125 или 165 МГц
- Данные IQ в реальном времени с полной полосой пропускания 165 МГц могут передаваться на внешнее устройство записи данных (опция 65) для последующего комплексного анализа
- Приборы, необходимые для анализа частотной области, модуляционной области и временной области, упрощены посредством собственной корреляции и анализа нескольких областей 3 в 1
- Анализ модуляции для 20+ аналоговых и цифровых сигналов общего назначения, в том числе демодуляция AM/FM, передатчик APCO P25 и гибкий анализ сигнала WLAN

- Встроенные гибкие функции измерения поля, в том числе напряженности поля, интенсивности сигнала, мощности в канале, тестирование электромагнитных помех, ослабления мощности по соседнему каналу, занимаемой полосы частот и поиска побочного сигнала
- Прочность и безопасность данных достигается с помощью стандартного заменяемого в условиях эксплуатации твердотельного накопителя

Открытый формат данных повышает эффективность использования активов за счет совместимости со стандартными продуктами

- Полученные данные IQ можно сохранять в формате Matlab, в виде разделенных запятыми данных и в других форматах для использования в аналитических программных средствах сторонних разработчиков
- RSA MAP поддерживает формат MapInfo и отсканированные версии карт, а также поддерживает экспорт в популярный формат карт Google Earth и MapInfo для последующего анализа
- Открытый интерфейс для интеграции в приложения клиентов

Простая в использовании платформа повышает эффективность полевых испытаний и снижает стоимость обучения работе с системой

- Сверхяркий сенсорный дисплей с диагональю 10,4 дюйма
- ОС Windows 7 Ultimate (64-разрядная) с поддержкой стандартной языковой локализации Microsoft

Документация

С анализаторами спектра в реальном масштабе времени серии SPECMONB поставляется приведенная ниже документация. Самые последние редакции документации размещаются на веб-узле корпорации Tektronix.

Предмет	Документы
Установка и эксплуатация (обзоры)	<i>Краткое руководство по эксплуатации</i> В кратком руководстве по эксплуатации содержится общая информация по вводу прибора в эксплуатацию и описание элементов управления интерфейсом пользователя. В кратком руководстве по эксплуатации содержится общая информация по вводу прибора в эксплуатацию и описание элементов управления интерфейсом пользователя. Это руководство доступно в печатной форме и в виде PDF-файла. На английском, номер по каталогу Tektronix 071-3229-XX. На японском, номер по каталогу Tektronix 071-3230-XX. На китайском (упрощенное письмо), номер по каталогу Tektronix 071-3231-XX. На русском, номер по каталогу Tektronix 071-3232-XX.
Подробные справочные сведения об эксплуатации и интерфейсе пользователя	<i>Справка прибора</i> В содержится подробная информация об эксплуатации прибора. Справка доступна в формате PDF. Номер по каталогу Tektronix 077-0905-XX.
Примеры применения	<i>Примеры применения</i> Данное руководство по эксплуатации содержит примеры практического применения анализатора для выполнения различных задач. Это руководство доступно в формате PDF. Номер по каталогу Tektronix 071-3287-XX.
Команды программирования	<i>Электронное руководство по программированию</i> В данном руководстве содержится описание команд программирования и их использования. Это руководство доступно в формате PDF. Номер по каталогу Tektronix 077-0907-XX.
Технические характеристики и проверка эксплуатационных параметров	<i>Руководство по техническим характеристикам и проверке эксплуатационных параметров</i> В этом руководстве по эксплуатации содержатся технические характеристики прибора и процедуры проверки эксплуатационных параметров прибора для сравнения с гарантируемыми характеристиками. Это руководство доступно в формате PDF. Номер по каталогу Tektronix 077-0906-XX.
Обслуживание, выполняемое пользователем	<i>Руководство по обслуживанию</i> В этом руководстве содержится перечень заменяемых деталей, сведения по уходу и техническому обслуживанию, информация по ремонту прибора на уровне модуля. Это руководство доступно в формате PDF. Номер по каталогу Tektronix 077-0909-XX.
Защита данных	<i>Инструкции по рассекречиванию и безопасности</i> Этот документ содержит сведения по очистке или демонтажу запоминающих устройств для клиентов с высокими требованиями к защите данных. Этот документ доступен в формате PDF. Номер по каталогу Tektronix 077-0908-XX.

Обновления программного обеспечения

Имеется возможность обновлять дополнительное программное обеспечение. Обновления дополнительного программного обеспечения вступают в силу только после ввода правильного ключа опции для конкретной модели анализатора и серийного номера.

Чтобы проверить необходимость обновления:

1. При помощи своего веб-обозревателя зайдите на веб-сайт **www.tektronix.com/software**.
2. Для поиска обновлений ПО введите название изделия (например, SPECMON6B).

Правила оформления, используемые в данном руководстве

В данном руководстве используются следующие значки.


Одно из
последова-
тельных
действий




Выключат-
ель питания
на передней
панели




Подключе-
ние электро-
питания




Сеть




PS2



SVGA



USB



Установка

Перед установкой

Распакуйте прибор и сверьте с комплектностью, приведенной в списке как *Стандартные принадлежности*. В этом разделе также приведены дополнительные принадлежности и опции прибора. Самую свежую информацию вы найдете на веб-узле корпорации Tektronix (www.tektronix.com).

Стандартные принадлежности

Для вашего прибора поставляются следующие принадлежности: документация к изделию (список см. ниже), шнур питания, USB-клавиатура, USB-мышь и передняя крышка прибора.

В комплекты SPECMON3B и SPECMON6B также входит адаптер BNC-N.

В комплект SPECMON26B входит также входной PC-разъем Planar Crown 3,5 мм (гнездо).

Документация по прибору

- *SPECMONB Series Real-Time Signal Analyzers Quick Start User Manual (Анализаторы спектра в реальном масштабе времени серии SPECMONB. Краткое руководство по эксплуатации).*
- *SPECMONB Series Real-Time Spectrum Analyzers Application Examples Manual (Стандартные примеры применения анализаторов спектра в реальном масштабе времени серии SPECMONB).*
- *Документация к изделиям серии SPECMONB на компакт-диске.*

Шнуры питания

Анализатор поставляется с одной из приведенных ниже опций шнура питания. Предназначенные для США шнуры питания включаются в перечень UL и имеют сертификат CSA. Шнуры питания, предназначенные для других регионов, проходят утверждение, по крайней мере, в одном из агентств, признаваемых страной, в которую поставляется изделие.

Разъемы электропитания, используемые в разных странах

- Опция A0 – для сетей питания Северной Америки.
- Опция A1 – для сетей питания Европы, универсальный.
- Опция A2 – для сетей питания Великобритании.
- Опция A3 – для сетей питания Австралии.
- Опция A4 – для сетей питания Северной Америки с напряжением 240 В.
- Опция A5 – для сетей питания Швейцарии.
- Опция A6 – для сетей питания Японии.
- Опция A10 – для сетей питания Китая.
- Опция A11 – для сетей питания Индии.

- Опция A12 – для сетей питания Бразилии
- Опция A99 – без шнура питания.

Дополнительные принадлежности

- RTPA2A — адаптер анализатора спектра реального времени; поддерживает пробники TekConnect серий P7225, P7240, P7260, P7313, P7313SMA, P7330, P7340A, P7350, P7350SMA, P7360A, P7380A, P7380SMA, P7500.
- SignalVu-PC — программное обеспечение для автономного анализа на базе платформы серии RSA5000/6000.
- RSAVu — программное обеспечение для автономного анализа на платформе RSA3000 с поддержкой стандартов беспроводной связи 3G.
- SPECMONBUP, опция SSD – дополнительный съемный жесткий диск. (Операционная система Windows 7 и программное обеспечение прибора предустановлены.)
- Транспортный контейнер – Номер по каталогу Tektronix 016-1963-00.

Опции

Для анализатора можно предусмотреть следующие опции:

- Опция 09 — добавляет расширенный режим реального времени.
- Опция 10 — анализ AM/FM/PM и аудиосигнала.
- Опция 11 — добавляется измерение фазового шума и джиттера.
- Опция 12 — добавляется измерение времени установления (частоты и фазы).
- Опция 14 — добавляется измерение коэффициента шума и коэффициента усиления.
- Опция 21 — добавляется общий анализ цифровой модуляции.
- Опция 22 — добавляется гибкий анализ ортогонального частотного мультиплексирования (OFDM).
- Опция 23 — добавляется анализ WLAN 802.11a/b/g/j/p.
- Опция 24 — добавляется анализ WLAN 802.11n.
- Опция 25 — добавляется анализ WLAN 802.11ac.
- Опция 26 — добавляется приложение измерения APCO P25.
- Опция 27 — измерения Bluetooth LE и базовых РЧ передатчика Bluetooth.
- Опция 28 — добавляет измерения передатчика РЧ нисходящей линии LTE (базовая станция) (включает идентификатор соты).
- Опция B40 — полоса пропускания регистрации 40 МГц (только SPECMON3B).
- Опция 52 — добавляется синхронизация по частотной маске (Frequency Mask Triggering).
- Опция 53 — добавляется память, в общей сложности 4 ГБ памяти выборки.
- Опция 65 — добавляет цифровые выводы I и Q.
- Опция 66 — добавляет вывод развертки с нулевым диапазоном.
- Опция B16x — полоса пропускания регистрации 165 МГц.
- Опция 300 — добавляет высокопроизводительный DPX в реальном времени
- Опция B85HD — высокий динамический диапазон, полоса пропускания регистрации данных 85 МГц
- Опция B125 — полоса пропускания регистрации данных 125 МГц
- Опция B125HD — высокий динамический диапазон, полоса пропускания регистрации данных 125 МГц
- Опция B16xHD — высокий динамический диапазон, полоса пропускания регистрации данных 165 МГц
- RSA56KR — монтаж в стойку для анализаторов серии RSA5100A/B, серии SPECMON/B и серии RSA6100B.

Условия эксплуатации

Требования к источнику питания

Напряжение и частота источника

100 – 240 В_{СКО}, 50/60 Гц115 В_{СКО}, 400 Гц

Потребляемая мощность

400 Вт максимум (все модели)

Требования к окружающей среде

Характеристика

Описание

Рабочая температура

От 10 до 40 °C

Температура хранения

От -20 до +60 °C

Влажность

При работе

+40 °C при относительной влажности 95 % в соответствии с EN 60068-2-30.

Изменения амплитуды частоты могут составлять до ±3 дБ при температуре +40 °C и относительной влажности более 45 %.

Высота над уровнем моря:

В рабочем состоянии

До 3000 м

При хранении

12190 м


Пространство для охлаждения

Снизу

20 мм

Сбоку и сзади

50 мм

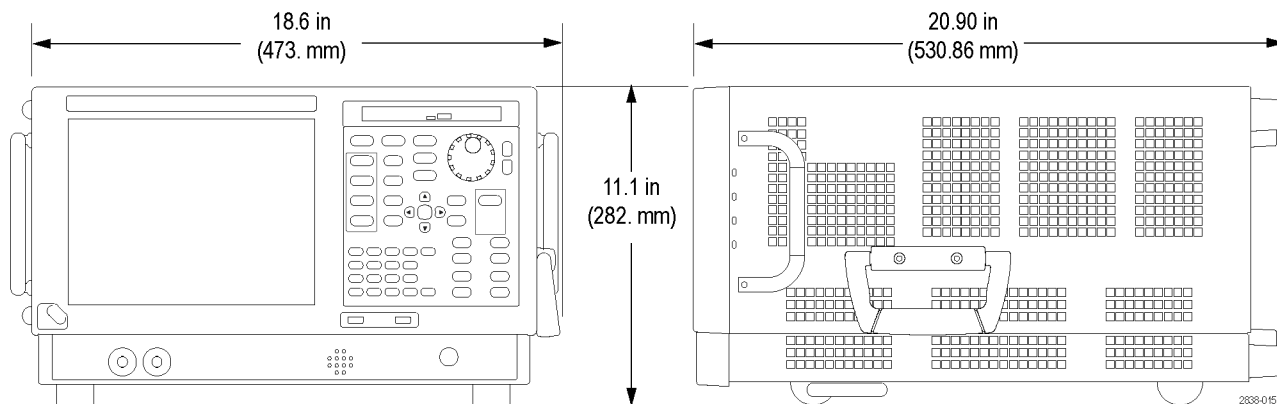

ОСТОРОЖНО. Чтобы обеспечить правильное охлаждение, не устанавливайте при работе прибор на боковые стороны. Работайте с прибором только тогда, когда он установлен на нижние или задние опоры. Оставляйте не менее 5 см свободного пространства от вентиляционных отверстий.




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Во избежание травмирования персонала при поднимании или перемещении анализатора спектра предпринимайте дополнительные меры предосторожности. Прибор достаточно тяжел, для его перемещения необходимо предпринять дополнительные меры предосторожности.

Подключение к прибору

Подключение к компьютерной сети

Перед подключением к сети питания подсоедините клавиатуру, мышь, принтер и другие принадлежности к вашему прибору. (Принадлежности с разъемами USB можно подсоединять к прибору как до, так и после включения питания.)


Чтобы обеспечить возможность печати, предоставление общего доступа к файлам, доступ в Интернет и выполнение других коммуникационных функций, можно подключить прибор к компьютерной сети. Для настройки сетевой конфигурации прибора проконсультируйтесь со своим администратором сети и воспользуйтесь стандартными служебными программами Windows.

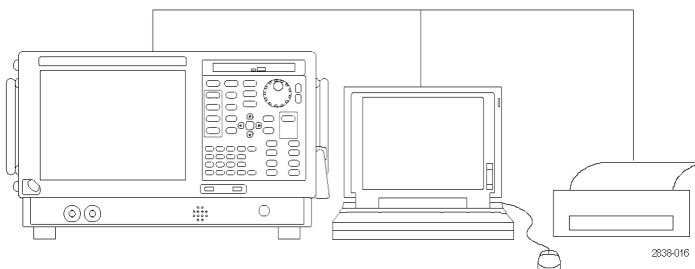


Совет

- При подключении прибора к компьютерной сети следует предпринять меры защиты прибора с помощью системы защиты доступа в Интернет, установив рекомендуемые обновления операционной системы и используя современное антивирусное программное обеспечение.


Включение прибора

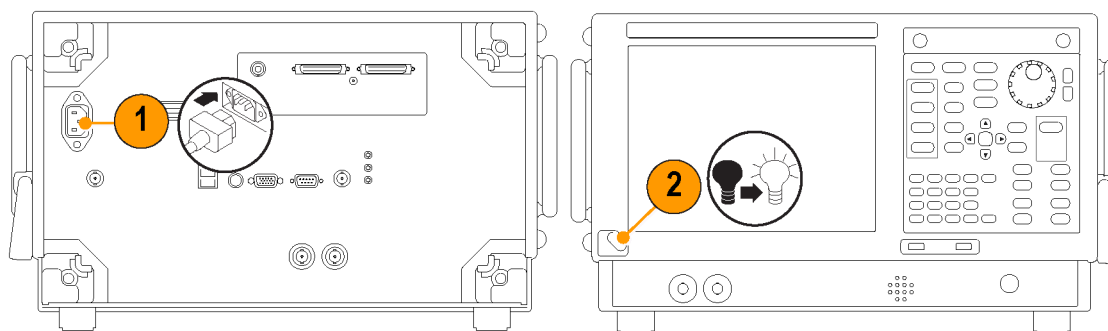

Выключение прибора

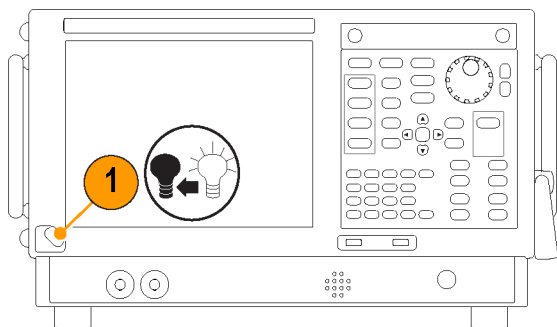

Обесточивание прибора

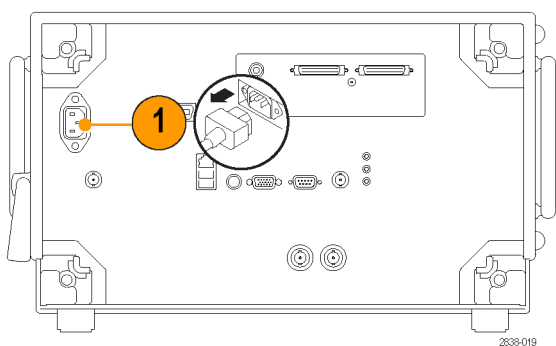

ОСТОРОЖНО. Не отсоединяйте шнур питания во время работы прибора. Выключите питание прибора, чтобы он полностью завершил работу, прежде чем отсоединять шнур. На завершение работы указывает остановка вентиляторов.

Восстановление операционной системы

Файл восстановления операционной системы хранится в приборе в отдельном разделе жесткого диска. Для восстановления операционной системы выполните описанные ниже действия.



ОСТОРОЖНО. В процессе восстановления системы переформатируется жесткий диск и переустанавливается операционная система. Все сохраненные ранее данные теряются. До начала восстановления системы, по возможности, сохраните важные файлы на внешних носителях.

Установленная операционная система Windows предназначена для аппаратного и программного обеспечения прибора. При установке другой версии возможна некорректная работа.

После установки операционной системы необходимо загрузить программное обеспечение для прибора с веб-сайта Tektronix и переустановить его. Загрузите программное обеспечение с сайта www.tektronix.com/software.

1. Перезапустите прибор. Во время процедуры перезагрузки в верхней части экрана появится следующее сообщение: Starting Acronis Loader... press F5 for Acronis Startup Recovery Manager (Запускается загрузчик Acronis Loader... для запуска диспетчера восстановления Acronis нажмите клавишу F5).


ПРИМЕЧАНИЕ. Для успешного восстановления системы необходимо использовать версию ПО Acronis для ОС Windows. Использование типовой клавиатуры MAC приводит к запуску ПО Acronis версии DOS. Не пользуйтесь клавиатурой MAC.

2. Несколько раз нажмите клавишу F5, пока не откроется программа Acronis True Image Tool. Обычно с момента появления этого сообщения до того момента, когда продолжится нормальный запуск прибора, проходит 5 секунд. Если приложение Acronis не открывается, отключите питание прибора, затем снова включите питание и повторите попытку.
3. Нажмите кнопку Restore (Восстановить).
4. В диалоговом окне Confirmation (Подтверждение) щелкните кнопку Yes (Да), чтобы восстановить операционную систему прибора, или No (Нет), чтобы выйти из процесса восстановления. Процесс восстановления займет примерно 30 минут. Фактическое время зависит от конфигурации прибора.
5. После восстановления операционной системы установите программное обеспечения прибора.


Добавление внешнего монитора

Чтобы добавить внешний монитор для варианта работы с двумя мониторами, используйте следующую процедуру. И на анализаторе и на втором мониторе следует установить цвет True Color.

1. Включите питание анализатора.

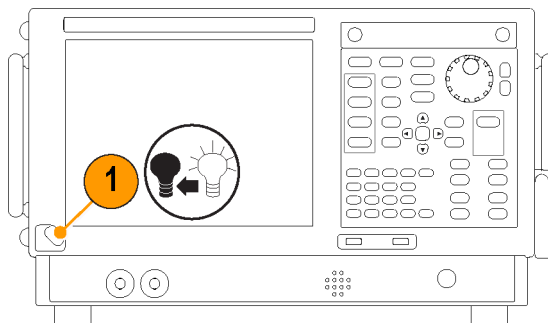


2. Подсоедините внешний монитор к анализатору.

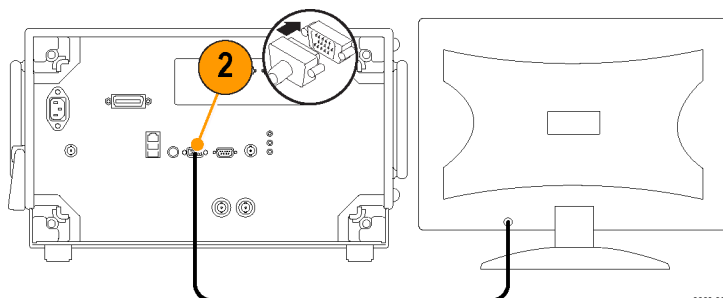


2838-020

3. Включите внешний монитор.

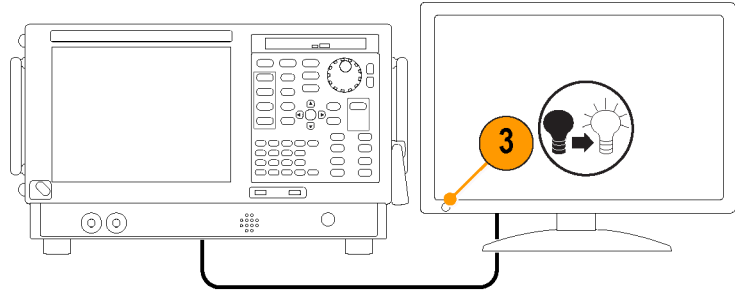

4. Откройте Панель управления Windows.
5. Дважды щелкнув пункт **Intel(R) Graphics and Media** (графические и аудиовизуальные средства Intel(R)), откройте панель **Intel Graphics and Media Control Panel** (панель управления графическими и аудиовизуальными средствами Intel).

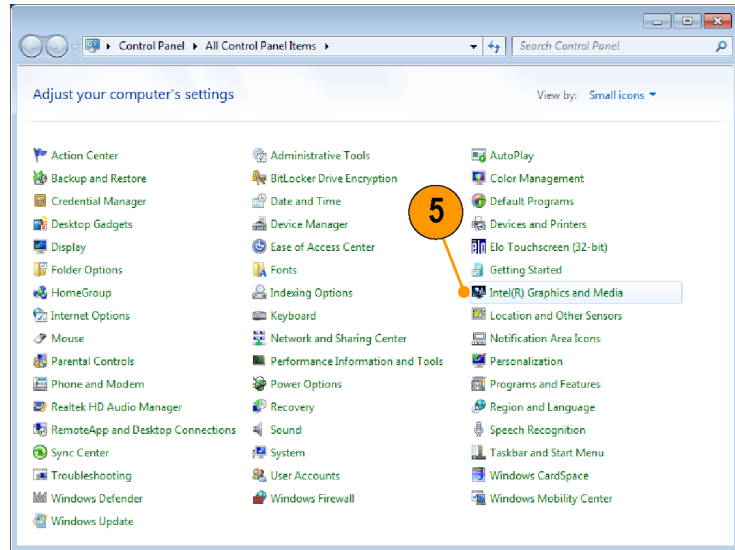

2838-064

6. Установите для параметра **Display** (экран) значение **Built-in Display** (встроенный экран).



2638-065

7. Нажмите кнопку **Multiple Displays** (несколько экранов).
8. Задайте для параметра **Operating Mode** (рабочий режим) значения **Clone Displays** (размноженные экраны) или **Extended Displays** (расширенные экраны) по своему усмотрению.




9. При выборе **Extended Desktop** (расширенный рабочий стол) не забудьте установить значение **Positioning** (положение), чтобы выровнять друг относительно друга два экрана рабочего стола.



Настройка параметров экрана Windows

Для изменения параметров экрана прибора вместо свойств экрана Windows по умолчанию используйте графический драйвер Intel. Графический драйвер корпорации Intel предоставляет дополнительные возможности, которые не доступны в диалоговом окне свойств экрана Windows.

1. Откройте Панель управления Windows.
2. Дважды щелкнув пункт **Intel(R) Graphics and Media** (графические и аудиовизуальные средства Intel(R)), откройте панель **Intel Graphics and Media Control Panel** (панель управления графическими и аудиовизуальными средствами Intel).

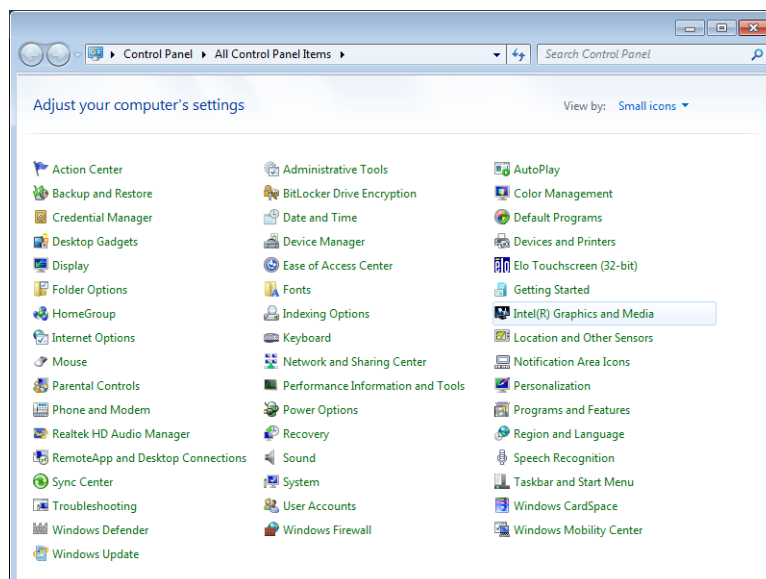

3. При необходимости настройте параметры.

ПРИМЕЧАНИЕ. На странице свойств доступны не все варианты, если внешний монитор не подключен к прибору.

4. Щелкните **ОК**, чтобы применить настройки и закрыть страницу свойств.




ПРИМЕЧАНИЕ. Можно подключить второй монитор после включения анализатора; однако после подключения также потребуется включить *Extended Desktop* в панели управления драйвером Intel Extreme Graphics 2M.

Проверка прибора

Запустите диагностическое приложение (Tools > Diagnostics (Сервис > Диагностика)). Если возникают какие-либо отклонения от штатного режима, для получения дополнительных сведений о них выполните приведенные ниже действия. Эти действия можно также выполнять с целью подробной первоначальной проверки работоспособности прибора. Если необходимо проверить точностные характеристики прибора, обратитесь к руководству в формате PDF *SPECMONB Series Real-Time Spectrum Analyzers Specifications and Performance Verification Technical Reference* (Анализаторы спектра в реальном масштабе времени серии SPECMONB. Руководство по техническим характеристикам и проверкам эксплуатационных параметров), которое содержится на компакт-диске с документацией.

1. Выберите **Tools > Diagnostics** (Сервис - Диагностика).

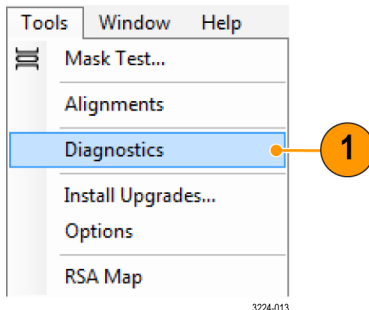


2. На вкладке Diagnostics (Диагностика) щелкните **All Modules, All Tests** (Все модули, все проверки).

3. Щелкните **Single Test** (Одиночная проверка).

4. Нажмите кнопку **RUN** (выполнить).

Прибор будет поочередно запускать проверки. По мере выполнения проверок справа от каждого флажка будет появляться значок проверки в виде «галочки» или буквы X. Значок проверки (галочка) означает, что проверка пройдена. Значок X означает, что проверка завершилась неудачно.

5. При выполнении проверок, требующих вмешательства пользователя, для выполнения проверок следуйте инструкциям, появляющимся на экране.

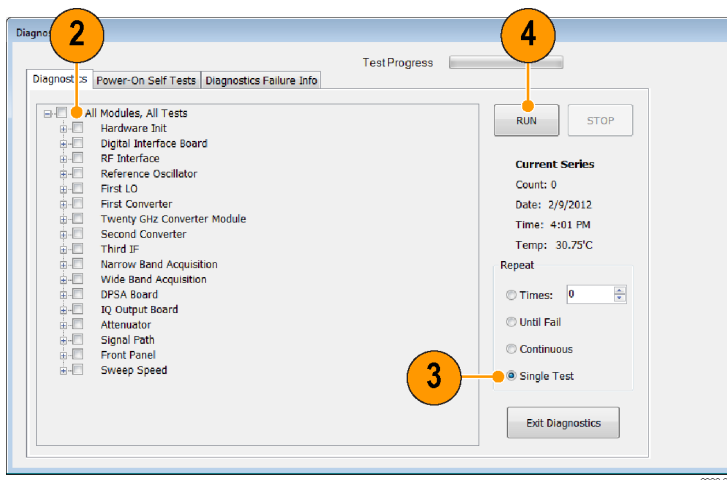

ПРИМЕЧАНИЕ. Выберите вкладку *Diags Failure Info*, чтобы просмотреть основную диагностическую информацию об отказах. Для просмотра отказов в отчете приложения воспользуйтесь инструментом *Windows Event Viewer* (*Control Panel > System and Security > Administrative Tools > Event Viewer* (панель управления > система и безопасность > администрирование > просмотр событий)).

Техническое обслуживание, выполняемое пользователем

Обслуживание входного РЧ-разъема Planar Crown (только для серий SPECMON26B)

Входной разъем Planar Crown состоит из двух частей. Первая часть (Planar Bulkhead) монтируется на передней панели прибора. Вторая часть входного разъема (Planar Crown) сопрягается с частью Planar Bulkhead. Planar Crown может легко заменяться в случае повреждения разъема или если требуется использовать другой тип разъема.

Для демонтажа или установки части разъема Planar Crown не требуется никаких инструментов. Чтобы обеспечить надежное соединение, достаточно разумным усилием затянуть разъем вручную.

При необходимости для протирки разъема Planar Crown пользуйтесь только 75-процентным раствором изопропилового спирта. Для чистки разъема не пользуйтесь водопроводной водой. Не погружайте разъем в чистящий раствор. Для чистки разъема не пользуйтесь абразивными веществами.

Чистка прибора

Чистка внешних поверхностей корпуса выполняется сухой тканью, не оставляющей волокон, или мягкой щеткой. Оставшееся загрязнение может быть удалено тканью или щеткой, смоченной в 75% растворе изопропилового спирта. Узкие места вокруг элементов управления и разъемов следует прочищать щеткой. Не используйте для чистки какой-либо части прибора абразивные вещества, поскольку они могут повредить прибор.



ОСТОРОЖНО. В ходе чистки внешних поверхностей не допускайте попадания влаги внутрь прибора; пользуйтесь только увлажненной тканью или ватой. Не промывайте выключатель питания и ждущего режима на передней панели. Закрывайте выключатель во время влажной чистки прибора. При чистке используйте только деионизированную или дистиллированную воду. Используйте 75% раствор изопропилового спирта в качестве чистящего средства, остатки раствора следует удалять деионизированной или дистиллированной водой. Не пользуйтесь химическими чистящими веществами; они могут повредить корпус прибора. Избегайте использования химикатов, содержащих бензол, толуол, ксилол, ацетон и другие похожие растворители.



ОСТОРОЖНО. Во избежание повреждения плоскпанельного дисплея не пользуйтесь чистящими средствами. Не используйте для чистки поверхности экрана абразивные средства или очистители для технического стекла. Избегайте распыления жидкостей непосредственно на поверхность дисплея. Не прикладывайте усилий при чистке дисплея.

Выполняйте чистку поверхности экрана, осторожно протирая экран чистящей салфеткой для чистого помещения. Если экран загрязнен сильно, увлажните чистящую салфетку дистиллированной водой или 75% раствором изопропилового спирта, а затем слегка протрите поверхность экрана. Не прикладывайте излишних усилий; это может повредить поверхность экрана.

Обновление программного обеспечения прибора

Обновления программного обеспечения доступны для загрузки с веб-сайта Tektronix www.tektronix.com/software. Чтобы установить дополнительные программные опции или функции, вам потребуется ключ активации опции, предоставляемый корпорацией Tektronix. После получения ключа активации опции от Tektronix следуйте указаниям по установке обновления.

Возврат прибора

При возврате прибора в корпорацию Tektronix:

- Сделайте резервные копии любых программ на жестком диске. Возможно, вам потребуется переустановить программное обеспечение после возврата прибора.
- При упаковке прибора для отправки используйте оригинальную упаковочную тару. Если упаковочная тара отсутствует или не пригодна для использования, обратитесь в региональное представительство корпорации Tektronix, чтобы получить новую упаковочную тару.
- Заклейте упаковочную картонную коробку клейкой лентой или закрепите с помощью специального степлера.


Работа

Ознакомление с прибором

Ниже на рисунках и в таблицах показаны элементы управления и экранные элементы.


Элементы управления передней панели

Большинство элементов управления на передней панели представляют собой кнопки быстрого доступа для открытия панелей управления.

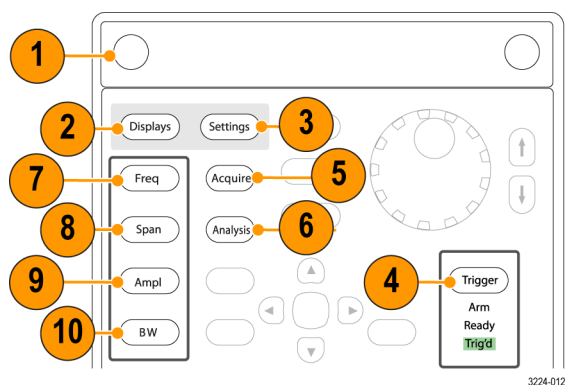

Номер выноски	Элемент	Описание	Эквивалент меню
1	Носитель информации	Съемный твердотельный жесткий диск.	
2	Displays (Экраны)	Открывает диалоговое окно Displays (Экраны) для выбора измерительных экранов.	Setup > Displays (Настройка - Экраны)
3	Settings (Параметры)	Открывает панель управления Settings (Параметры) для выбранного экрана.	Setup > Settings (Настройка - Параметры)
4	Trigger (Синхронизация)	Открывает панель управления Trigger (Синхронизация).	Setup > Trigger (Настройка - Синхронизация)
5	Acquire (Сбор данных)	Открывает панель управления Acquire (Сбор данных).	Setup > Acquire (Настройка - Сбор данных)
6	Analysis (Анализ)	Открывает панель управления Analysis (Анализ).	Setup > Analysis (Настройка - Анализ)
7	Freq (Частота)	Настройка частоты измерения.	Setup > Analysis > Frequency tab (Настройка > Анализ > вкладка Частота)
8	Span (Spectrum) (Интервал (спектра))	Настройка интервала или частотного диапазона, показанного на экране Spectrum (Спектр). ¹	Setup > Settings > Freq & Span (Настройка > Настройки > Частота и Диапазон) ¹
9	Amplitude (Амплитуда)	Настройка опорного уровня.	Setup > Amplitude (Настройка > Амплитуда)
10	BW (Spectrum) (Полоса пропускания (спектра))	Настройка полосы разрешения (RBW). ¹	Setup > Settings > BW tab (Настройка - Настройки > вкладка «Полоса проп.») ¹


¹ Применимо в том случае, когда выбранным экраном является экран Spectrum (Спектр), DPX Spectrum (Спектр DPX) или Spectrogram (Спектрограмма).

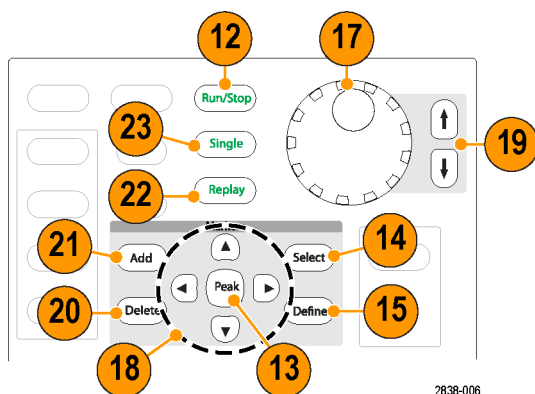


2838-006

Номер выноски	Элемент	Описание	Эквивалент меню
12	Run (Stop) (Пуск/стоп)	Кнопка предназначена для пуска и остановки сбора данных.	Run > Run (Пуск - Пуск)
13	Markers, Peak (Маркеры, Пиковое значение)	Перемещение активного маркера к максимальному значению осциллограммы на выбранном экране. Если маркеры отключены, то около максимального (пикового) значения появится маркер MR (маркер опорного значения).	
14	Markers, Select (Маркеры, Выбор)	Выбор следующего маркера.	
15	Markers, Define (Маркеры, Определение)	Открывает панель управления Markers (Маркеры).	Markers > Define Markers (Маркеры > Определить маркеры)
17	Регулятор	Увеличение/уменьшение значений точного разрешения.	
18	Кнопки со стрелками	Перемещение маркеров. Стрелка ВВЕРХ перемещает выбранный маркер на 10 точек по осциллограмме вправо. Стрелка ВНИЗ перемещает выбранный маркер на 10 точек по осциллограмме влево. Стрелки ВЛЕВО и ВПРАВО перемещают выбранный маркер к следующему максимальному (пиковому) значению. (Поворот регулятора перемещает маркер на одну точку на осциллограмме влево или вправо.)	
19	Клавиши увеличения/уме- ньшения	Увеличение или уменьшение значений грубого разрешения.	
20	Markers, Delete (Маркеры, Удаление)	Удаление маркера с наибольшим номером.	
21	Markers, Add (Маркеры, Добавление)	Добавление маркера к выбранной кривой.	

Номер выноски	Элемент	Описание	Эквивалент меню
22	Replay (Повторное воспроизведение)	Отображение записи текущей регистрации.	
23	Single (Однократн.)	Установка одиночного режима запуска и запуск сбора данных в режиме одиночного запуска.	

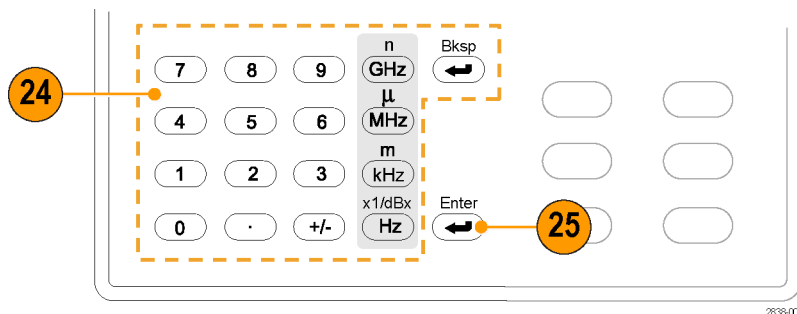


Номер выноски	Элемент	Описание	Эквивалент меню
24	Клавиатура	Ввод значений для элементов управления.	
25	Enter (Ввод)	Завершение ввода данных в элементах управления. Нажатие этой кнопки аналогично нажатию кнопки Enter на клавиатуре.	

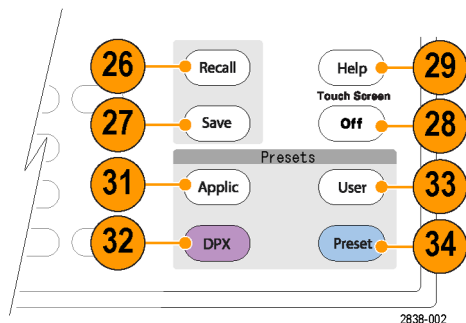

Номер выноски	Элемент	Описание	Эквивалент меню
26	Recall (Вызов)	Открывает диалоговое окно Recall (Вызов).	File > Recall... (Файл - Вызов)
27	Save (Сохранить)	Сохранение рабочего файла, использующего те же настройки пользователя, как в предыдущем действии сохранения.	File > Save (Файл - Сохранить)
28	Touch Screen Off (Выключение сенсорного экрана)	Включение и выключение сенсорного экрана.	

Номер выноски	Элемент	Описание	Эквивалент меню
29	Help (Справка)	Отображение интерактивной справки.	Help > User Manual (Справка - Руководство пользователя)
31	Application (Приложение)	Открывает диалоговое окно предварительных настроек программного обеспечения. Можно изменить действие кнопки Application (Приложение) в меню Presets > Preset Options > Preset type/action (Предварительные установки > Опции предварительной установки > Тип/действие предварительной установки)	Presets > Application (Предварительные установки > Приложение)
32	DPX	Открывает показания DPX в том же диапазоне, что и показания спектра. Если показания спектра не открыты, диапазон устанавливается на последний диапазон показаний спектра. Можно изменить действие кнопки DPX в меню Presets > Preset Options > Preset and Preset action (Предварительные установки > Опции предварительной установки > Предварительная установка и действие предварительной установки)	Presets > DPX (Предварительные установки > DPX)
33	User (Пользователь)	Открывает диалоговое окно предварительных установок пользователя. Можно изменить действие кнопки User (Пользователь) в меню Presets > Preset Options > Preset type/action (Предварительные установки > Опции предварительной установки > Тип/действие предварительной установки)	Presets > User (Предварительные установки > Пользователь)
34	Предварительная установка	Восстанавливает заводские настройки прибора.	Предварительная установка


Разъемы передней панели

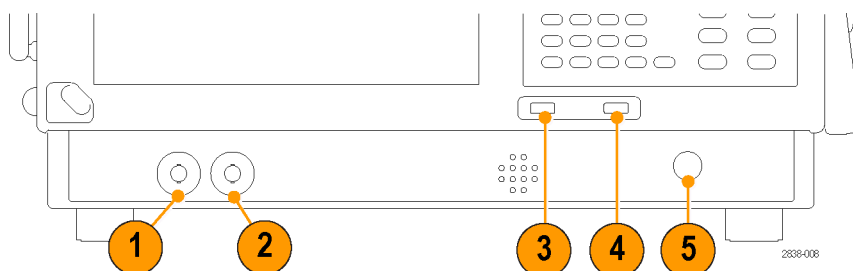

Номер выноски	Элемент	Описание
1	Выход сигнала синхронизации	Выходной разъем сигнала синхронизации. 50 Ом, BNC, верхний предел > 2,0 В, нижний предел < 0,4 В, (выходной ток 1 мА)
2	Вход сигнала синхронизации	Входной разъем внешнего сигнала синхронизации, диапазон от –2,5 до 2,5 В, уровень синхронизации настраивается пользователем
3	Порт USB	Разъем USB 2.0

Номер выноски	Элемент	Описание
4	Порт USB	Разъем USB 2.0
5	Вход радиосигнала	Входной разъем радиосигнала, 50 Ом + 30 дБм (предусилитель выключен) + 20 дБм (предусилитель включен)


Задняя панель

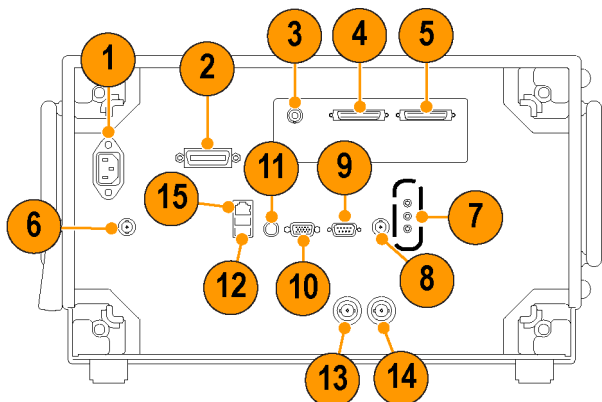

Номер выноски	Разъем, описание
1	Вход напряжения переменного тока, разъем сети питания
2	GPIB
3	Аналоговый выход развертки с нулевым диапазоном (опция 66)
4, 5	Выходы I и Q в реальном масштабе времени (опция 65)
6	Выход +28 В постоянного тока, переключаемый
7	Вход микрофона; выходы головного телефона и аудиосигнала; разъемы линейного входа (линейный вход не поддерживается)
8	2-ой вход внешнего сигнала синхронизации
9	COM 2, последовательный порт для подсоединения периферийных устройств
10	VGA, выход внешнего монитора (разрешение не ограничивается стандартом VGA)
11	Вход клавиатуры PS2
12	Порты USB 2.0 для мыши и других периферийных устройств (принтеры, внешние жесткие диски)
13	Разъем Ref Out, выход опорного сигнала частоты
14	Разъем Ref In, вход опорного сигнала частоты
15	Сетевой разъем LAN, Ethernet 10/100/1000 Base T

Интерфейс и экранные элементы

Часто используемые кнопки и элементы управления располагаются на панели инструментов. Большинство кнопок открывают панели управления для изменения настроек прибора. Содержимое панелей управления изменяется в зависимости от выбранного экрана. Кроме того, получить доступ к панелям управления можно с помощью кнопок, расположенных на передней панели, или с помощью клавиатуры.

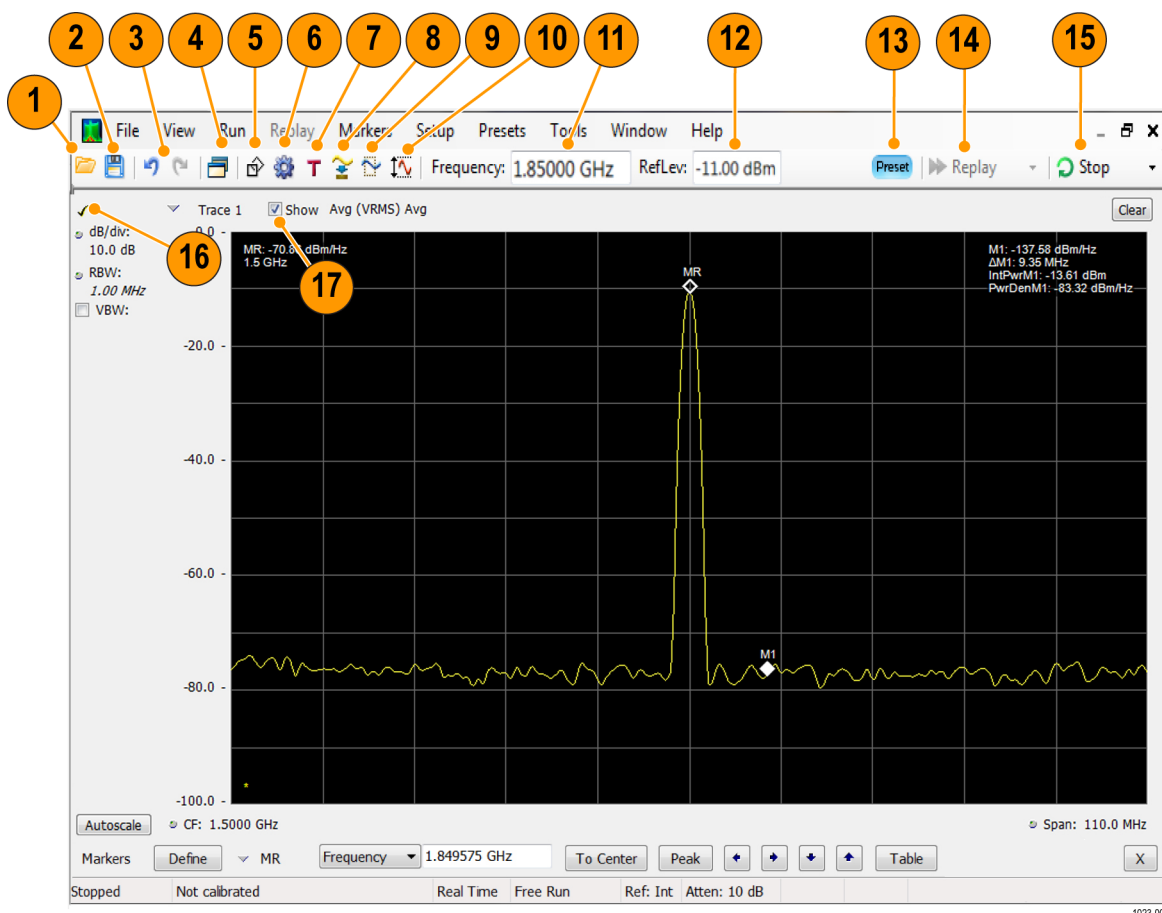

№	Параметр	Описание
1		Отображает диалоговое окно Open (Открыть), в котором можно открыть файлы восстановления настроек, файлы регистрируемых данных или файлы кривых.
2		Открывает диалоговое окно Save as (Сохранить как), в котором можно сохранять настройки, изображения (захват экрана), файл регистрируемых данных, экспортировать настройки измерений и данные регистрации.
3	Undo/Redo (Отменить/вернуть)	Отменяет или возвращает предыдущее исправление настройки отображения или измерения, изменение предварительной установки или измерения.
4	Отображения	Открывает диалоговое окно Select Displays (Выбор экранов), в котором можно выбрать измерительные экраны.

№	Параметр	Описание
5	Маркеры	Открывает или закрывает панель инструментов Marker (Маркер) в нижней части окна.
6	Настройки	Открывает панель управления настройками выбранного экрана. На каждом экране имеется своя собственная панель управления.
7	Запуск	Открывает панель управления синхронизацией, позволяющей задавать параметры синхронизации.
8	Сбор данных	Открывает панель управления сбором данных, в которой можно задать параметры сбора данных.
9	Анализ	Открывает панель управления анализом, в которой можно задать параметры анализа, такие как частота, время анализа и единицы измерения.
10	Амплитуда	Открывает панель управления амплитудами, в которой можно задать уровень опорного сигнала, настроить внутреннее ослабление и включить или отключить (дополнительно поставляемый) предусилитель.
11	Частота	Отображает частоту при которой выполняются измерения. Для отображения спектра она называется Center Frequency (Центральная частота). Чтобы изменить значение, щелкните текст и введите частоту регулятором, расположенным на передней панели прибора. Можно также ввести значение частоты с помощью клавиатуры на передней панели или воспользоваться там же расположенными кнопками ВВЕРХ и ВНИЗ.
12	Reference Level (Опорный уровень)	Отображение уровня опорного сигнала. Чтобы изменить значение, щелкните текст и введите число с помощью клавиатуры или воспользуйтесь кнопками ВВЕРХ и ВНИЗ на передней панели.
13		Возвращает основные предварительные установки.
14	Replay (Воспроизведение)	Запуск нового цикла измерений в последней записи собранных данных, используя новые настройки.
15	Пуск/стоп	Запуск и остановка сбора данных. В период сбора данных название кнопки выводится буквами зеленого цвета. После прекращения сбора данных название кнопки выводится буквами черного цвета. Условия запуска можно определить в меню Run (Пуск). Например, если в меню Run (Пуск) выбрать пункт Single Sequence (Одиночный запуск), то после нажатия кнопки Run (Пуск) на приборе будет запущен только один цикл измерений. Если выбрать пункт меню Continuous (Непрерывный), то прибор будет выполнять непрерывный сбор данных, пока он не будет остановлен пользователем.

№	Параметр	Описание
16	Значок в виде галочки	Индикатор в виде галочки (✓) в верхнем левом углу экрана используется для обозначения экрана, для которого оптимизирована аппаратура для регистрации данных ПРИМЕЧАНИЕ. Предусмотренные условия для оптимизации РЧ и ПЧ лучше всего подходят для нескольких дисплеев. При этом параметры ВЧ и ПЧ настраиваются для наилучшего согласования параметров и получения хороших результатов в нескольких окнах измерений. При использовании других вариантов оптимизации РЧ/ПЧ (максимизация динамического диапазона, быстрая развертка, сведение шумов к минимуму) флажок появится на выбранном дисплее, на которые передаются оптимизированные настройки для данного измерения. Как правило, флажок не установлен, потому что выбрано условие «Лучшее для нескольких дисплеев».
17	Show (Показать)	Показывает/скрывает выбранную кривую.

Элементы управления, имеющие отношение к дисплею

У большинства дисплеев часто используемые элементы управления расположены вокруг графического окна. Они обеспечивают быстрый доступ к общим настройкам; полный комплект элементов управления для дисплея находится на панели управления Settings (Параметры). Ниже на рисунке и в таблице приведены некоторые из часто используемых значков, которые появляются на большинстве дисплеев.

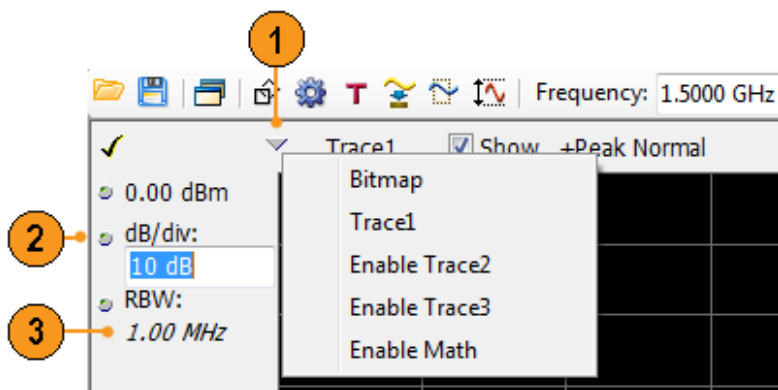


Таблица 1: Часто используемые значки

Номер выноски	Значок элемента управления	Описание
1		Раскрывающийся список. Щелкните его, чтобы выбрать значение из раскрывающегося списка.
2		Регулятор. Щелкните, чтобы выбрать элемент управления, когда курсор находится на значке или на текстовой надписи. Затем можно изменить значение с помощью регулятора, расположенного на передней панели, с помощью кнопок со стрелками или ввести значение на клавиатуре.
3	<i>1,00 МГц</i>	Цифры, выделенные курсивным шрифтом. Эти цифры показывают автоматически выбранные значения элементов управления. Несколько элементов управления в приборе (например, RBW (Полоса разрешения) и Analysis Length (Длина анализа)) позволяют выбрать автоматический режим Auto (Авто). В автоматическом режиме программное обеспечение прибора автоматически устанавливает значение. Изменив это значение, можно изменить режим элемента управления на ручной режим. Чтобы вернуться в автоматический режим, удалите значение, затем нажмите кнопку Enter.

Основные сведения

Анализаторы в реальном масштабе времени

Анализаторы в реальном масштабе времени Tektronix имеют функции синхронизации по частотной маске. Синхронизация по частотной маске позволяет настраивать маску спектра для регистрации сигнала при возникновении аномалии спектра. Это позволяет анализатору проверять 100 % входных сигналов перед их регистрацией, затем выполнить точную запись нерегулярно возникающих РЧ-событий в интересующей области.


Технология DPX™ позволяет просматривать РЧ-сигнал в реальном масштабе времени. Можно просматривать очень короткие переходные сигналы, многоуровневые сигналы и изменяющиеся во времени события. Можно также выполнять измерения и синхронизацию по значениям плотности сигнала на экране DPX.

Анализаторы спектра позволяют просматривать зарегистрированные сигналы на большом количестве экранов, синхронизированных по времени. Эта функция особенно полезна при поиске и устранении неисправностей устройства и при определении характеристик сигналов. Все измерения выполняются по одним и тем же данным реального времени, но экран DPX использует уникальную технологию обработки, хранения и отображения данных.

Измерительные экраны


В окне анализатора могут отображаться одна или несколько комбинаций экранов общего назначения и экранов, относящихся к конкретным применениям.

На данном примере показан экран DPX Spectrum Split (разделенный спектр DPX). Экран DPXogram появляется в верхней части, а отображение спектра DPX — в нижней.

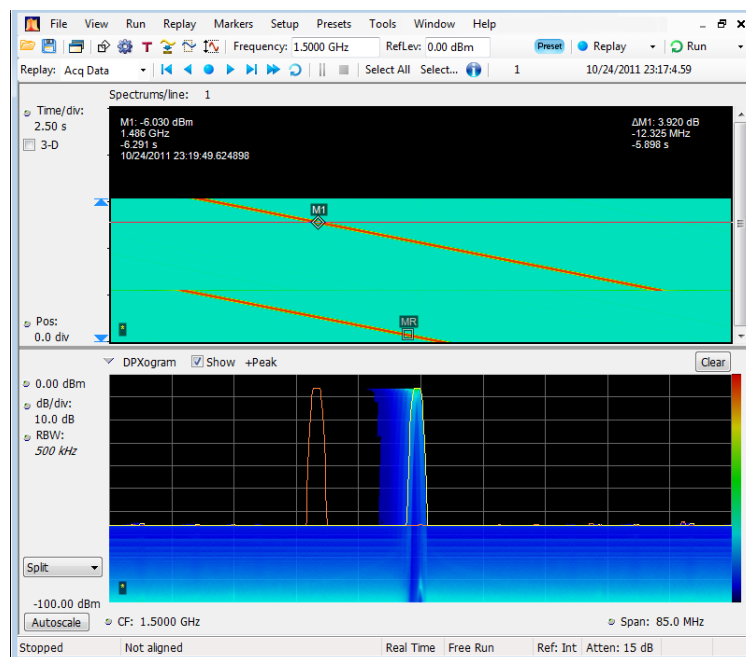


В этом примере показано окно с двумя экранами: экран отображения спектра и экран со спектром DPX.

Когда открыто несколько экранов, на экране со значком «галочки» над оборудованием для получения данных имеется элемент управления. Чтобы обеспечить приоритет какого-либо экрана над другими, щелкните его строку заголовка.

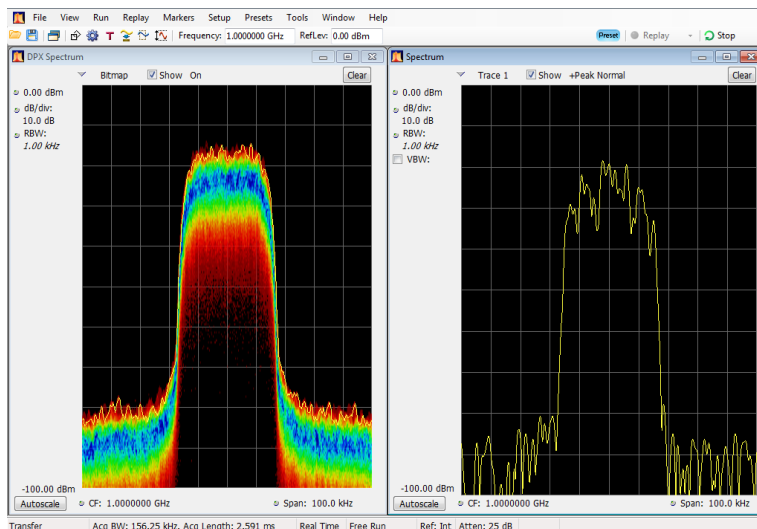

В этом примере показано окно с четырьмя экранами.

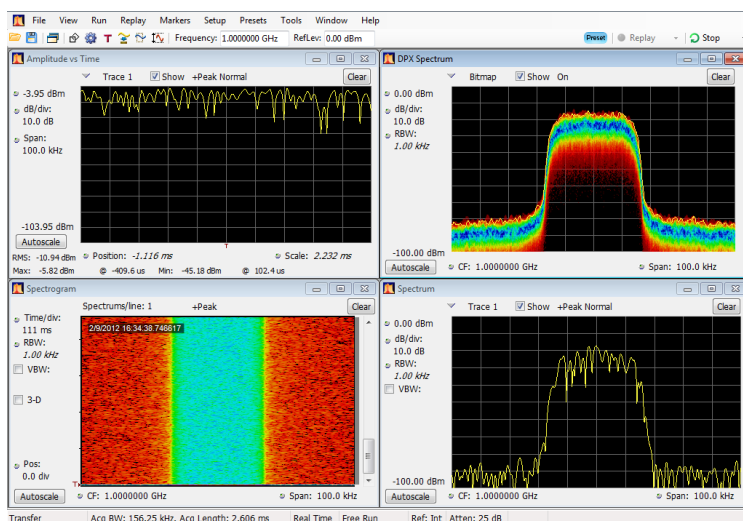

Источником зарегистрированных данных могут быть активные кривые или сохраненные в файле данные регистрации. Благодаря возможности одновременного отображения зарегистрированных данных на разных экранах можно просматривать одни и те же данные несколькими способами. Например, можно одновременно вывести на экран график зависимости мощности от частоты (спектр) и спектрограмму. Поскольку на разных экранах источник данных используется совместно, представления экранов коррелированы между собой. Т. е. точка или набор точек на одном экране связаны с точкой или набором точек на каждом другом экране в окне приложения.

Перемещение по экранам

Чтобы анализатор поддерживал простоту выполнения операций, но в то же время мог при необходимости предоставить расширенные функциональные возможности, в нем используются несколько экранов. Ниже приведены некоторые примеры категорий экранов.


- **Экраны общего просмотра сигналов.** На этих экранах отображаются графики зависимости основных параметров сигнала, например амплитуды, фазы и частоты, от частоты или времени. Примерами этих экранов являются: спектр, спектр DPX, спектрограмма, временной обзор и график зависимости фазы от времени.
- **Аналоговая модуляция.** На этих экранах отображаются графики и измерения для аналоговой модуляции, частотной модуляции и фазовой модуляции.
- **Универсальные экраны цифровой модуляции.** Доступны с опцией 21. На этих экранах отображаются результаты демодулирования сигналов и их анализ в нескольких областях. Примерами этих экранов являются: диаграмма «созвездие», график зависимости оценки модуля ошибки (EVM) от времени, глазковая диаграмма, таблица символов и решетчатая диаграмма.
- **Экраны РЧ-измерений.** Доступны с опцией 11. На этих экранах отображаются результаты автоматических измерений РЧ-сигналов. Примерами этих экранов являются: ACPR, MCPR, фазовый шум и CCDF.
- **Анализ методом OFDM (ортогональное частотное мультиплексирование).** Доступны с опцией 22. Эти экраны обеспечивают анализ для сигналов WLAN 802.11a/j/g и WiMax 802.16-2004 методом OFDM.
- **Экраны импульсных РЧ-сигналов.** Доступны с опцией 20. На этих экранах отображаются результаты расширенного анализа импульсных РЧ-сигналов. Примерами этих экранов являются: статистика импульса, таблица импульсов и кривая импульса.
- **Анализ звуковых сигналов.** Доступны с опцией 10. На этих экранах производятся измерения основных временных и частотных параметров аналоговых звуковых сигналов, модулированных на несущих (амплитудная, частотная и фазовая модуляция), или немодулированных (не на несущих) звуковых сигналов (прямых).
- **Анализ WLAN.** Доступны с опциями 23, 24 и 25. Каждая опция позволяет выполнять анализ стандартов WLAN802.11 методом OFDM. Сочетание всех трех опций позволяет выполнять анализ сигналов WLAN802.11a/b/g/j/p/n/ac.
- **Анализ APCO P25.** Доступны с Опцией 26. Этот комплект измерения параметров передатчиков на базе стандарта Ассоциации производителей средств телекоммуникации TIA-102 включает измерения модуляции, измерения мощности и измерения временных параметров. Эти измерения также сравниваются с пределами максимального соответствия сигналов, к которым применяются стандарты для получения результатов теста Pass/Fail (годен-негоден).
- **Bluetooth LE и базовая скорость РЧ Bluetooth.** Доступно с опцией 27. Bluetooth LE (экономичный) и базовая скорость РЧ Bluetooth (радиочастота) обеспечивает 13 показателей эффективности передатчика для 10 различных измерительных установок в соответствии со спецификациями испытания РЧ Bluetooth PHY 4.1.1 и спецификациями испытания радиочастот (РЧ) 4.1.1.
- **Анализ нисходящей линии LTE.** Поставляется с опцией 28. РЧ-анализ нисходящей линии LTE (базовая станция) позволяет измерять производительность передатчика для TDD и FDD (например, мощность канала, ширина занимаемой полосы, ACLR, SEM, идентификатор соты и TDD LTE отключение питания передачи) в соответствии с тестовыми спецификациями 36.104 (радиопередача и прием на базовой станции) и 36.141 (тестирование соответствия базовой станции нормативам).
- **Коэффициент шума.** Доступны с Опцией 14. Отображается измерение вносимого в систему шума. Отображается коэффициент шума, коэффициент усиления, коэффициент по Y, шумовая температура, калькулятор погрешности, и табличные результаты. Доступны одночастотные измерения и результирующая кривая с качающейся частотой, а также поддержка стандартизованных отраслевых источников шумов.

Измерения усилителей и нечастотных преобразующих устройств, а также фиксированных преобразователей локальных осцилляторов.

Выбор экранов

В анализаторе имеется простой способ выбора экранов.


1. Щелкните значок Displays (экраны), чтобы открыть диалоговое окно Select Displays (выбор экранов).

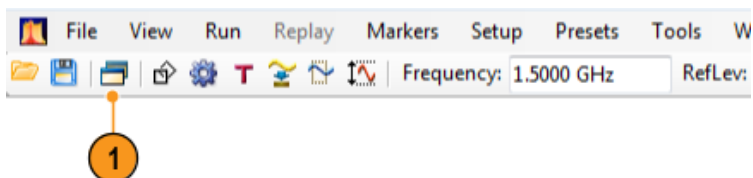

Существует два способа выбора экранов: выбор любой комбинации экранов или использование предварительной установки приложения.

Выбор комбинации экранов. Выбирайте экраны последовательно по мере необходимости.


1. Щелкните папку нужного приложения в диалоговом окне Select Displays (выбрать экраны).
Доступные экраны для каждой папки приведены в области Available Displays (доступные экраны).
2. Щелкните один из значков экранов.
3. Щелкните **Add** (добавить) (или дважды щелкните значок), чтобы добавить выбранный экран в список Selected displays (выбранные экраны). Для добавления других экранов повторите эту процедуру.
4. Нажмите кнопку **OK**, чтобы закрыть диалоговое окно. Откроются выбранные экраны.

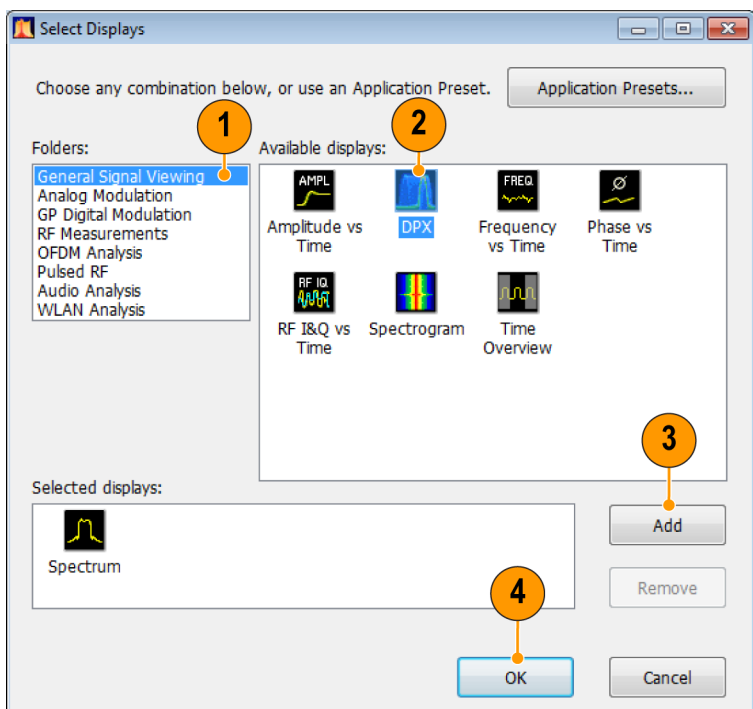

3224-001

Использование предварительной установки приложения. Выберите экраны из предварительных установок своего приложения.

1. Щелкните кнопку **Application Presets...** (Предварительные установки приложения) в диалоговом окне Select Displays (Выбрать экраны).

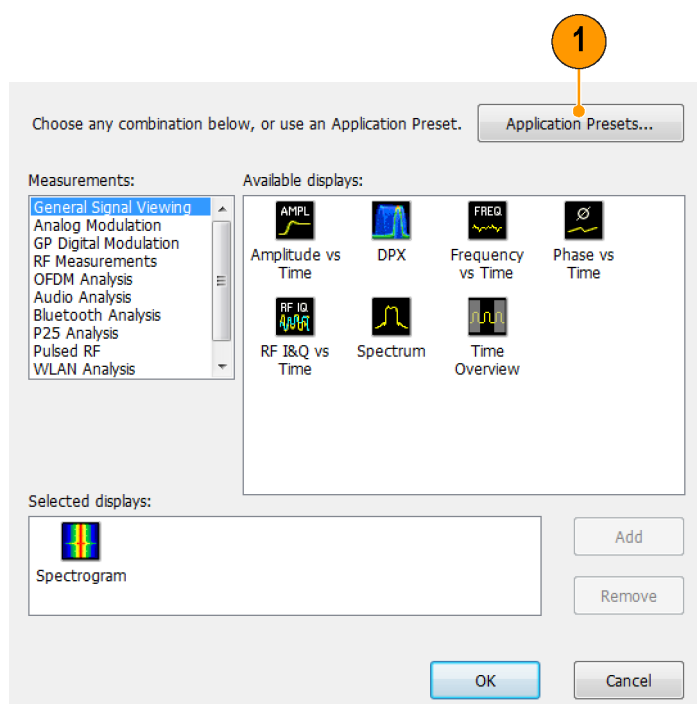


3359-001

2. Используйте раскрывающийся список для просмотра предварительных установок.

ПРИМЕЧАНИЕ. Некоторые предварительные установки появляются только в случае установки соответствующей опции прибора.

3. Выберите предварительную установку в списке.

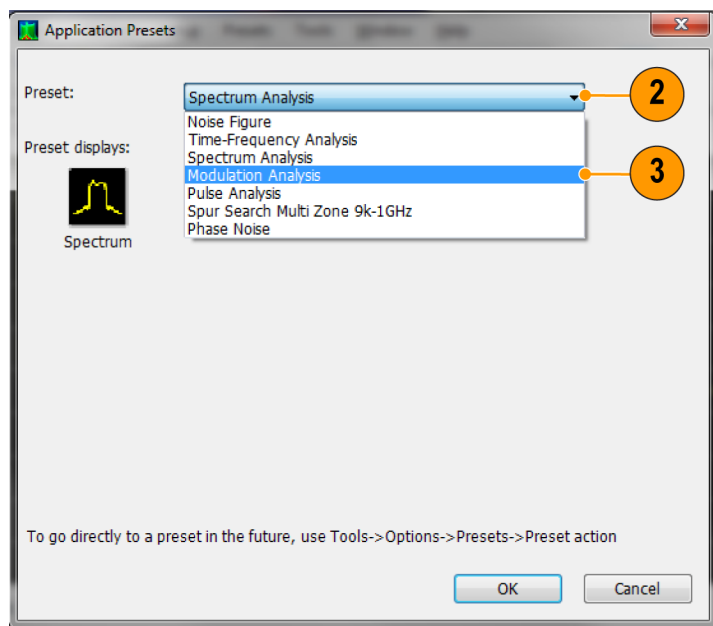

3224-015

4. Откроются выбранные предварительные установки по умолчанию.
5. Нажмите кнопку **ОК**, чтобы закрыть диалоговое окно. Откроются экраны предварительных установок. (См. таблицу 2.)


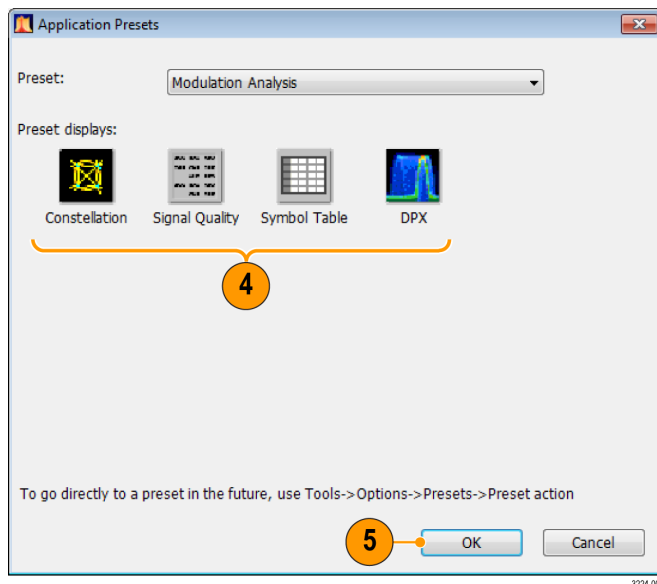


Таблица 2: Предварительные установки приложения


Предварительные установки	Экраны
Time-Frequency Analysis (частотно-временной анализ)	Frequency vs Time (временная зависимость частоты), Spectrogram (спектрограмма), Spectrum (спектр), Time Overview (временной обзор)
Анализ спектра	Спектр
Modulation Analysis (анализ модуляции) (только опция 21)	Constellation («созвездие»), DPX Spectrum (спектр DPX), Signal Quality (качество сигнала), Symbol Table (таблица символов)
Pulse Analysis (импульсный анализ) (только опция 20)	DPX Spectrum (спектр DPX), Pulse Table (таблица импульсов), Pulse Trace (форма импульса), Time Overview (временной обзор)
Многозонный поиск паразитного сигнала 9 кГц – 1 ГГц	Паразитный сигнал
Коэффициент шума (Опция 14)	Коэффициент усиления, коэффициент шума, таблица шумов
Фазовый шум	Фазовый шум

Использование предварительной установки стандартов. При выборе определенного стандарта из предварительных установок стандартов анализатор автоматически загружает дисплеи и параметры, оптимальные для анализа сигналов на основе этого стандарта.

1. Выберите **Presets > Standards** (Предварительные установки - Стандарты) в главном меню.

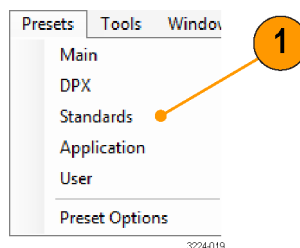

2. Используйте раскрывающийся список предварительных установок для отображения и выбора предварительных установок из списка.
3. Откроются выбранные предварительные установки по умолчанию.
4. Нажмите кнопку **OK**, чтобы закрыть диалоговое окно. Откроются экраны предварительных установок. (См. таблицу 3.)

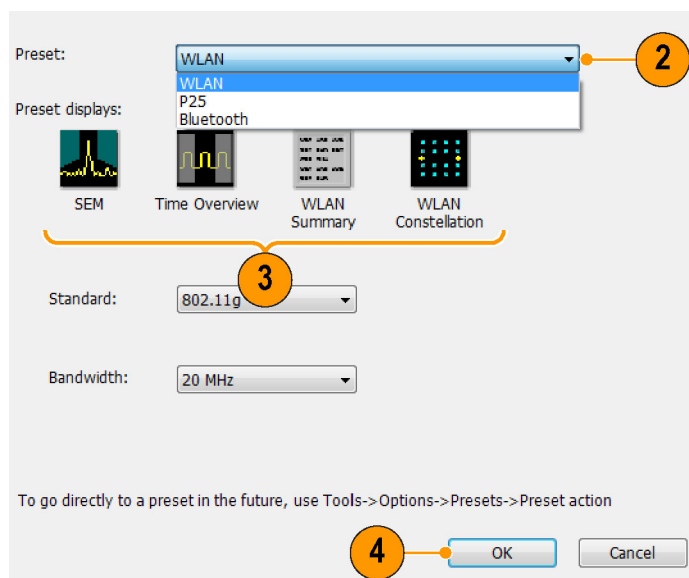

ПРИМЕЧАНИЕ. Некоторые предварительные установки отображаются, только если установлена опция связанного прибора.

Таблица 3: Предварительные установки стандартов

Предварительные установки	Отображения
WLAN (опция 25)	SEM, временной обзор, сводка WLAN, «созвездие» WLAN
P25 (опция 26)	MCPR, временной обзор, сводка P25, «созвездие» P25
Bluetooth (опция 27)	Глазковая диаграмма BT, Уход частоты BT относительно времени, сводка BT, Смещение и дрейф BT CF, спектр, временной обзор ПРИМЕЧАНИЕ. Дисплеи Bluetooth варьируются в зависимости от выбранной испытательной установки.
LTE (опция 28)	Сводная информация об LTE, группа LTE, обзор времени, спектр, LTE ACLR, спектр канала LTE, SEM ПРИМЕЧАНИЕ. Дисплеи LTE варьируются в зависимости от выбранной испытательной установки.

Советы

- Чтобы открыть диалоговое окно Select Displays (Выбор экранов), нажмите на передней панели кнопку Displays (Экраны).
- Чтобы добавить экран, дважды щелкните значок.
- Чтобы удалить экраны, выполните одно из следующих действий:
 - Выберите значок экрана в списке Selected Displays (Выбранные экраны), затем щелкните кнопку **Remove** (Удалить).
 - Дважды щелкните значок экрана в списке Selected Displays (Выбранные экраны).
 - Щелкните кнопку Close (Заккрыть) в правом верхнем углу выбранного экрана.
- Можно отображать экраны из нескольких папок приложений.

Общие информационные сообщения

Ниже в таблице приведены некоторые из общих информационных сообщений, которые могут появиться во время обычной операции.

Таблица 4: Общие информационные сообщения


Сообщение	Объяснение и рекомендуемые действия
Acq BW too small for current setup (Полоса пропускания зарегистрированных данных слишком мала для текущей настройки)	Для этого экрана необходима более широкая полоса пропускания для зарегистрированных данных, чем та, которая содержится в текущих данных. Это может произойти вследствие любой из следующих причин: ■ Экран отличен от того экрана, который вы предполагали выбрать. Выбранный экран запросил меньшую полосу пропускания для зарегистрированных данных, чтобы получить лучшую точность или лучший динамический диапазон для своих конкретных измерений. Выберите экран с этим сообщением. Щелкните кнопку Run (Пуск), если прибор еще не регистрировал данные. ■ Регистрации не запускаются, а измерение запрашивает более широкую полосу пропускания, чем во время прошлой регистрации. Щелкните кнопку Run (Пуск), чтобы выполнить новую регистрацию с более широкой полосой пропускания. ■ Данные получаются из восстановленного файла. Отсутствует способ увеличения полосы пропускания регистрации для сохраненных данных. Следует настроить параметры измерений таким образом, чтобы запрашивалась меньшая полоса пропускания.
Need swept acq or larger Acq BW (Требуется развернутая регистрация или более широкая полоса пропускания регистрации)	Когда какой-либо экран запрашивает развернутую регистрацию, другие экраны не могут обрабатывать развернутые данные. Это происходит вследствие того, что развернутые данные настраиваются для выбранного экрана. Выберите экран, представляющий интерес, и параметры регистрации автоматически изменятся, чтобы соответствовать требованиям выбранного экрана.
RBW increased to xx kHz (Разрешение полосы пропускания повышено до xx кГц)	Текущая длина спектра или длина анализа недостаточно большие, чтобы позволить более узкий фильтр полосы разрешения. Если значением элемента управления Length (Длина) является Manual (Вручную), попробуйте увеличить его или установить для него значение Auto (Авто) с тем, чтобы значение параметра Analysis Length (Длина анализа) увеличилось до необходимого значения.

Изменение параметров измерения


На экранах имеются настройки, которые управляют способом получения и обработки данных. Настройки, которые можно изменять, зависят от выбранного экрана.

Для получения доступа к настройкам (в нашем случае, для экрана Spectrum (Спектр)):

1. Щелкните кнопку **Settings** (Параметры), чтобы открыть панель управления Settings (Параметры).

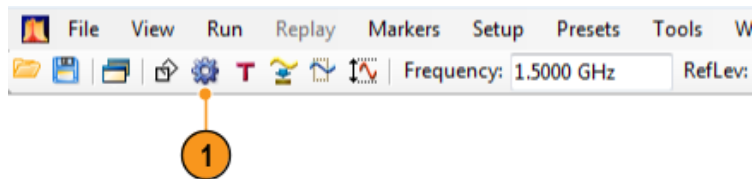


2. Настройте элементы управления, как это требуется для сигнала или проверки. Например, используйте вкладку **Freq & Span** (частота и диапазон) для установки частоты и диапазона. Большинство панелей управления имеет вкладки, которые обеспечивают легкий доступ к другим взаимосвязанным элементам управления. (См. стр. 35, *Совет*.)

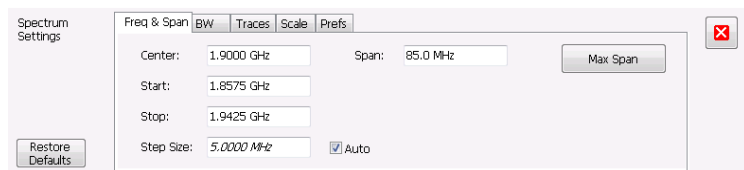

3. Используя вкладку **Prefs** (предпочтения), можно изменять внешний вид экрана дисплея. Следующие элементы управления применимы не для всех экранов. Некоторые экраны имеют дополнительные элементы управления, которые не описаны в данном руководстве по эксплуатации.

- Чтобы включить или выключить масштабную сетку, используйте флажок **Show graticule** (отобразить масштабную сетку).
- Чтобы включить или выключить показания маркера, используйте флажок **Show Marker readout in graph** (отобразить на графике показания маркера).
- Чтобы включить или выключить пояснения к кривой, используйте флажок **Show trace legend** (отобразить пояснения к кривой). Пояснения к кривой включают информацию о номере кривой, обнаружении и функции (например, среднее) для каждой кривой на экране.
- Чтобы включить или выключить показания параметра, используйте флажок **Show parameter readouts** (Показать показания параметра). При этом сообщается время создания и отображения развертки анализатора спектра. Оно включает всю развертку, а также длительность обратного хода. Когда включено усреднение кривой, развертка сообщает время для отдельных кривых при сборе средних значений и время для всей усредненной кривой, если

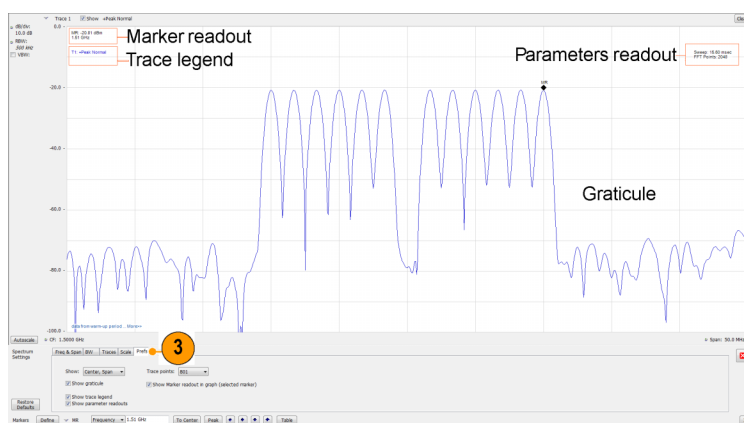


Совет

- Если на экране отображается несколько представлений, щелкните в любом месте одного из представлений, чтобы изменить панель управления для этого представления.
- Вы можете настроить множество параметров измерения, нажав на показания на дисплее. Например, дБ/дел. разрешения полосы пропускания, VBW, диапазон и центральная частота могут быть доступны на дисплее спектра без вызова панели параметров.

Предварительная настройка прибора

На приборе можно выполнить предварительные настройки, чтобы восстановить установки до своих значений по умолчанию.

1. Чтобы начать работать с настройками прибора по умолчанию, нажмите на передней панели кнопку Preset (Предварительная установка) или выберите **Preset** (Предварительная установка) на панели инструментов.

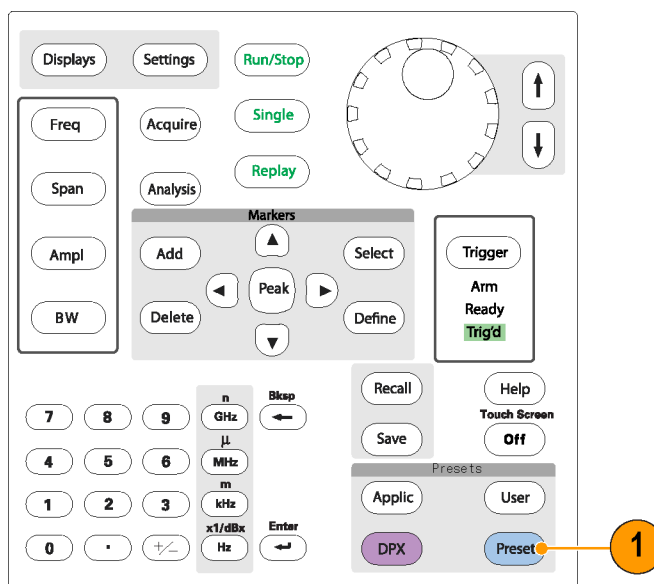

Совет

- Предварительная установка не изменяет параметры, определенные в панели управления Setup > Config In/Out (Настройки > Конфигурация панели управления входами или выходящего сигнала), или в меню Tools (Сервис), например, адрес GPIB, настройки Save/Export (Сохранить/Экспорт) или параметр Auto Alignment (Автоматическое согласование).

Подача сигнала

На анализаторе имеется единый вход радиочастотного (РЧ) сигнала, расположенный на передней панели. Перед подачей сигнала на вход прибора ознакомьтесь с требованиями к входному сигналу.



ОСТОРОЖНО. Во избежание повреждения прибора или его принадлежностей статическим электричеством перед подключением кабелей ко входам прибора снимите на шину заземления электростатический заряд, который может быть на центральном и наружном проводниках разъема. Не создавайте антенну ПЭР (повреждение электростатическим разрядом), оставляя неподсоединенными другие концы кабелей, которые уже подсоединены к прибору.

Необходимые уровни сигнала

Ниже в таблице приведены минимальные уровни входного сигнала для выполнения измерений. Точность обеспечивается амплитудой и частотой сигнала (точка нормализации). Можно выполнять измерения сигналов внутри всего диапазона допустимых входных сигналов, но погрешность измерений будет определяться частотой и амплитудой измеряемого сигнала.

Диапазон входных РЧ-сигналов (для незатухающей гармонической волны или для максимального значения мощности огибающей)

Характеристика	Описание
Максимальное напряжение постоянного тока	± 5 В (вход РЧ)
Максимальная безопасная входная мощность	+30 дБм (РЧ-вход, ослабление РЧ-сигнала ≥ 10 дБ, предусилитель выключен) +20 дБм (РЧ-вход, ослабление РЧ-сигнала ≥ 10 дБ, предусилитель включен) +50 Вт пик (РЧ-вход, ослабление РЧ-сигнала ≥ 30 дБ, (<10 мкс, коэффициент заполнения 1 %, повторяющиеся импульсы))
Максимальная измеряемая входная мощность	+30 дБм (вход РЧ, автоматическое ослабление РЧ-сигнала) +10 Вт пик (РЧ-вход, автоматическое ослабление РЧ-сигнала (<10 мкс, коэффициент заполнения 1 %, повторяющиеся импульсы))




ОСТОРОЖНО. Во избежание повреждения прибора не подавайте на вход сигналы с незатухающей гармонической волной мощностью более 1 Вт (+30 дБм). Максимальное номинальное напряжение ± 5 В постоянного тока. Максимальные параметры импульса: пиковая мощность 50 Вт, длительность импульса менее 10 мкс, коэффициент заполнения 0,001, ослабление не менее 30 дБ.

Для подачи РЧ-сигнала:

- Подайте сигнал на разъем RF INPUT (вход РЧ-сигнала), расположенный на передней панели.

ПРИМЕЧАНИЕ. На приборах серии SPECMON26B можно менять тип входного РЧ-разъема, используя другой разъем Planar Crown.

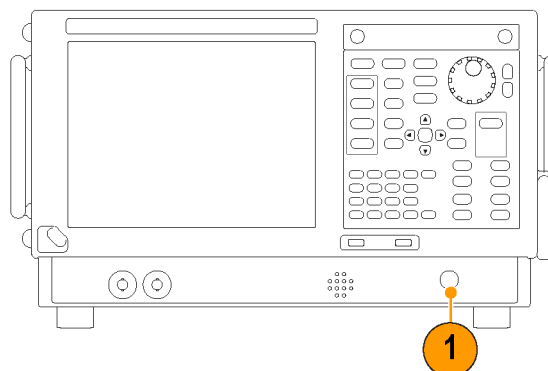


Совет


- Если источник сигнала превышает заданные максимальные характеристики ввода, подключите источник сигнала к аттенуатору. Подсоедините выход аттенуатора к входному разъему РЧ-сигнала.

Запуск и прекращение регистрации данных


1. Щелкните кнопку Run (прогон), чтобы начать регистрацию данных.
- Чтобы выбрать режим Run (прогон), щелкните значок выпадающего списка справа от кнопки Run (прогон).
 - Выберите **Single** (однократный) или **Continuous** (непрерывный) для установки требуемого режима Run (прогон).

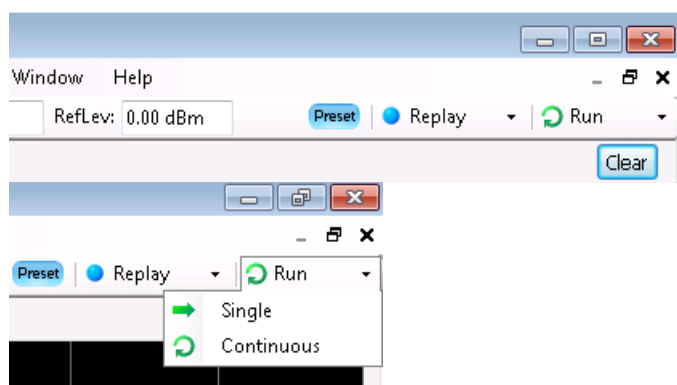

Если анализатор находится в режиме Continuous Run (непрерывный прогон), кнопка Replay (повторное воспроизведение) будет тускло светиться все время, пока будет осуществляться регистрация данных. Если регистрация не производится, кнопка Replay (повторное воспроизведение) горит синим цветом.

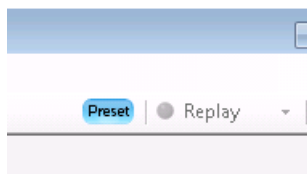

2. Для прекращения регистрации данных щелкните кнопку **Stop** (стоп). Если выполняется анализ, то завершение регистрации произойдет по завершении анализа последовательности сигналов.

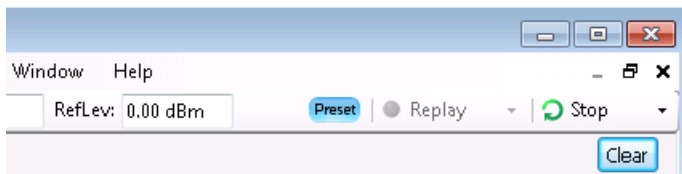

Совет

- Чтобы начать или прекратить регистрацию данных, нажмите на передней панели кнопку Run (Пуск).

Элемент управления Run (Пуск)

Меню Run (Пуск) обеспечивает доступ к командам, которые управляют регистрацией данных и последовательностью измерений. Для получения информации обо всех вариантах выбора в меню Run (Пуск) см. интерактивную справку. Вариантом выбора по умолчанию является пункт Continuous (Непрерывный). При выборе пункта меню Continuous (Непрерывный) прибор будет непрерывно получать данные, пока пользователь не остановит процесс регистрации данных. Выберите пункт меню Single Sequence (Одиночный запуск), чтобы запускать единичную регистрацию данных при каждом выборе меню **Run** (Пуск) или при каждом нажатии кнопки Run (Пуск) на передней панели прибора.

Маркеры


Для измерения времени, частоты, мощности и других параметров используйте маркеры. Маркеры измеряют абсолютные значения, и можно также измерить разницу между маркерами.

Использование маркеров для измерения частоты и мощности


Процедура ниже показывает, как использовать маркеры на экране Spectrum (Спектр) для измерения частоты и мощности. В примере предполагается, что все маркеры отключены, и что сигнал отображается на экране.

1. Щелкните **Markers** (Маркеры), чтобы открыть панель инструментов Markers (Маркеры), расположенную в нижней части окна анализа.

Можно также нажать кнопку **Markers Define** (Маркеры > Определить).

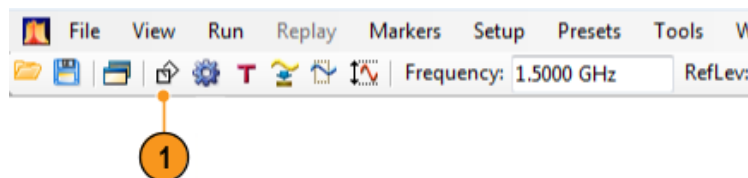


2. В раскрывающемся меню панели инструментов Markers (Маркеры) выберите пункт **Add Marker** (Добавить маркер). Первый маркер называется маркером опорного сигнала (MR).

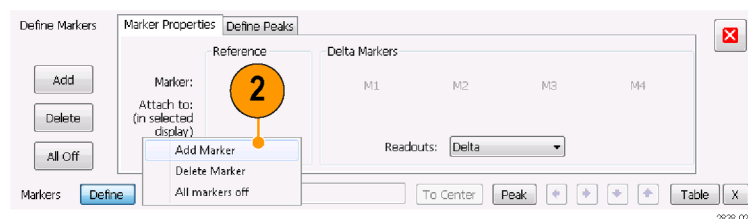

3. Измените положение маркера на экране, используя кнопки со стрелками в панели инструментов Markers (Маркеры). Стрелки влево и вправо перемещают выбранный маркер к следующему пиковому значению. Стрелки вверх и вниз перемещают маркер к следующему более высокому или низкому пику.

Настройки отклонения пиков задаются во вкладке **Define Peaks** (Определить пики).

Также можно перетащить маркер в нужное положение с помощью сенсорного экрана или мыши.

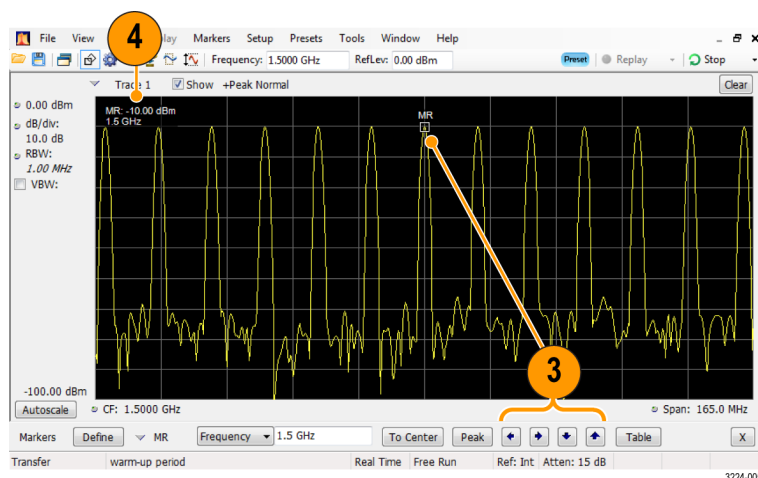

4. Считайте с экрана в поле значений маркера значение частоты и уровень мощности.

Совет

- Элементы управления маркерами доступны непосредственно с передней панели с помощью кнопок **Marker** (Маркер).


Отображение маркеров

Можно отображать до пяти маркеров, включая маркер опорного значения. Все маркеры можно поместить на одну кривую или на разные кривые. Имеется три типа маркеров:

- **Маркер опорного значения:** Маркер этого типа на графике помечен символами MR. С его помощью выполняются измерения абсолютных значений, а также для вычисления разности при наличии показаний Delta (Приращение) или Power (Мощность).
- **Маркеры приращений:** Маркеры этого типа на графике помечены символами M1–M4. Они используются для измерений в других точках на кривой или разности между маркером опорного значения и маркером приращения.
- **Маркеры мощности:** Маркеры этого типа на графике помечены символами M1–M4. Эта функция одинакова с маркерами приращений, за исключением того, что отображает плотность мощности и интегральную плотность мощности (дБм/Гц) вместо уровня мощности (дБм).

Далее приведены сведения о функциях маркеров. Дополнительные сведения о маркерах см. в справке к прибору.

- При перетаскивании маркеров вдоль осциллограммы с помощью либо сенсорного экрана, либо мыши, маркер будет искать верхние точки. Маркер остается в пределах 20 точек осциллограммы от положения мыши. Если в пределах текущего диапазона точек осциллограммы отсутствуют пиковые значения, то маркер находит самую высокую точку.
- Если привязать маркер к кривой растрового отображения спектра DPX, наряду с частотой и мощностью на экран будет выводиться показание маркера в виде отсчета для конкретного пикселя (максимум 65 536) (см. следующий рисунок). Маркер можно устанавливать в любой точке графика.
- Показания маркеров, привязанных к пикселям растрового отображения спектра DPX, представляют собой плотность сигнала в процентах, а не в виде отсчетов.

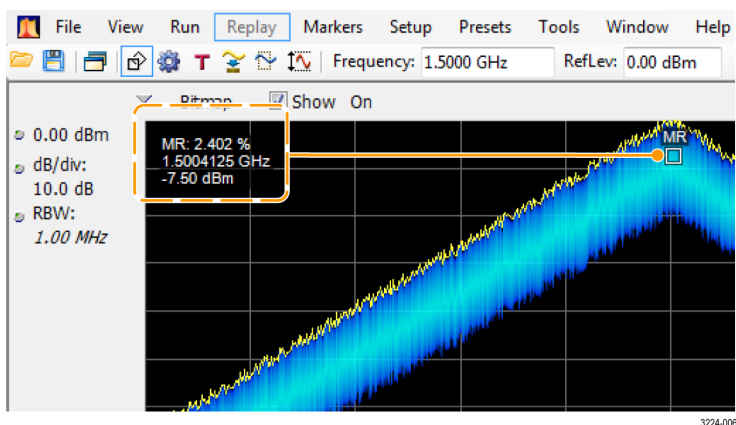

Советы

- Если маркеры отключены, щелкните **Peak** (Пиковое значение) в панели инструментов или на передней панели, чтобы добавить маркер опорного сигнала (MR) и поместить его на максимальном уровне осциллограммы выбранного экрана.
- Чтобы открыть табличное представление сведений о маркере, щелкните кнопку **Table** (Таблица) в панели инструментов Markers (Маркеры).

Панель инструментов Markers (Маркеры)

На панели инструментов Markers (Маркеры) имеется несколько элементов управления для работы с маркерами. (См. таблицу 5.) Некоторые из этих элементов управления напоминают элементы управления на передней панели прибора.

Таблица 5: Панель инструментов Markers (Маркеры)

Значок	Описание
	Открывает панель управления Define Markers (Задание маркеров). Используйте эту панель управления для добавления и удаления маркеров для настройки параметров маркеров.
	Настройка частоты измерений прибора в качестве частоты для выбранного маркера. Эта кнопка присутствует только тогда, когда в выбранном экране частота находится на горизонтальной оси.
	Перемещение маркера к максимальному (пиковому) значению на осциллограмме. Максимальное пиковое значение может быть как самой высокой, так и самой низкой точкой на экранах с положительным и отрицательным значением на вертикальной оси (например, погрешность частоты или фаза).
	Перемещение выбранного маркера к следующему пиковому значению влево от текущего положения.
	Перемещение выбранного маркера к следующему пиковому значению вправо от текущего положения.
	Перемещение выбранного маркера к следующему нижнему пиковому значению. Под пиковым значением понимается абсолютное значение пиковой амплитуды. При повторном перемещении маркера он может перемещаться в любом направлении независимо от положения следующего пика. Если маркер привязан к кривой точечных изображений DPX, эта кнопка перемещает его на ближайший по величине более низкий пик плотности при той же самой частоте.
	Перемещение выбранного маркера к следующему верхнему пиковому значению. Под пиковым значением понимается абсолютное значение пиковой амплитуды. При повторном перемещении маркера он может перемещаться в любом направлении независимо от положения следующего пика. Если маркер привязан к кривой точечных изображений DPX, эта кнопка перемещает его на ближайший по величине более высокий пик плотности при той же самой частоте.
	Открывает или закрывает таблицу маркеров на экране.

Добавление маркеров

Можно создать до пяти маркеров. Первый маркер (MR) – это маркер опорного сигнала. Другие маркеры (M1, M2, M3 и M4) могут показывать абсолютные значения или показывать как абсолютные значения, так и разность значений данного маркера и маркера опорного сигнала.

Чтобы добавить другой маркер, в раскрывающемся списке на панели инструментов или с помощью кнопки на передней панели выберите пункт **Add Marker** (Добавить маркер).

Маркеры также могут быть добавлены правой кнопкой мыши на нужный дисплей при выборе пункта Add marker (Добавить маркер).

Задание маркеров


Для задания параметров маркеров используйте панель управления Define Markers (Задание маркеров).

1. Чтобы открыть панель управления Define Markers (Задание маркеров), щелкните кнопку **Define** (Задать).

Можно также нажать кнопку Markers **Define** (Маркеры > Определить).

Используйте панель управления, чтобы:

- Добавить или удалить маркеры.
- Отключить маркеры.
- Назначить маркеры определенным осциллограммам.
- Установить для поля значений маркера вариант отображения абсолютных значений, разности значений или мощности.
- Задать пороговые значения и значения отклонений.

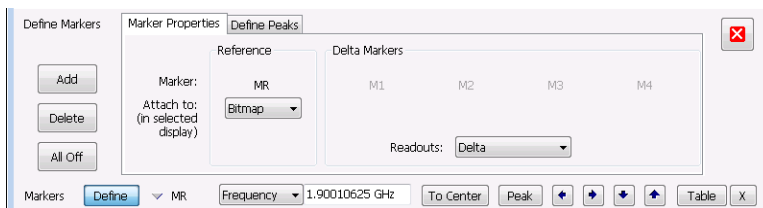


Совет

- Вы можете добавить или удалить маркеры, воспользовавшись раскрывающимся списком рядом со значком Define (Определить) на панели инструментов Marker (Маркер) или щелкнув правой кнопкой мыши на нужном дисплее и выбрав пункт Add marker (Добавить маркер).

Использование сенсорного экрана

Сенсорный экран можно использовать для изменения параметров настройки маркеров и отображения кривых с помощью меню Touchscreen Actions (Действия с сенсорным экраном). Чтобы использовать меню Touchscreen Actions (Действия с сенсорным экраном), коснитесь экрана, задержав палец на одну секунду. Кроме того, можно открыть меню Touchscreen Action (Действия с сенсорным экраном) с помощью мыши, для чего достаточно нажать правую кнопку мыши.

Обратите внимание, что некоторые пункты меню Touchscreen Actions (Действия с сенсорным экраном) доступны только в том случае, если задан маркер.

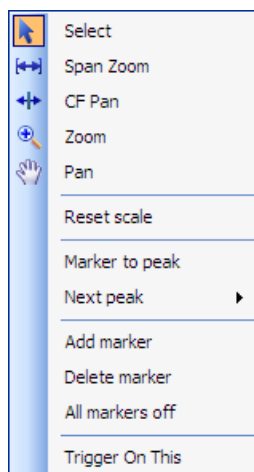

Меню Touchscreen Actions (Действия с сенсорным экраном)

Таблица 6: Меню Touchscreen Actions (Действия с сенсорным экраном)

Значок	Пункт меню	Описание
	Select (Выбрать)	Используется для выбора маркеров и настройки их положений.
	Span Zoom (Увеличение интервала)	Увеличение области графика вокруг выбранной точки. Коснитесь графика в интересующей точке и с помощью перетаскивания увеличьте или уменьшите интервал вблизи этой точки. Функция Span Zoom (Увеличение интервала) используется для настройки интервала и может влиять на полосу пропускания для зарегистрированных данных.
	CF Pan (Согласование центральной частоты)	Используется для настройки центральной частоты в соответствии с перемещением по горизонтали.


Таблица 6: Меню Touchscreen Actions (Действия с сенсорным экраном) (прод.)

Значок	Пункт меню	Описание
	Zoom (Масштаб)	Используется для настройки масштаба графика по горизонтали и по вертикали. Основной шкалой настройки становится первое направление с достаточным перемещением. Настройка по второму направлению не выполняется, пока не будет достигнуто пороговое значение перемещения в 30 пикселей. При перетаскивании влево и вниз происходит уменьшение отображаемой кривой (масштаб увеличивается). При перетаскивании вправо и вверх происходит увеличение отображаемой кривой (масштаб уменьшается).
	Pan (Панорама)	Используется для настройки положения кривой по горизонтали и по вертикали. Основным направлением перемещения становится первое направление с достаточным перемещением. Перемещение по второму направлению не выполняется, пока не будет достигнуто пороговое значение перемещения в 30 пикселей.
—	Reset scale (Сброс параметров шкалы)	Возврат параметров шкалы и положения по горизонтали и по вертикали к значениям, заданным по умолчанию.
—	Marker to peak (Маркер на пик)	Перемещение выбранного маркера на самый высокий пик. При отсутствии маркеров происходит автоматическое добавление маркера.
—	Next Peak (Следующий пик)	Перемещение выбранного маркера на следующий пик. Возможные варианты: Next left (Следующий слева), Next right (Следующий справа), Next lower (Следующий более низкий, по абсолютному значению) и Next higher (Следующий более высокий, по абсолютному значению).
—	Add marker (Добавить маркер)	Определение нового маркера, расположенного в центре графика по горизонтали.
—	Delete marker (Удалить маркер)	Удаление последнего добавленного маркера.
—	All markers off (Отключить маркеры)	Удаление всех маркеров.
	Функция Trigger On This (синхронизация по ...)	Располагает измерительное окно плотности DPX в месте, где был произведен щелчок мыши, измеряет плотность текущего сигнала, на основе результата измерения устанавливает функцию синхронизации по плотности DPX и запускает регистрацию.

Печать


Можно распечатать копию экрана и его содержимое (мгновенный снимок) на принтере или в файл.

1. Нажмите кнопку Print (Печать) на передней панели или выберите пункт **Print** (Печать) в меню File (Файл).

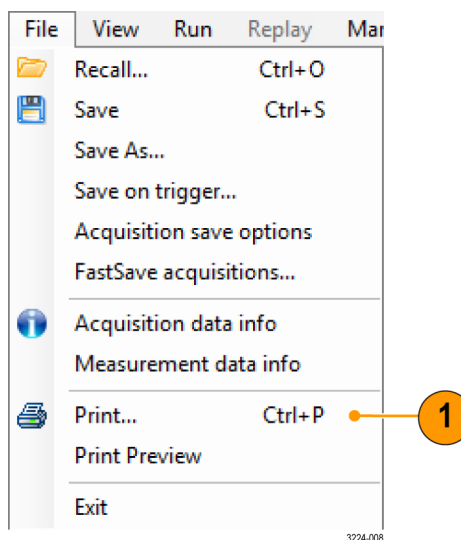

2. Выполните необходимые изменения в диалоговом окне «Печать», затем щелкните **ОК**.


Диалоговое окно «Печать» – это стандартное диалоговое окно «Печать» Microsoft Windows. Элементы управления печатью зависят от вашего принтера.

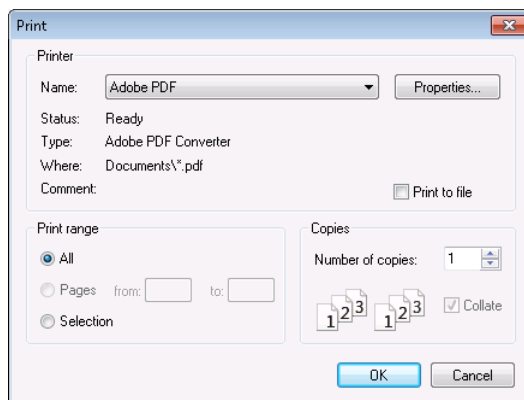

Режим экономии чернил


Можно осуществлять печать образов экрана на белом фоне.

1. Выберите пункт **Options** (параметры) в меню Tools (сервис).

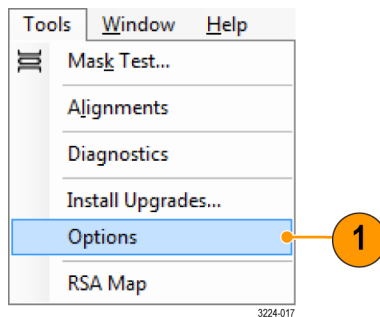

2. В панели управления выберите вкладку Prefs (предпочтения).
3. Задайте параметру Color Scheme (цветовая схема) значение **Blizzard** (пурга).


На графиках цвет фона меняется от черного до белого.

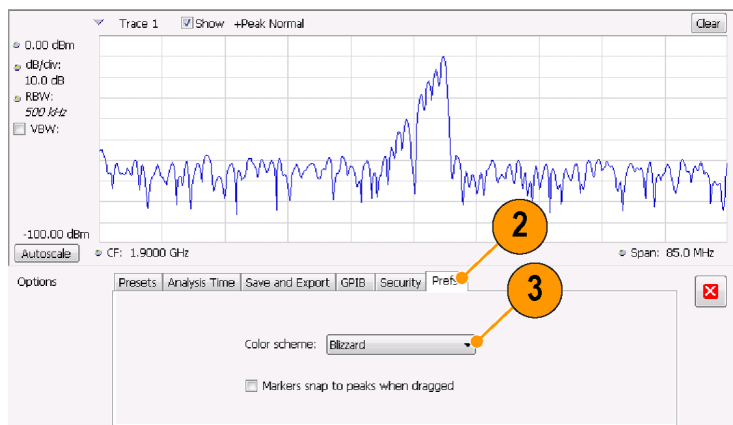

Сохранение данных

Можно сохранять другие типы данных для будущего применения.

1. Выберите **Save As.** (Сохранить как) в меню File (Файл), чтобы открыть диалоговое окно Save As (Сохранить как).

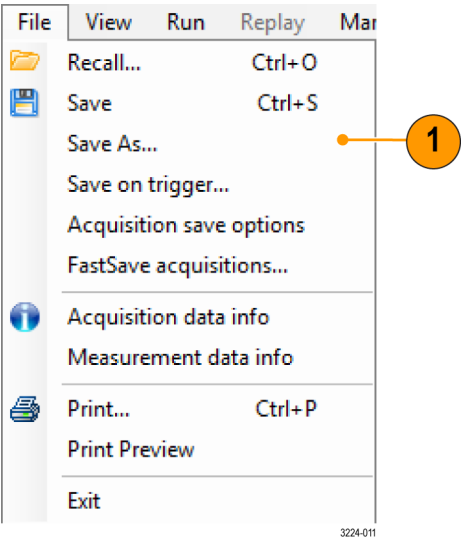

2. Перейдите в папку, в которой предполагается сохранить настройки, или используйте местоположение по умолчанию.
3. Введите имя файла.
4. Выберите тип файла для сохранения. (См. таблицу 7.)
5. Нажмите кнопку **Save** (Сохранить).

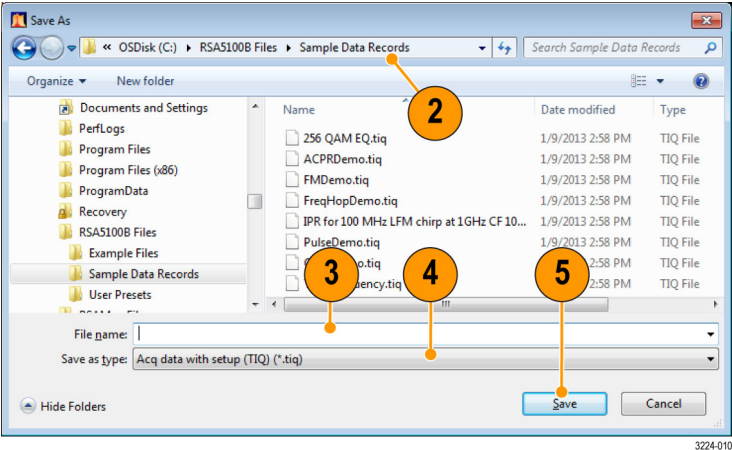


Таблица 7: Типы файлов для сохранения

Типы файлов	Описание
Файлы настройки	Сохранение всей информации о настройке для всех экранов с параметрами, за исключением тех параметров, которые задаются в меню Tools (Сервис) (Alignments (Выравнивания) и Options (Параметры)) или на панели управления Config In/Out (Конфигурация входящего или исходящего сигнала).
Результаты файлов экспорта	Сохранение осциллограммы и числовых данных для выбранного экрана. Осциллограмма и числовые данные сохраняются в формате CSV как текстовые файлы.

Таблица 7: Типы файлов для сохранения (прод.)

Типы файлов	Описание
Рисунок (PNG/JPG/BMP)	Сохранение графического представления экрана в выбранном формате. Этот вариант удобен для включения графических материалов в отчеты или другие приложения. Также включаются показания маркеров и другая информация.
Выбранная осциллограмма	Сохранение осциллограммы для последующего отображения ее на экране, с которого она была сохранена.
Acq Data (данные регистрации и экспорт данных регистрации)	Сохранение данных для повторного анализа на анализаторах (.TIQ) или в форматах CSV (значения, разделенные запятыми) или MAT (Matlab) для использования с внешним программным обеспечением.
Измерение	Сохраняет список настроек для выбранного измерения в текстовый файл (TXT).


Советы

- Выберите **File > Save** (Файл - Сохранить) или нажмите кнопку Save (Сохранить), чтобы сохранить сведения в файле, используя то же самое имя, путь и тип данных, как при предыдущем сохранении. Когда файл уже существует, нижний индекс имени файла будет пронумерован, если предварительно выбран этот вариант на вкладке панели управления Tools > Options > Auto Filename (Сервис - Параметры - Автонумерация файлов).
- Выберите **File > Save As** (Файл - Сохранить как), чтобы открыть стандартное диалоговое окно Windows «Сохранение документа», в котором можно изменить имя файла, выбрать тип данных для сохранения и выбрать папку для хранения файла.

Восстановление данных


Можно вызвать зарегистрированные данные, выполнить их повторный анализ и собрать файлы, сохраненные ранее анализаторами серий RSA6100, RSA5100 или SPECMON.

1. Нажмите кнопку Recall (Восстановить) на передней панели или выберите в меню File (Файл) пункт **Recall** (Восстановить).

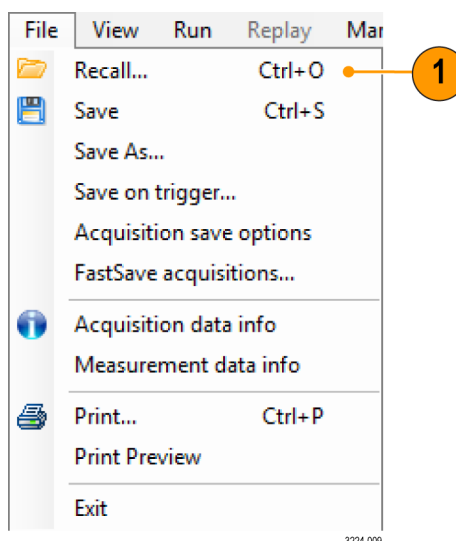

3224-009

2. Найдите местоположение файла в диалоговом окне «Открытие документа».
3. Если файл не удастся найти, выберите тип файла в раскрывающемся списке.
4. Чтобы загрузить файл, дважды щелкните имя файла.

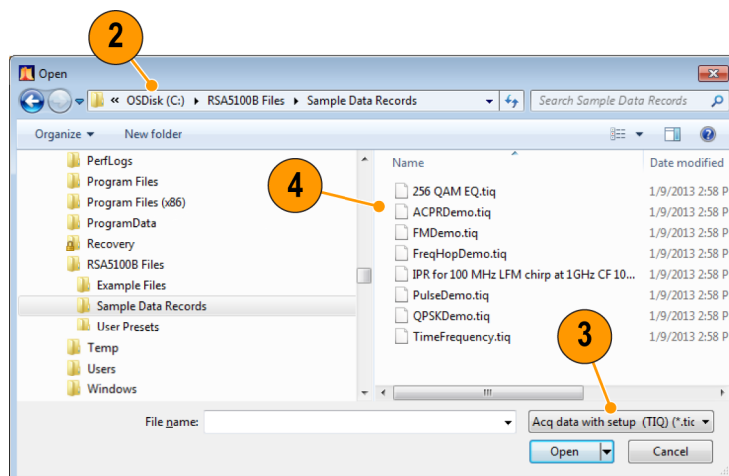

3224-007

Совет

Если диапазон по оси X на восстанавливаемой осциллограмме не совпадает с диапазоном по оси X текущего графика, то осциллограмму не будет видно. Небольшая стрелка будет указывать за пределы экрана в направлении восстановленной осциллограммы. Чтобы развернуть осциллограмму на экране Spectrum (Спектр), используйте элементы управления Frequency (Частота) и Span (Интервал) (или Span (Интервал) и Offset (Смещение)). На других экранах используйте Horizontal Scale (Масштаб по горизонтали) и Offset (Смещение) (которые также можно использовать на экране Spectrum (Спектр)). Эти элементы управления находятся на вкладке Settings > Scale (Параметры - Шкала).

Нанесение результатов измерений на карту

В анализаторе имеется приложение RSA Map, позволяющее регистрировать результаты измерений и наносить их на карту.


Файлы карт

Программа RSA Map использует карты в формате MIF или растровые файлы Windows (bmp) для обозначения местоположения. Файлы карт в формате bmp можно либо привязывать к местности (с помощью файла в формате карты мира для определения географического положения), либо оставить без привязки (информация о географическом положении отсутствует).


Запуск RSA Map

Для запуска приложения RSA Map выполните приведенные ниже действия.

1. В строке меню приложения SPECMON выберите **Tools > RSA Map** (Инструменты — RSA Map).

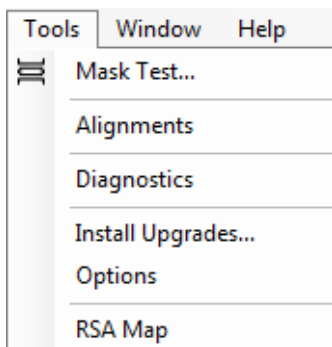


Программа RSA Map запустится в отдельном окне.

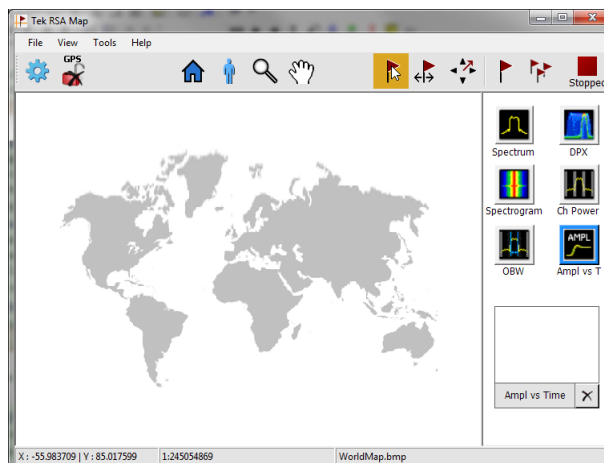


Загрузка карты

Перед использованием приложения RSA Map для записи измерений необходимо загрузить карту. Если карта была загружена во время предыдущего сеанса, она останется загруженной до тех пор, пока не будет замещена новой картой.

1. Выберите **File > Load Map** (Файл — Загрузить карту).
2. Укажите путь к файлу карты и выберите файл для загрузки (может потребоваться указать тип файла карты).

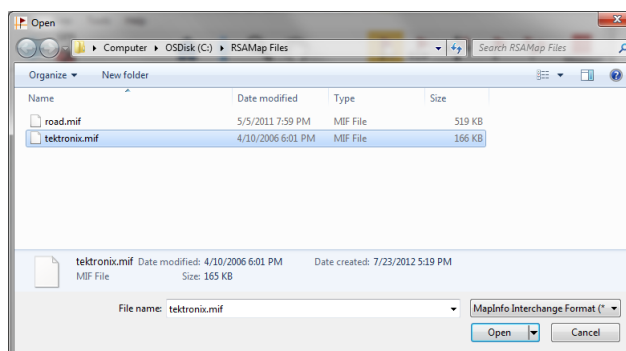

3. Нажмите кнопку **Open** (Открыть). Программа RSA Map загрузит выбранный файл карты.

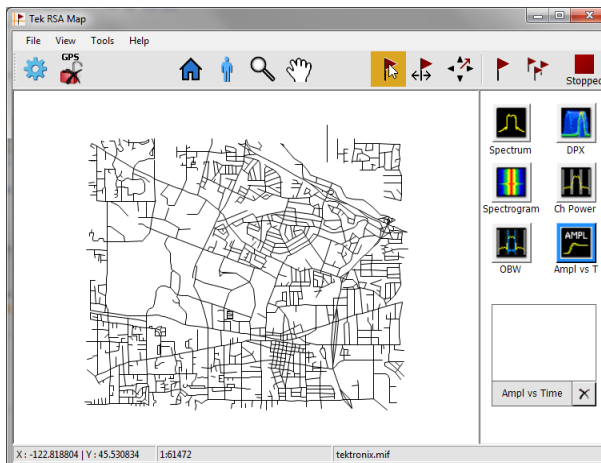


Настройка приемника GPS


Для отображения GPS-координат вместе с результатами измерений при нанесении на карту в приложении RSA Map необходимо активировать функцию GPS.

ПРИМЕЧАНИЕ. Рекомендуется использовать внешний GPS-приемник с USB-интерфейсом. GPS-приемник должен обеспечивать вывод последовательных данных по протоколу NMEA 0183. Перед запуском приложения RSA Map установите необходимое программное обеспечение GPS-приемника.

1. Подключите GPS-приемник к одному из USB-портов прибора.
2. Щелкните на значке **GPS**.
Появится окно **Setup GPS** (Настройка GPS).
3. Установите флажок **Enable** (Включить).
4. Откройте раскрывающийся список **COM port** (COM-порт). Выберите порт подключения GPS-приемника.
5. Установите скорость передачи данных, соответствующую подключенному GPS-приемнику.
6. Нажмите **Apply** (Применить), чтобы активировать GPS.

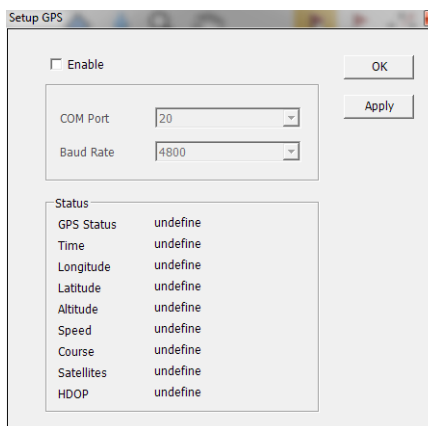

Если GPS-приемник обменивается данными с анализатором, в поле статуса отображается текущая информация о местоположении.

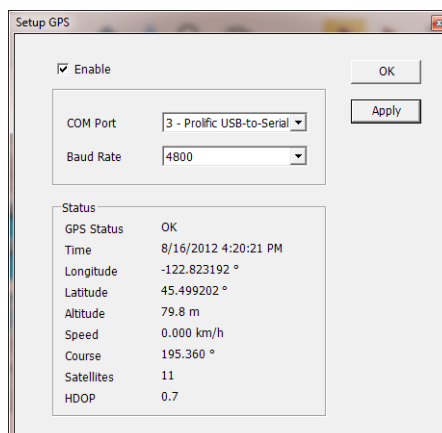

7. Нажмите **OK**, чтобы применить настройки GPS и закрыть окно настройки GPS.

Если анализатор привязан к сигналу GPS, на значке GPS отображается зеленый символ замка.





Привязка измерения к месту на карте

Для привязки измерений к месту на карте используйте описанную ниже процедуру. Перед использованием этой процедуры выполните приведенные ниже действия.

- Загрузите карту (См. стр. 51, *Загрузка карты*).
- Выберите **Tools > SPECMON** (Инструменты — SPECMON) для перехода в приложение SPECMON и настройки измерений, которые необходимо привязать к карте в приложении анализатора. Если необходимо привязать к карте интенсивность сигнала, выполните необходимые для измеряемого сигнала настройки в окне **Chan Power/STR and ACPR** (Мощность канала / напряженность поля и ACPR).

1. В приложении RSA Map выберите одну из кнопок измерения. Выбранное измерение будет выделено синим цветом, а его название появится под областью пиктограмм.

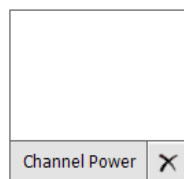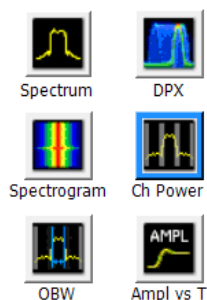


2. Нажмите кнопку «Единичное измерение».




3. Щелкните или прикоснитесь к карте.

- Если приемник GPS активен и используется карта с привязкой к местности, единичное измерение привязывается к текущим координатам GPS.
- Если приемник GPS не активен или если используется графическая карта, единичное измерение привязывается к месту, обозначаемому на карте прикосновением.

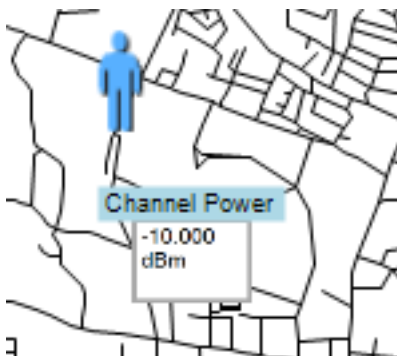


4. Можно также выбрать кнопку, отвечающую за проведение другого измерения, после чего, коснувшись карты, добавить на нее новое измерение. Значки нескольких измерений, проведенных в одном и том же месте, располагаются стопкой один над другим.

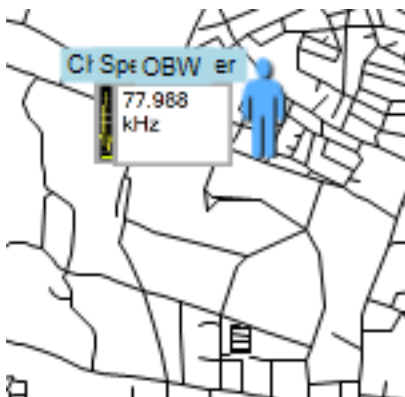

5. Для перемещения результатов измерения (например, если накладываются несколько результатов) нажмите кнопку «Переместить результаты».



6. Прикоснитесь и переместите результаты в новое положение. Если значок перемещается в новую стопку значков измерений, порядок его размещения определяется временем проведения измерения.

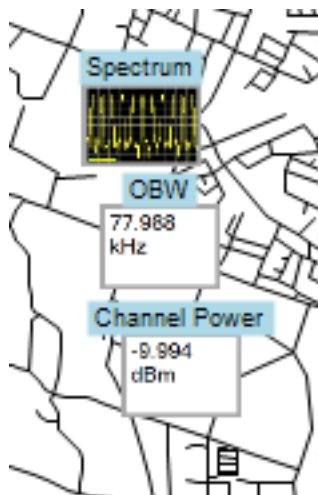

ПРИМЕЧАНИЕ. На карте можно разместить не более 200 измерений. При достижении этого предела RSA Map выдает сообщение и следующие измерения не принимаются. Выберите File > Save As (Файл — Сохранить как) для сохранения карты и измерений в файл или File > Clear All Measurements (Файл — Очистить все измерения) для очистки карты и продолжения нанесения измерений на карту.

ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы добавить измерения в новое место карты с привязкой к местности при активном приемнике GPS, необходимо физически переместиться на это место. Если необходимо нанести измерения в точке, отличной от текущего положения GPS, отключите GPS перед нанесением измерения.


ПРИМЕЧАНИЕ. Для перемещения значков измерения на карте нажмите кнопку перемещения результатов. Щелкните на измерении и переместите его в новое место.

Повторное выполнение измерений в приложении RSA Map


Функция повторного выполнения измерений позволяет автоматически наносить на карту отдельные измерения с заданным интервалом или при изменении местоположения GPS. Для выполнения повторных измерений необходимо включить и задать привязку GPS. При этом следует использовать карту с привязкой к местности.

ПРИМЕЧАНИЕ. Приложение RSA Map наносит на карту только результаты завершенных измерений. Если заданный временной интервал оказывается меньше, чем требуется для проведения измерения, RSA Map игнорирует его и продолжает наносить на карту получаемые результаты до тех пор, пока не закончится сбор данных. Например, если для проведения измерения прибору требуется 20 секунд, а установленный временной интервал равен 10 секундам, прибор выполняет измерение и привязывает их к карте в течение всех 20 секунд.

1. Задайте параметры измерений (частоту, полосу пропускания и т. п.) в приложении SPECMON.
2. Выберите **Tools > RSA Map** (Инструменты — RSA Map) для возврата в приложение RSA Map.
3. Активируйте GPS, как описано выше.

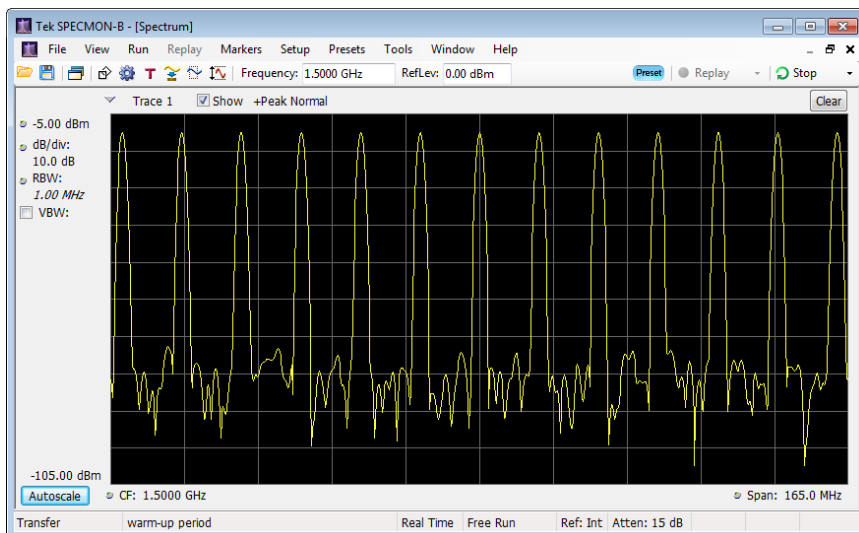

4. Коснитесь кнопки «Повторное измерение».
5. При прикосновении к кнопке «Настройки» открывается окно настроек.
6. Задайте тип интервала измерений (время или расстояние между положениями измерения).
7. Коснитесь кнопки **Done** (Готово).

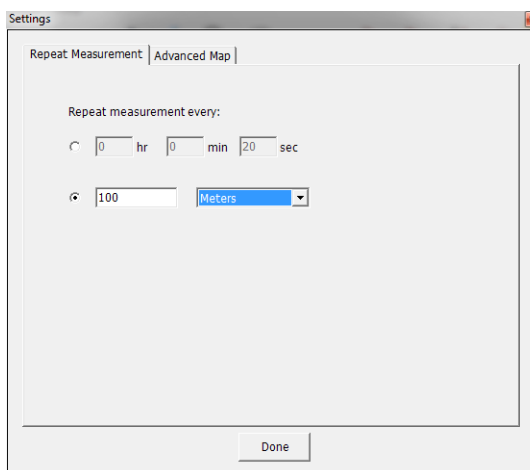


8. Для запуска повторных измерений коснитесь карты в любой точке. Прибор добавляет результаты измерений на карту в том месте, которое в этот момент определяется системой GPS.


Прибор будет выполнять повторные измерения в зависимости от времени или расстояния, указанных на вкладке



(Настройки) > Repeat Measurement (Повторные измерения).

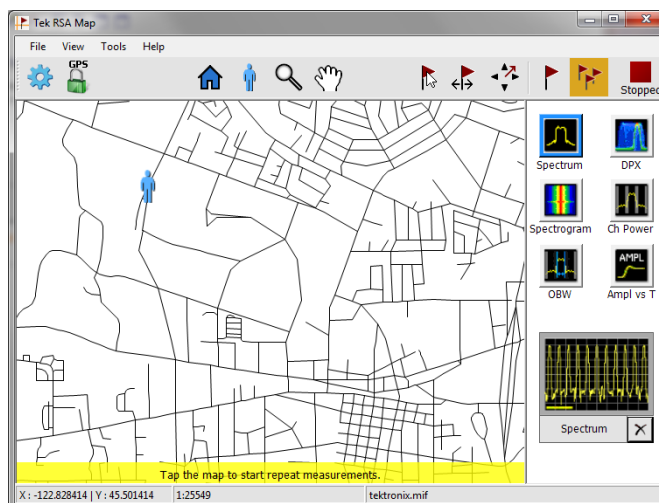

9. Коснитесь карты, чтобы остановить измерения.

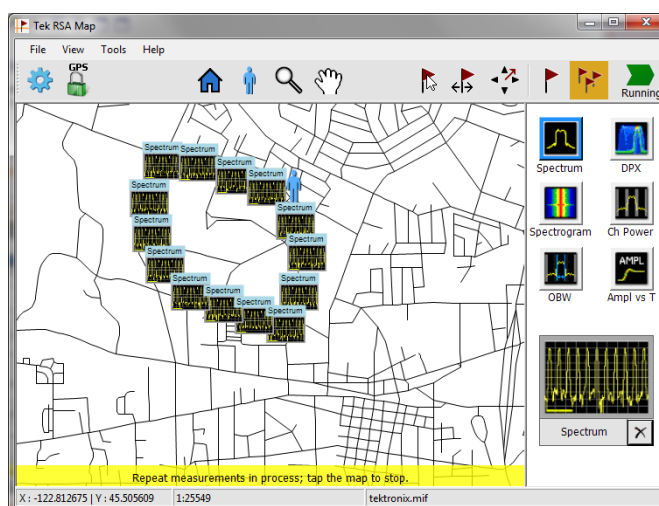

10. Коснитесь кнопки «Единичное измерение» или значков выбора, чтобы выйти из режима измерений с нанесением на карту.



ПРИМЕЧАНИЕ. На карте можно разместить не более 200 результатов измерений. При повторных измерениях, если прибор достигает этого предела, кратковременно отображается сообщение, а измерения и карта автоматически сохраняются в текущую папку сохранения результатов, затем карта очищается, и RSA Map может снова наносить на нее результаты измерений.

Значки измерений RSA Map

Для обозначения измерений, выполненных в конкретном месте, приложение RSA Map использует систему значков. Над значками измерений можно выполнять различные действия, включая просмотр обозначаемых значком результатов измерений, перемещение и удаление значка, а также прикрепление к нему стрелки, указывающей направление проведения измерений. Более подробные сведения содержатся в следующих разделах и интерактивной справке по RSA Map.


Просмотр и удаление результатов измерений, помеченных значками

Чтобы просмотреть или удалить результаты измерений, помеченные значками измерений RSA Map, выполните приведенные ниже действия.


1. Коснитесь кнопки RSA Map.




2. Коснитесь значка измерения, чтобы открыть диалоговое окно **Map Measurements** (Нанесение измерений на карту).

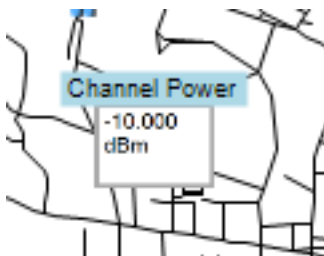


3. Коснитесь в списке интересующего измерения.

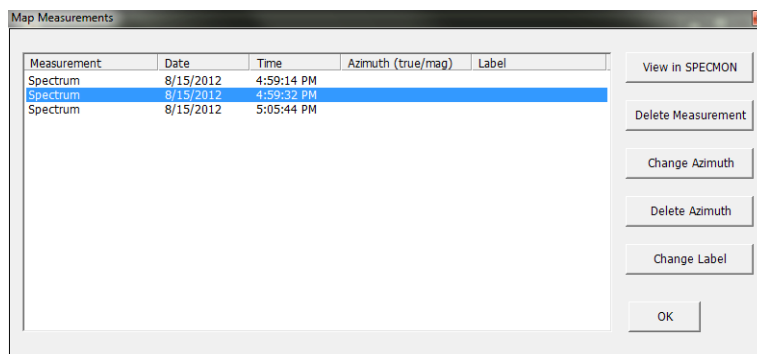

4. Коснитесь кнопки **Open Measurement** (Открыть измерение), чтобы открыть экран с данными выбранного измерения. Выберите **Tools > RSA Map** (Инструменты — RSA Map) для возврата в окно RSA Map.

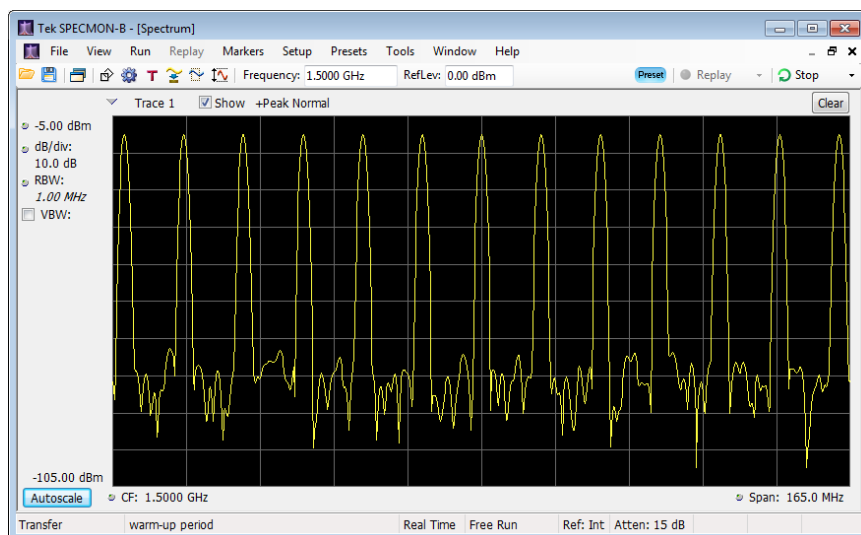

5. Коснитесь кнопки **Delete Measurement** (Удалить измерение), чтобы удалить выбранное измерение. Если требуется удалить несколько измерений, повторите процедуру **удаления измерений** несколько раз.
6. Коснитесь кнопки ОК, чтобы закрыть диалоговое окно.

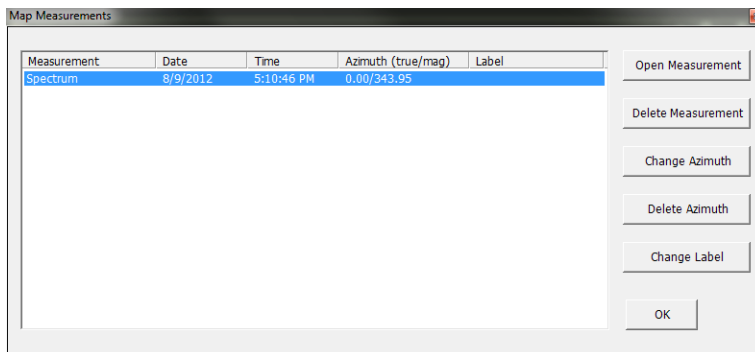

ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы удалить с карты значки всех измерений, выберите пункты меню **File > Clear All Measurements** (Файл — Удалить все измерения).

Изображение стрелки, указывающей азимут (направление) измерения

Функция изображения азимута RSA Map позволяет с помощью стрелки на нанесенном на карту измерении указать направление, в котором была обращена антенна при выполнении измерения.


1. Коснитесь кнопки «Изменить азимут».



2. Коснитесь и перетащите центр значка измерения в том направлении, куда при выполнении измерения была повернута антенна. RSA Map изобразит стрелку, соответствующую направленную от значка измерения.



В области пиктограмм измерений отображается направление стрелки. На экране отображаются истинный и магнитный азимуты. При изменении направления стрелки в области пиктограмм отображается значение угла для точного задания направления. Отображаемая информация зависит от типа карты (с привязкой к местности или изображение). В примере представлена карта с привязкой к местности.

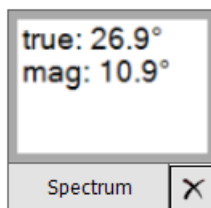

3. Чтобы изменить направление стрелки, проведите новую линию. RSA Map заменит существующую стрелку на стрелку другого направления.

Изменить направление стрелки можно также путем прикосновения к измерению, выбора в окне Map Measurements (Нанесение измерений на карту) пункта Change Azimuth (Изменить азимут) и ввода значения магнитного азимута для результата.


4. Для изменения стиля линии азимута выберите **View > Azimuth line style – Line** (Вид — Стиль линии азимута — Линия) или **Azimuth line style – Arrow** (Стиль линии азимута — Стрелка).

Удаление стрелки измерения азимута


1. Коснитесь кнопки RSA Map.



2. Коснитесь один раз значка измерения с указательной стрелкой, которую требуется удалить. RSA Map откроет диалоговое окно **Map Measurements** (Нанесение измерений на карту).

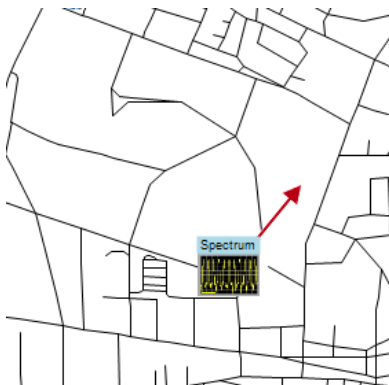

3. Коснитесь названия измерения с указательной стрелкой, которую требуется удалить.
4. Коснитесь кнопки **Delete Azimuth** (Удалить стрелку).
5. Коснитесь кнопки **OK**. RSA Map закрывает диалоговое окно и удаляет указательную стрелку.

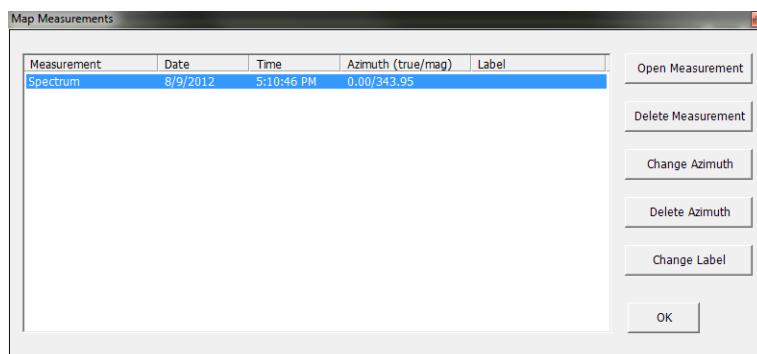

Сохранение результатов измерений


RSA Map позволяет сохранять измерения в файл. Сохраненные результаты можно также открыть для просмотра. RSA Map сохраняет результаты в формате архива zip. В сохраненных результатах содержится несколько типов файлов:

- файлы данных измерений (экспортированные результаты);
- файл карты, использовавшейся для измерений;
- файл KMZ Google Планета Земля;
- файлы результатов, доступные для просмотра (файлы кривых и настроек);
- MapInfo-совместимые файлы MIF/MID.


Подробные сведения о содержании архивов сохраненных данных см. в справке RSA Map.

Для сохранения результатов измерений:

1. Выберите **File > Save As** (Файл — Сохранить как)

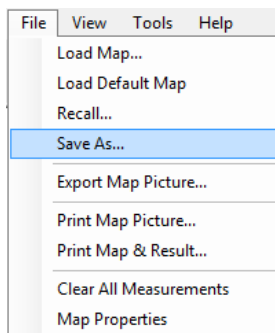


2. Укажите путь к папке сохранения и имя файла.
3. Для сохранения результатов выберите Save (Сохранить).

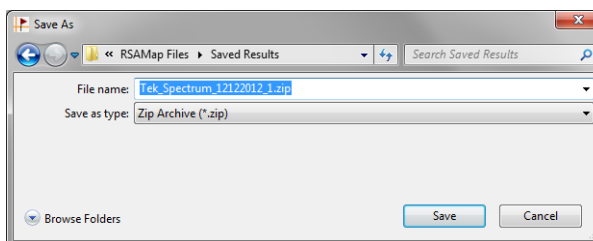


Вызов результатов измерений

Для вызова сохраненных результатов измерений выполните приведенные ниже действия.


1. Выберите пункты меню **File > Recall** (Файл > Вызвать).

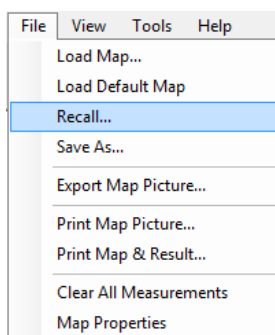

2. Укажите путь к папке сохранения и имя файла.
3. Для сохранения результатов выберите Save (Сохранить).

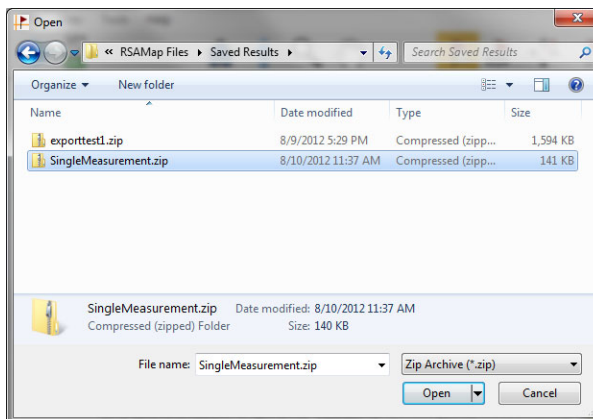

RSA Map загрузит содержимое вызванного архива с результатами измерений.

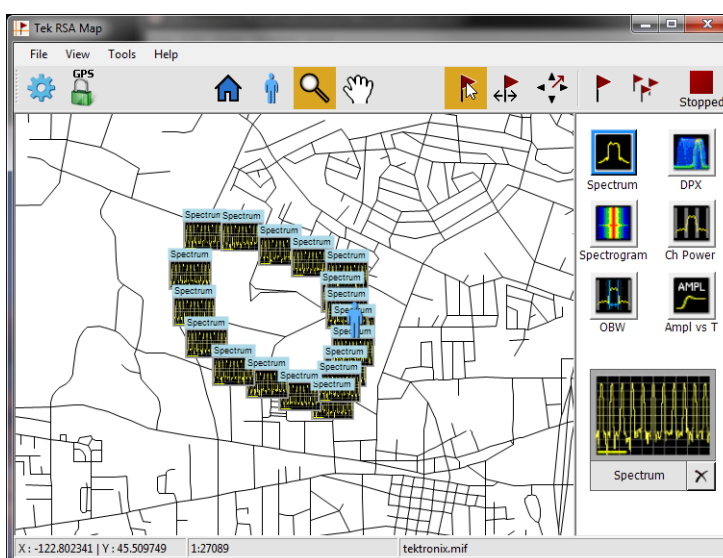

Улучшенные методики

В настоящем разделе описаны усовершенствованные рабочие методики. Примеры практического применения см. в *SPECMONB Series Real-Time Spectrum Analyzers Application Examples Manual* (Стандартные примеры применения анализаторов спектра в реальном масштабе времени серии SPECMONB)

Настройка запусков

Анализаторы снабжены триггерами уровня мощности в реальном времени, триггером частотной маски, триггером фронта частоты, триггером линии, триггером огибающей, плотностью DPX и внешними триггерами. В качестве опорной точки времени для непрерывной регистрации сигнала используются события синхронизации. Это позволяет анализатору сигнала сохранять сведения как об интервале до запуска, так и об интервале после запуска.

Для настройки синхронизации выберите событие (источник и тип синхронизации). Затем задайте дополнительные настройки синхронизации, например, временные параметры, и определите действия, которые должны быть выполнены в случае распознавания события синхронизации (например, сохранение данных, сохранение изображения и т. п.).

В анализаторе имеется два режима синхронизации:

Режим Free Run (Без синхронизации). В режиме без синхронизации прибор запускает регистрацию без учета любых условий синхронизации. Это быстрый и простой способ просматривать сигналы. Режим без синхронизации обычно отвечает требованиям экрана Spectrum (Спектр), если нет необходимости указывать точное время регистрации данных.

Режим Triggered (С синхронизацией). В режиме Triggered (С синхронизацией) прибор запускает регистрацию данных, когда распознается событие синхронизации. Условия, которые задает событие синхронизации, зависят от выбранного источника синхронизации. Имеется несколько вариантов источников для выбора сигнала, используемого при мониторинге событий синхронизации.

После выбора режима с синхронизацией следует выбрать источник синхронизации. Источниками синхронизации являются:

- Вход радиосигнала
- Вход сигнала синхронизации
- 2-ой вход сигнала синхронизации
- Вход со стробированием
- Линейный вход

После выбора источника синхронизации можно задать дополнительные параметры, чтобы указать событие синхронизации. Если в качестве источника синхронизации указан вход радиосигнала, то можно выбрать любой из двух типов синхронизации:

Синхронизация по мощности. При синхронизации по мощности прибор запускается на основании характеристик сигнала во временной области. Данные на входе сравниваются с выбранным пользователем уровнем в дБм. Можно выбрать полосу пропускания во временной области и синхронизацию по нарастающему или ниспадающему фронту сигнала.

Синхронизация по фронту частоты. При синхронизации по фронту частоты прибор запускается на основании характеристик сигнала во временной области. Данные на входе сравниваются с выбранным пользователем уровнем в Гц. Синхронизация по фронту частоты подобна синхронизации по мощности за исключением необходимости задать порог мощности, чтобы избежать синхронизации по колебаниям кажущейся частоты при низкой амплитуде. Можно выбрать полосу пропускания во временной области и синхронизацию по нарастающему или ниспадающему фронту сигнала.

Синхронизация по частотной маске. Синхронизация по частотной маске позволяет выполнять синхронизацию прибора, когда сигнал в частотной области нарушает маску. Можно нарисовать маску, которая будет генерировать событие синхронизации, чтобы задать условия в пределах полосы пропускания в реальном масштабе времени. Она позволит выполнять синхронизацию по слабым сигналам при наличии сильных сигналов. Эта синхронизация также годится для регистрации периодически появляющихся сигналов.

Синхронизация по плотности DPX. Данный тип синхронизации позволяет прибору захватывать любой, видимый на экране DPX сигнал, в том числе и трудноразличимые сигналы, скрывающиеся за другими, имеющими более высокую амплитуду или более высокую частоту следования. Используя функцию Trigger On This™ (синхронизация по ...), пользователь может обвести рамкой интересующую его область на графике, установить порог

плотности, и прибор будет осуществлять синхронизацию при превышении измеренным значением плотности этого порога.

Синхронизация по огибающей. Синхронизация по огибающей определяет событие синхронизации по амплитуде импульса, пересекающей первый пороговый уровень, но не пересекающей второй пороговый уровень до повторного пересечения первого.

Кроме задания события синхронизации можно задать следующие параметры, выбрав вкладку Advanced (расширенные) в панели управления синхронизацией:

- Параметры Position (положение) и Delay (задержка), которые определяют, где произойдет синхронизация внутри записи зарегистрированных данных, и будет ли задержка синхронизации в течение определенного периода времени.
- Может ли по единичному событию быть выполнена синхронизация всего свип-сигнала или каждый участок свип-сигнала требует отдельного события синхронизации в развернутом режиме регистрации.


Синхронизация по временным параметрам. Синхронизация по временным параметрам позволяет запускать прибор на основе переходов сигнала во времени. Временные условия можно использовать для основных типов синхронизации. Например, если выбрать тип Power (мощность) и установить запуск по нарастающему фронту, временные условия позволяют отбирать события по нарастающему фронту исходя из того, сколько времени уровень сигнала остается высоким после превышения им порога синхронизации. Пользователь может задавать синхронизацию только по импульсам, длительность которых превышает заданный период времени или, наоборот, не превышает его. Настройка параметров вкладки Time Qualified (временные параметры) может быть выполнена таким образом, чтобы принимались только импульсы шириной, помещающейся между двумя заданными значениями или, наоборот, не попадающие между этими двумя значениями.

Также можно определить временные условия для событий синхронизации Frequency Edge (фронт частоты), Frequency Mask (частотная маска), DPX Density (плотность DPX) и Runt (рант-импульс). При каждом типе синхронизации прибор находит все события, удовлетворяющие основным критериям синхронизации, после чего производит их тестирование относительно заданных временных параметров.

Доступ к параметрам синхронизации


1. Щелкните кнопку **Trig** (Запуск), чтобы открыть панель управления Trigger (Синхронизация).

Можно также нажать кнопку **TRIGGER** (синхронизация) на передней панели.

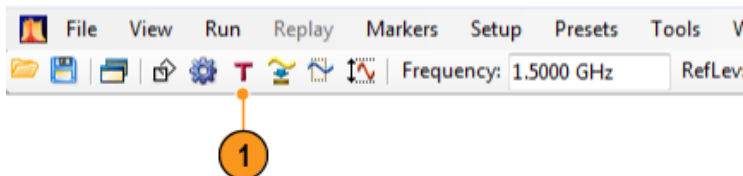


2. Ниже показаны действия для задания параметров синхронизации, для чего следует щелкнуть одну из вкладок в панели управления Trigger (Синхронизация).


3. Для задания параметров, которые определяют события синхронизации, используйте вкладку Event (Событие). Параметры изменяются в зависимости от выбора источника (Source) и типа (Type) синхронизации.

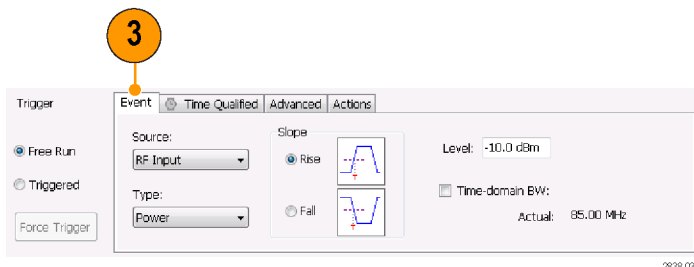


4. Используйте вкладку Time Qualified (временные параметры) для установки параметров, определяющих события синхронизации на основе их длительности.

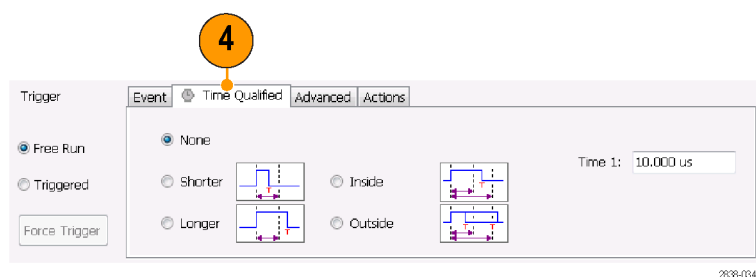

5. Используйте вкладку Advanced (дополнительно) для установки параметров положения запуска и настройки выдержки.

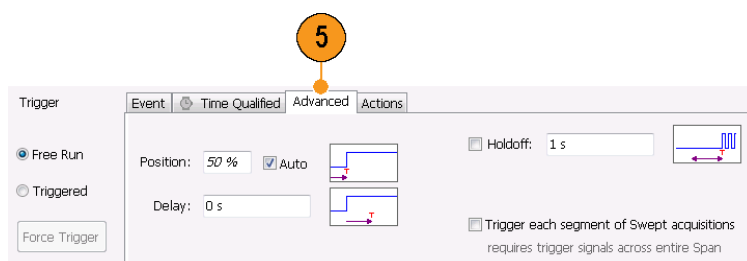

6. Используйте вкладку Actions (действия) для установки параметров для сохранения по функции синхронизации. Сохранение по функции синхронизации позволяет сохранять файл регистрируемых данных и (или) осуществлять экранную регистрацию, когда происходит событие синхронизации.

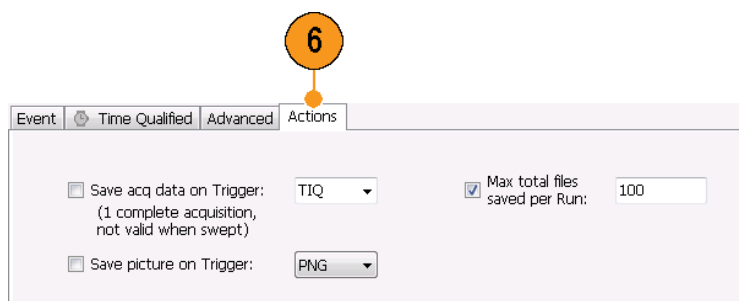

Совет

- Другие способы получения доступа к панели управления Trigger (Синхронизация):
 - Нажмите кнопку Trigger (Синхронизация) на передней панели.
 - Выберите пункт **Trigger**. (Триггер) в меню Setup (Настройка).

Настройка синхронизации по плотности DPX


Синхронизация по плотности DPX позволяет регистрировать нестационарные сигналы, частично скрытые другими сигналами, имеющими более высокую амплитуду или частоту следования. В случае, если удастся их различить на точечном изображении DPX, по ним можно осуществлять синхронизацию. Для выбора зоны интереса на экране и измерения ее текущей плотности используется область измерений плотности DPX. Пользователь устанавливает пороговое значение плотности, а прибор осуществляет синхронизацию при превышении измеренным значением плотности этого порога.

Самый быстрый способ настройки синхронизации по плотности DPX – щелчок правой кнопкой мыши представляющего интерес сигнала на графике DPX или нажатие на поверхность экрана и удержание в таком положении пальца в течение не менее одной секунды. При этом на экране высвечивается меню. Выберите пункт **Trigger On This** (синхронизация по ...). Это действие выполняет несколько задач:

- Размещает окно измерения плотности в месте, где произведен щелчок.
- Устанавливает для измерительного окна размеры по умолчанию.
- Измеряет в пределах измерительного окна среднюю плотность
- Устанавливает для режима Trigger (синхронизация) параметр Triggered (синхронизировано)
- Выбирает тип «Higher» (выше) для синхронизации по плотности DPX
- Устанавливает порог синхронизации для значения плотности несколько ниже текущего измеряемого значения
- Запускает процесс регистрации

Чтобы оптимизировать настройки синхронизации по плотности DPX для конкретных сигналов, откройте панель управления Trigger (синхронизация). При помощи элементов управления отрегулируйте полярность сравнения порога синхронизации (Higher (выше) и Lower (ниже)), значение Threshold (порог), размер и местоположение измерительного окна. При помощи настроек Frequency (частота) и Amplitude (амплитуда) определите местоположение центра окна и задайте значения отступа от центра для установки ширины и высоты измерительного окна.

Для событий, частично скрытых более сильными сигналами, зачастую требуется регулировать пороговое значение плотности Threshold (порог), опираясь на измерения плотности представляющего интерес события и затеняющего сигнала. Например, если плотность фонового цвета, характеризующего только один, более сильный сигнал, составляет 7 %, а измеренная суммарная плотность обоих сигналов составляет 9 %, следует установить значение Threshold (порог) равным 8 %.

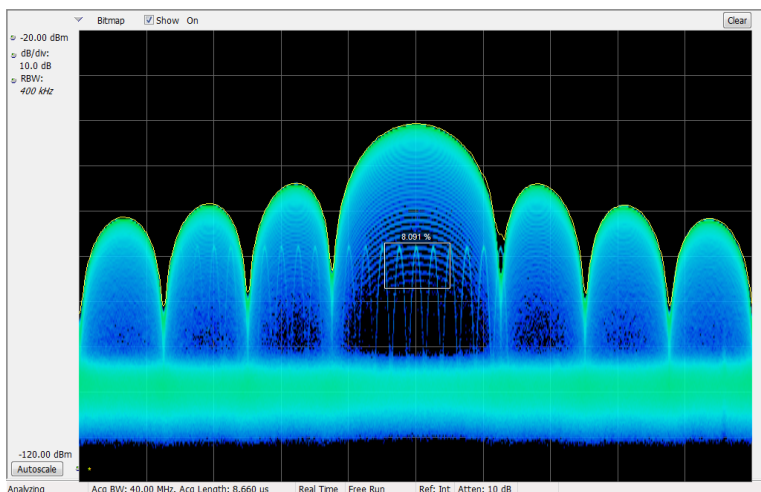

Если ожидается, что сигнал будет непрерывным, и нужно регистрировать события его скачкообразного перехода на другую частоту или на более низкую амплитуду, расположите измерительное окно Density (плотность) так, чтобы оно охватывало пик сигнала, выберите условие **Lower** (ниже) для элемента управления Density (плотность) и задайте значение **Threshold** (порог) равным 100 %. Прибор выполнит синхронизацию, когда сигнал исчезнет из измерительного окна.


Совет. Измеренное значение плотности является средним по всем плотностям, определяемым столбцами пикселей в окне. Если измерительное окно шире пика немодулированного сигнала, измеренное значение плотности будет ниже 100 %. Чтобы получить показание, равное 100 %, можно расширить пик путем увеличения разрешения по частоте или сузить окно, так чтобы выше или ниже окна исчезли цветные пиксели. Кривая сигнала должна входить в окно с левой стороны и выходить с правой. Она не должна пересекать нижний край окна.

Создание частотной маски


Для создания частотной маски используйте Mask Editor (Редактор масок). Маска – это набор точек, определяемый частотой и амплитудой сигнала. Получить доступ к редактору масок можно с панели управления Trigger (Синхронизация). (Эта процедура использует экран Spectrum (Спектр).)

Частотную маску Frequency Mask (частотная маска) можно создать либо вручную, либо при помощи метода Auto Draw (автоматическое построение). Ниже описана процедура ее ручного создания. Процедура применения метода Auto Draw (автоматическое построение) описана в разделе *Mask Editor (Frequency Mask Trigger)* (редактор масок (синхронизация по частотной маске)) электронной справки.

1. Щелкните кнопку **Trig** (Запуск), чтобы открыть панель управления Trigger (Синхронизация).

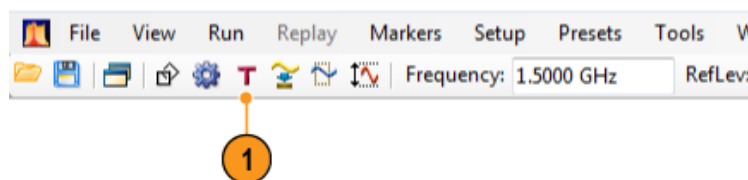


2. В панели управления выберите вкладку Event (Событие).
3. В поле Source (Источник) выберите значение **RF Input** (Вход радиосигнала).
4. В поле Type (Тип) выберите значение **Frequency Mask** (Частотная маска).
5. Чтобы открыть редактор масок, щелкните кнопку **Mask Editor** (Редактор масок).

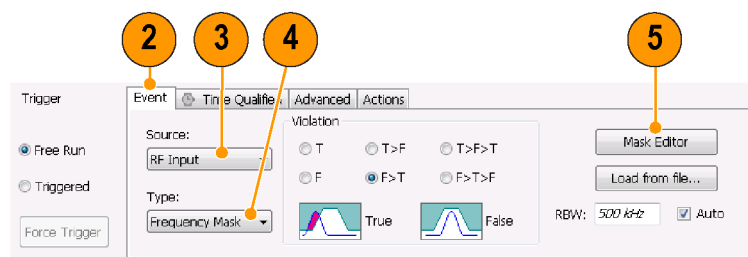

2838-036

Редактор масок открывается с осциллограммами экрана Spectrum (Спектр) в графическом окне.


6. В панели инструментов щелкните кнопку **New** (Создать). Это действие удаляет существующую маску, затем по умолчанию создает 6-точечную маску.

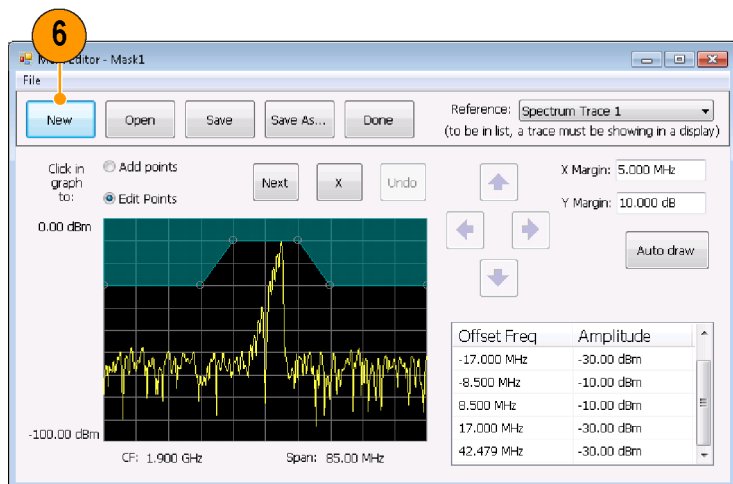

2836-037

7. Щелкните любую точку в маске, чтобы выбрать ее.
- В графическом окне подсвечиваются частота и амплитуда сигнала в выбранной точке.
8. Отредактируйте точку, выполнив одно из следующих действий:

- Перетащите точку с помощью мыши.
- Введите в таблице частоту и амплитуду.
- Настройте амплитуду с помощью кнопок со стрелками ВВЕРХ или ВНИЗ, а частоту – с помощью кнопок со стрелками ВЛЕВО или ВПРАВО.

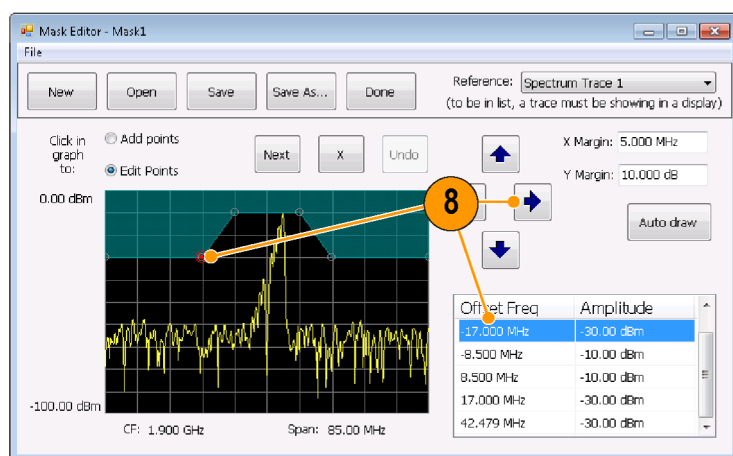

2838-038

Советы

- Щелкните кнопку **Auto draw** (автоматическое построение), чтобы автоматически построить маску по сигналу Reference (опорный сигнал). Прежде чем нажать кнопку Auto draw (автоматическое построение) задайте X Margin (допуск по оси X) (частота) и Y Margin (допуск по оси Y) (амплитуда).
- Чтобы добавить новую точку, щелкните на экране дисплея.
- Щелкните параметр **Add Points** (Добавление точек), затем щелкните график, чтобы добавить в нем новую точку.
- Щелкните **Next** (Далее), чтобы выбрать следующую точку на графике.
- Щелкните кнопку **X** (кнопка удаления), чтобы удалить выбранную точку маски.

- Щелкните кнопку **Save** (Сохранить), чтобы сохранить файл маски и продолжить работу с редактором масок.
- Щелкните кнопку **Open** (Открыть), чтобы загрузить и отредактировать ранее сохраненный файл маски.

Определение условий синхронизации

После настройки маски можно выбрать, будет ли выполняться синхронизация при наличии и при отсутствии нарушений маски.

1. Выберите условие.

Возможные варианты описаны ниже. (См. таблицу 8.) Значки в нижней части панели управления показывают, что считать правдой, а что ложью.

2. Щелкните параметр **Triggered** (С синхронизацией).

Прибор будет запускаться, когда встретит условия синхронизации.

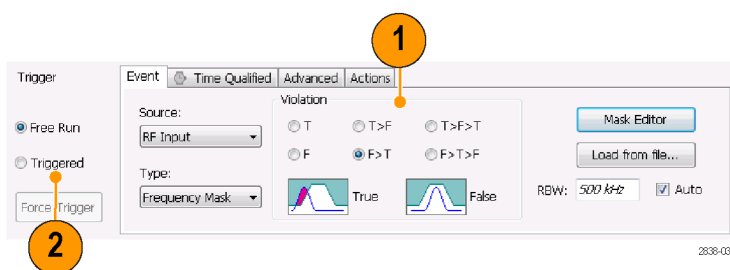


Таблица 8: Нарушения синхронизации

Нарушение	Описание
T	Прибор включается в том случае, когда сигнал нарушает маску (над линией).
F	Прибор включается в том случае, когда у сигнала нет точек в маске.
T > F	Один переход определяет событие синхронизации. Сигнал должен выходить из маски (нарушение отсутствует) после пребывания внутри маски (нарушение).
F > T	Один переход определяет событие синхронизации. Сигнал должен входить в маску после пребывания вне маски.
T > F > T	Два перехода определяют событие синхронизации. Сигнал должен начинаться внутри маски, выйти из маски наружу и затем снова вернуться в маску.
F > T > F	Два перехода определяют событие синхронизации. Сигнал должен начинаться вне маски (нарушение отсутствует), войти в маску, а затем снова выйти из маски.


Управление параметрами регистрации

Когда открыты два или более экранов, один экран управляет системой регистрации данных. Требования к регистрации данных для выбранного экрана устанавливают аппаратные параметры регистрации. Несмотря на то что параметры регистрации для выбранного экрана оптимизированы, они могут быть не идеальными для других экранов. В этом случае, на других экранах, возможно, не удастся поддерживать оптимальные характеристики, и поэтому, вполне вероятно, не удастся выдавать результаты. (Это также происходит при анализе восстановленных данных: после измерений делается попытка предоставить результаты, но они, возможно, могут не соответствовать всем своим параметрам.)

Щелкнув в любом месте экрана, можно указать, какой экран управляет аппаратными параметрами регистрации. При наличии нескольких экранов выделенный экран управляет аппаратными параметрами регистрации.

В этом примере имеется два экрана, экран Spectrum (Спектр) и экран DPX Spectrum (Спектр DPX). Подсвеченная строка заголовка на экране DPX Spectrum (Спектр DPX) означает, что он является выбранным экраном.

Значок в виде галочки в левом верхнем углу экрана означает, что аппаратура для регистрации данных оптимизирована для отображения спектра.

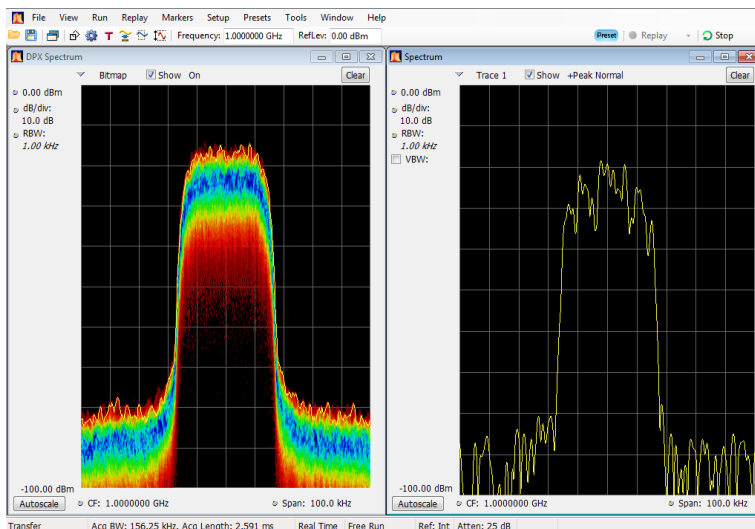



Некоторые экраны не управляют оборудованием для регистрации данных. На этих экранах просто отображаются полученные данные. Некоторые экраны совместно используют ряд параметров. Если любой из этих экранов в таком семействе управляет аппаратурой для регистрации данных, то параметры регистрации оптимизированы для всех экранов в этом семействе.

Измерения с противоречивыми требованиями к регистрации данных

Анализаторы позволяют открыть любую комбинацию измерений. Если выбрать интересные вас экраны, прибор автоматически установит соответствующие параметры анализа и регистрации.

Если измерения накладывают противоречивые требования на параметры регистрации, приоритет имеет экран, выбранный в данный момент. В следующем примере показываются несовместимые параметры измерений, когда для одного экрана требуются данные в реальном масштабе времени (например, измерения зависимости амплитуды от времени), в то время как для другого экрана необходимы развернутые данные (например, график спектра в очень широком интервале).


1. Нажмите кнопку Preset (Предварительная установка) на передней панели, чтобы установить в приборе параметры по умолчанию.
2. Настройте прибор на частоту вашего сигнала, затем задайте интервал.
3. Щелкните значок Displays (экраны), чтобы открыть диалоговое окно Select Displays (выбор экранов).

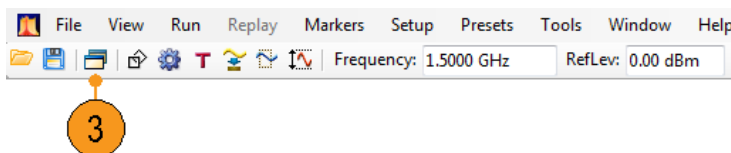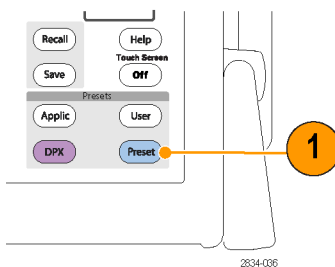

4. Выберите папку General Signal Viewing (Общий просмотр сигнала).
5. Выберите значок Amplitude vs Time (Зависимость амплитуды от времени).
6. Щелкните кнопку **Add** (Добавить), чтобы добавить значок в список Selected Displays (Выбранные экраны).

ПРИМЕЧАНИЕ. Добавьте экран Spectrum (Спектр), если он еще отсутствует в списке Selected Displays (Выбранные экраны).


7. Нажмите кнопку **OK**, чтобы подтвердить внесенные изменения и закрыть диалоговое окно.

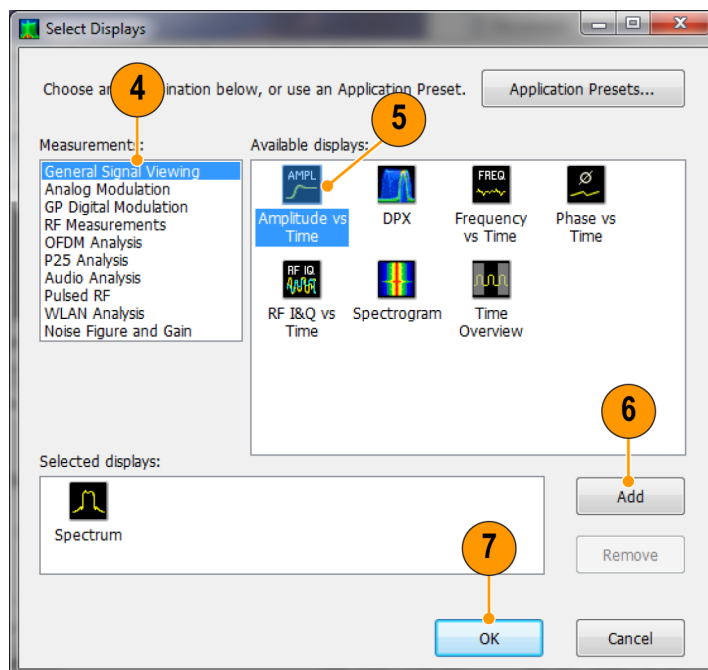

3224-016

8. Увеличьте интервал на экране Spectrum (Спектр) до 200 МГц. Поскольку экран Spectrum (Спектр) является выбранным экраном, параметры регистрации настраиваются автоматически, чтобы соответствовать требованиям экрана. Интервал 200 МГц превышает полосу пропускания прибора в реальном масштабе времени. В результате прибор перейдет в режим развертки.
9. Взгляните на строку состояния. Значение «Swept» (С разверткой) показывает, когда зарегистрированные данные развертываются.


Когда регистрации находятся в состоянии «Real Time» (Реальный масштаб времени), обычно выполняются все измерения. Если регистрации развертываются, то измерение может выполняться только на выбранном экране.

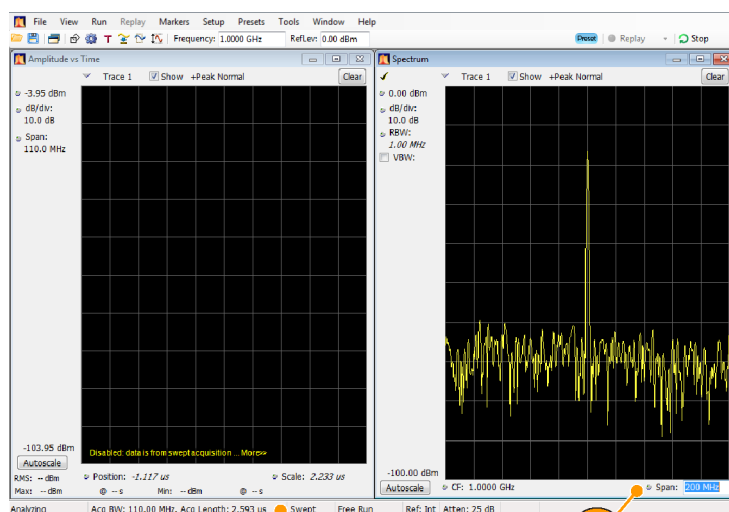


10. Щелкните экран Amplitude vs Time (Зависимость амплитуды от времени), чтобы сделать его активным экраном.

Регистрация снова переключается в реальный масштаб времени, поскольку для выбранного экрана необходимо использовать реальное время. Теперь данные подходят для экрана Amplitude vs Time (Зависимость амплитуды от времени), но не содержат полный диапазон частот, необходимый для экрана Spectrum (Спектр).

В этом случае отображение спектра выполнить невозможно.

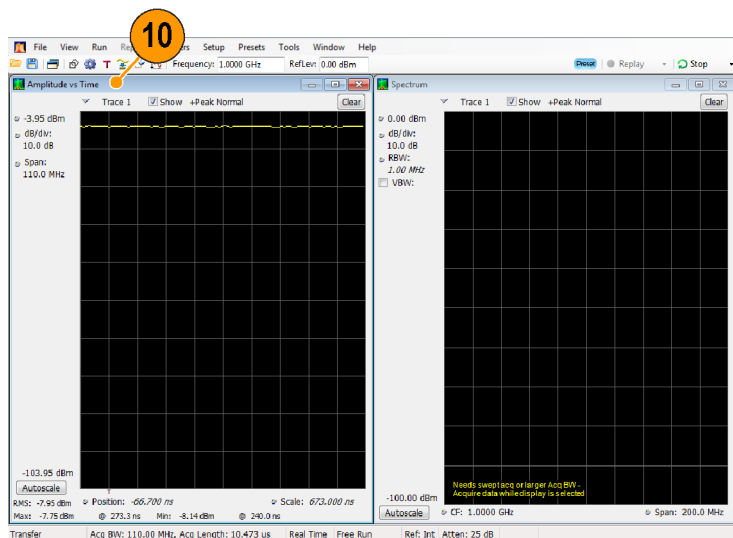

11. Уменьшите интервал на экране Spectrum (Спектр) до 25 МГц. Теперь регистрации снова выполняются в реальном масштабе времени.
12. Проверьте данные, выводимые в строке состояния, чтобы убедиться, что регистрация выполняется в реальном масштабе времени. Теперь можно запустить оба экрана.

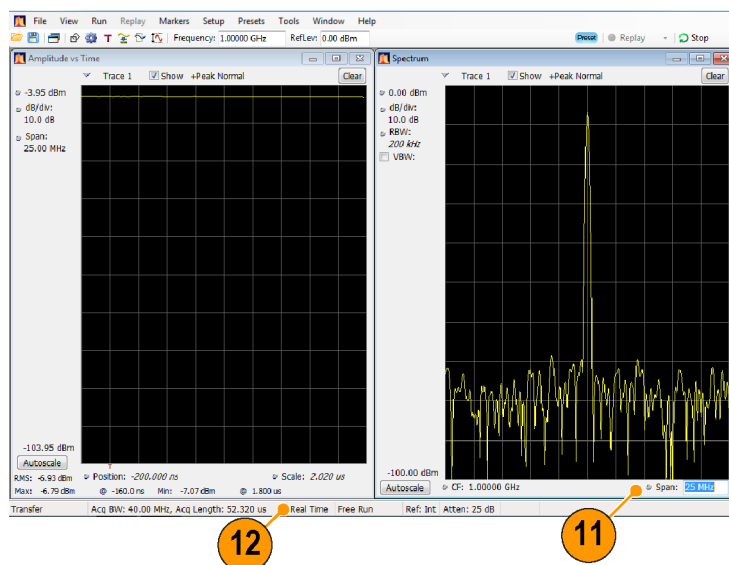

Тестирование по маске


Анализатор позволяет испытывать большое количество результирующих кривых на изменения уровня. Можно идентифицировать совпадения, пересекающие некоторый уровень мощности, или создавать маску, устанавливающую пределы уровня мощности и диапазона частот. Вы можете выбрать, какую кривую испытывать, и указать действие, которое необходимо предпринять при возникновении условий испытания для кривых на дисплее спектра, DPX, шума, паразитного сигнала и времени установления. Результатом измерения времени установления частоты, времени установления фазы, паразитных сигналов, внутриполосных выбросов Bluetooth и занятой полосы пропускания является прохождение/непрохождение.

Доступные варианты включают только результаты на дисплее, которые в настоящее время открыты.

При выборе **Mask Test** (Испытание маски) в меню Tools (Инструменты) будет показана панель управления Mask Test. Эти настройки определяют параметры испытания и указывают действия, выполняемые при достижении условий испытания.


Для запуска испытания маски. Выполните следующие действия, чтобы подготовиться к любым испытаниям маски.

1. Откройте дисплей Spectrum (Спектр) или выберите дисплей Spectrum, если он уже открыт.
2. Выберите **Tools > Mask Test** (Сервис > Тестирование по маске).

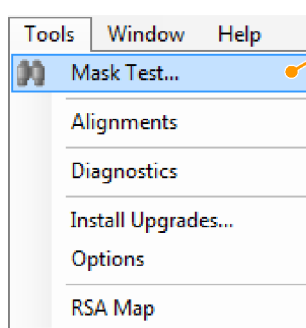


3224-021

3. Установите флажок **Enable Test** (Разрешить испытание), чтобы разрешить приложению выполнить испытание, когда будут определены условия.

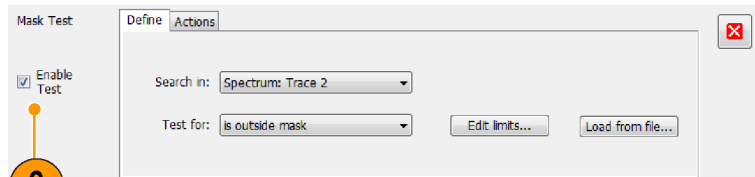


3224-022

4. Выберите кривую для тестирования из раскрывающегося списка **Search in** (Искать в).

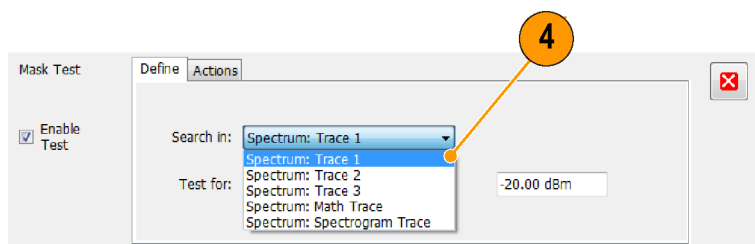

3224-024

5. Убедитесь, что выбранная кривая в списке **Search in** (Искать в) — это выбранная кривая, и установлен флажок **Show** (Показать).

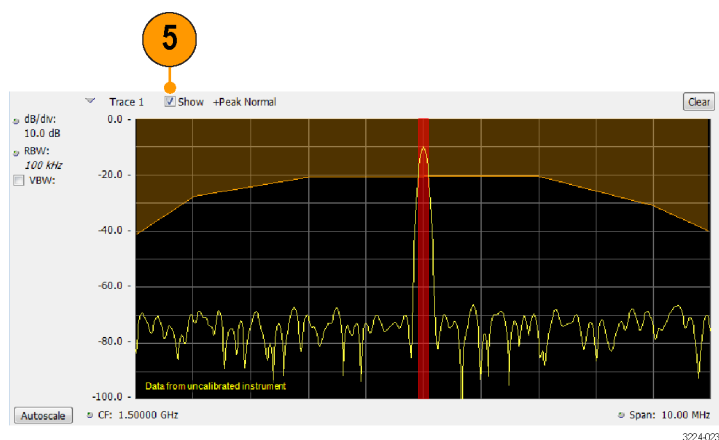

6. Нажмите на вкладку **Actions** (Действия), чтобы указать, какие действия анализатор должен выполнять в случае совпадения. Анализатор может выполнить до пяти действий в зависимости от режима работы. В рабочем режиме анализатор может издать звуковой сигнал, остановить сбор данных, сохранить собранные данные, сохранить данные кривых и сохранить изображение на дисплее. В режиме повторного воспроизведения он может издать звуковой сигнал и прекратить анализ.




7. Для того чтобы анализатор выполнил действие при совпадении, выберите нужное действие. Вы можете выбрать любую комбинацию действий, которые будут выполнены в случае совпадения. Если выбрать все действия, все они будут выполняться в случае совпадения (в рабочем режиме).

Испытание маски «больше чем» / «меньше чем».


1. Задайте тест, выбрав из раскрывающегося списка **Test for** (Тестирование на).

Для тестирования уровней сигналов выше или ниже заданного уровня выберите **is greater than** (больше) или **is less than** (меньше).

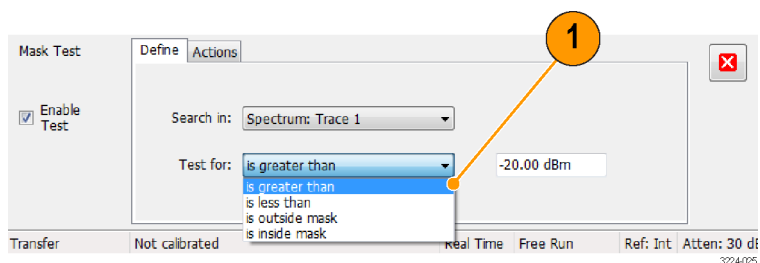

2. Чтобы начать тестирование, нажмите кнопку Run (Пуск). Чтобы начать тестирование в текущих данных, нажмите на панели инструментов кнопку **Replay** (Воспроизведение).


3. Обратите внимание на красную вертикальную полосу. Она подчеркивает результаты, соответствующие определению испытания.

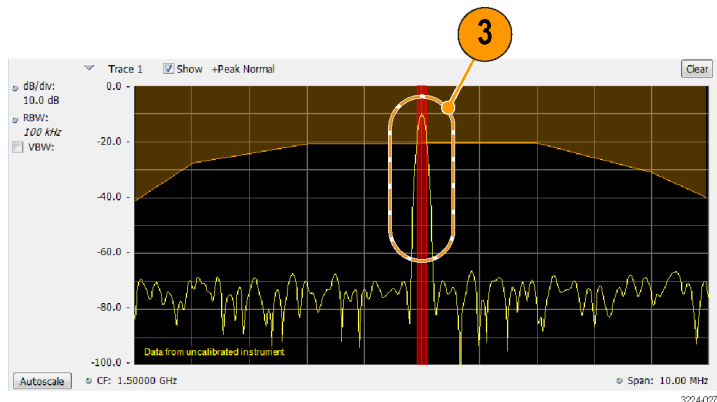


4. Чтобы убрать панель управления Mask Test (Тестирование по маске), нажмите кнопку закрытия.

Для выполнения испытания маски «в пределах» / «за пределами». Если указать испытание на основе маски, потребуется отредактировать маску и указать уровни, определяющие нарушение. Это можно сделать следующим образом.


1. Выберите **is outside mask** (за пределами маски) или **is inside mask** (в пределах маски) в меню **Test for** (Испытание).
2. Нажмите кнопку **Edit limits** (Изменить предельные значения), чтобы открыть окно изменения испытания маски.

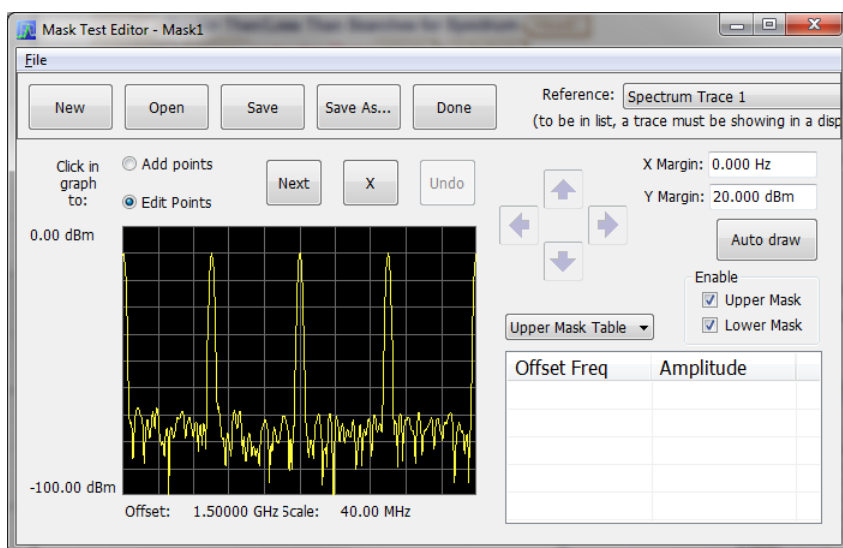


3. Нажмите кнопку **New** (Новая), чтобы создать таблицу. При этом будут очищены существующие точки и загружена таблица по умолчанию. Вы можете также нажать **Open** (Открыть), чтобы открыть существующую таблицу.
4. Чтобы изменить значения, добавить точки или удалить точки в таблице:
 - a. Чтобы изменить существующее значение, дважды щелкните по ячейке, которую вы хотите изменить, и введите нужное значение. Активная точка отображается в виде красной точки на графике.

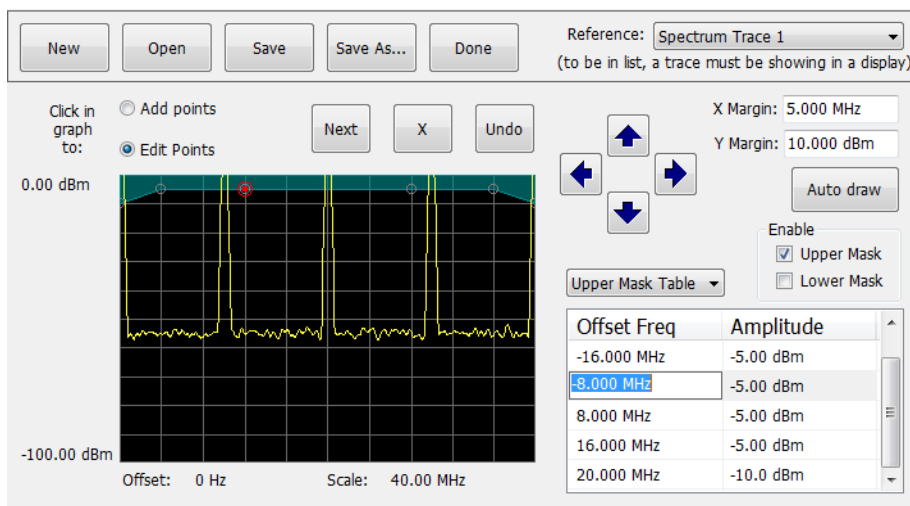

- b. Чтобы добавить новую точку, установите флажок рядом с целевой маской (расположенной под кнопкой **Auto draw** (Автоматическое построение)).
- c. Выберите пункт **Add points** (Добавить точки), расположенный под кнопкой **Open** (Открыть).
- d. Выберите целевую маску (таблица верхней маски или таблица нижней маски) из выпадающего меню.
- e. Нажмите в нужной точке на график, чтобы добавить точку.

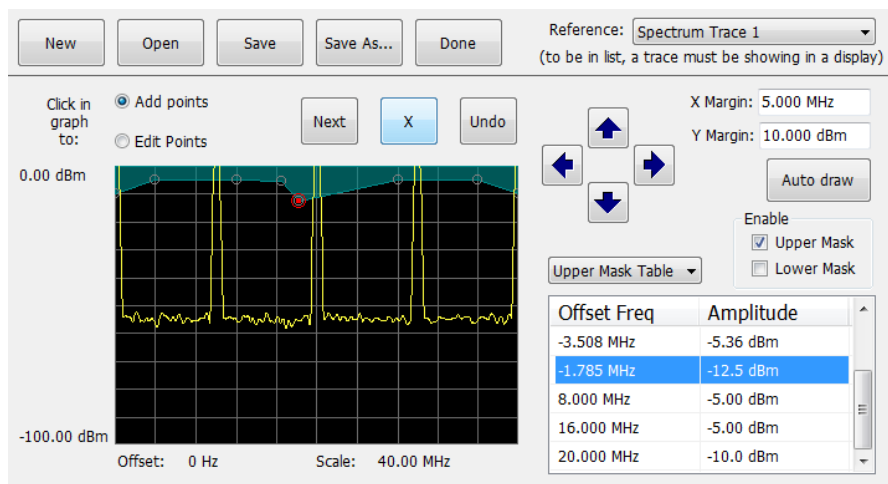

- f. Чтобы использовать функцию автоматического размещения точек на выбранной маске, включите нужную маску в выпадающем меню, а затем нажмите кнопку **Auto draw** (Автоматическое построение).

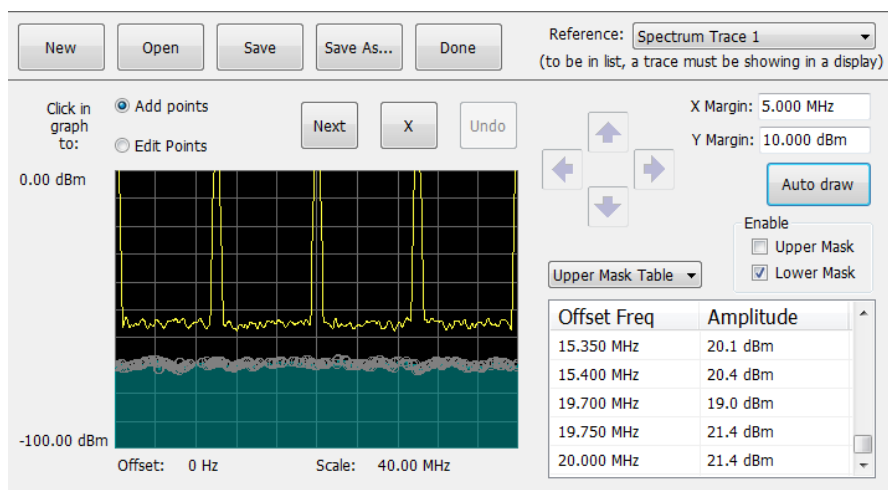

ПРИМЕЧАНИЕ. Для всех измерений, кроме коэффициента шума, можно изменить единицы в меню Setup > Analysis > Units (Настройка - Анализ - Единицы).

- Чтобы удалить точку из таблицы, выберите точку для удаления и нажмите кнопку **X**.
- Чтобы сохранить маску в файл для последующего вызова, нажмите **Save As** (Сохранить как).
- В диалоговом окне Save As (Сохранить как) введите имя файла и сохраните его в нужное место.


ПРИМЕЧАНИЕ. Маски сохраняются в формате XML с расширением **.msk**.

- Чтобы закрыть окно изменения испытания маски, нажмите **Done** (Готово).

Примеры результатов испытания маски. На следующем рисунке показаны результаты испытания спектра **за пределами маски** при включенной верхней маске. Красная вертикальная полоса показывает результаты, превышающие пределы испытания. Затемненная область показывает область маски.



На следующем рисунке показаны результаты прохождения испытания коэффициента шума **за пределами маски** при включенной верхней маске. Также используются маркеры.

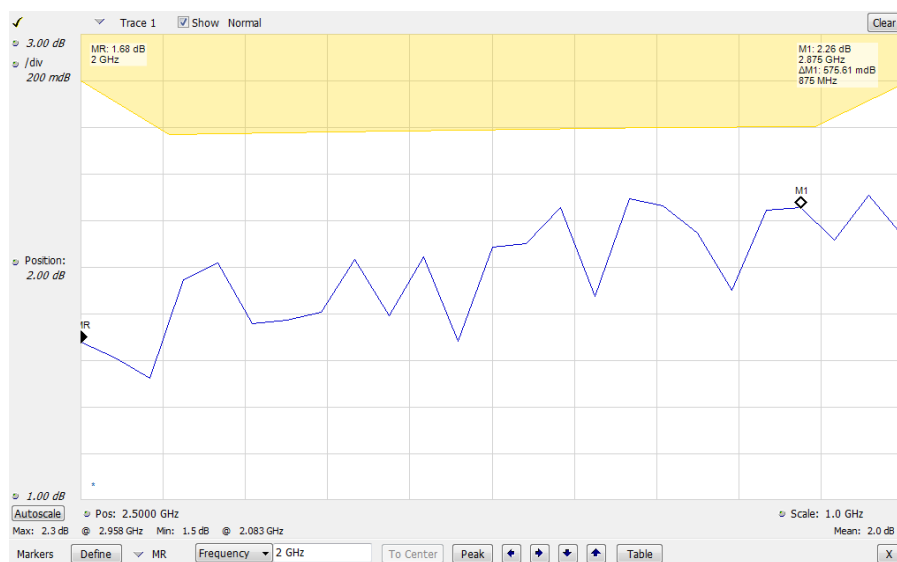

На следующем рисунке показаны результаты непрохождения испытания коэффициента шума **за пределами маски** при включенных нижней и верхней масках. Красная область показывает область отказа, происходящего на нижней маске. Также используются маркеры.




Использование таблиц коррекции

Анализаторы позволяют корректировать изображение сигнала и результаты измерений для учета коэффициента усиления и потерь во внешнем оборудовании. Предусмотрена возможность задания отдельного коэффициента усиления или использования таблицы внешних потерь для подгонки отношения усиление/потери на базе частоты.

Для определения поправок «усиление/потери» во внешнем оборудовании:


1. Нажмите кнопку значка Amplitude (амплитуда), чтобы отобразить панель управления Amplitude (амплитуда).
2. Выберите вкладку **External Gain/Loss Correction** (поправка на внешнее усиление/потери).

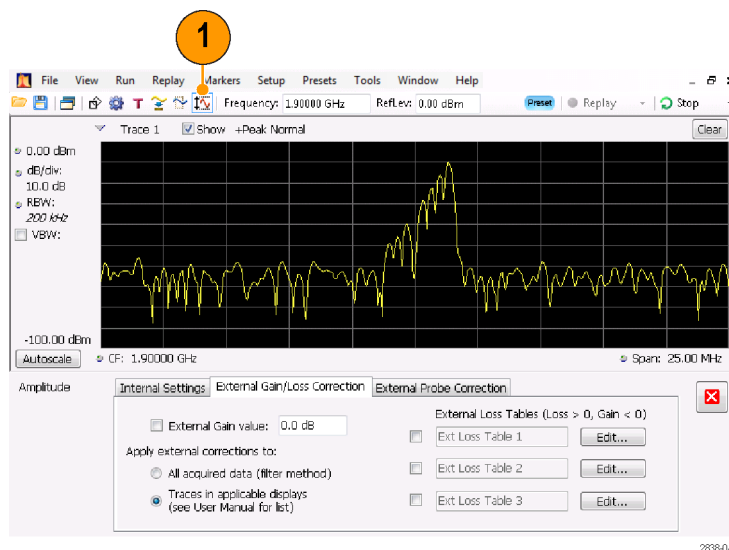

2838-047

3. Чтобы использовать постоянный коэффициент коррекции, установите флажок **External Gain value** (Коэффициент усиления внешней аппаратуры). Введите значение в текстовое поле.

ПРИМЕЧАНИЕ. Можно ввести как положительное, так и отрицательное значение коэффициента усиления. Положительное значение соответствует усилению. Отрицательное значение соответствует потерям.

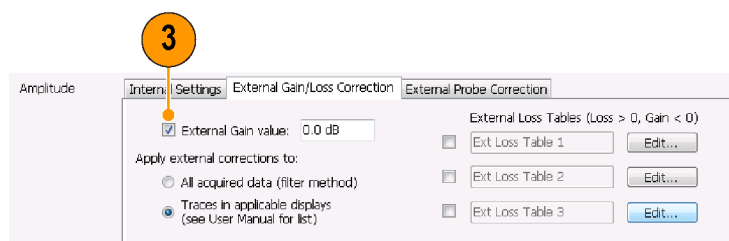


2838-042

4. Чтобы использовать таблицу для коррекции данных с учетом значений усиления или потерь, зависящих от частоты, установите флажок **External Loss Tables** (Таблицы внешних потерь).

Можно одновременно использовать три таблицы внешних потерь. Таким образом, можно использовать разные таблицы потерь для антенны, предусилителя и кабелей.

5. Чтобы изменить содержание таблицы внешних потерь, нажмите кнопку **Edit** (Изменить) для таблицы, в которую требуется внести изменения.

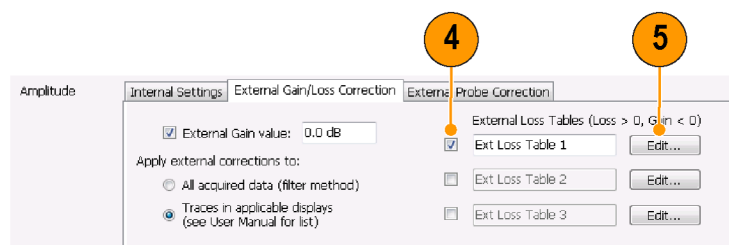


2838-043

6. Внесите в таблицу изменения, соответствующие параметрам потерь, характерным для используемого оборудования. По завершении щелкните **ОК**.

ПРИМЕЧАНИЕ. В таблицу можно вводить как положительные, так и отрицательные значения. Но в отличие от параметра *External Gain* (Коэффициент усиления внешней аппаратуры) положительные значения соответствуют потерям, а отрицательные — усилению.

Для получения подробных сведений об использовании редактора таблиц выберите **Help** (Справка) > **User Manual** (Руководство пользователя) и найдите в указателе *External Loss Tables* (Таблицы внешних потерь).

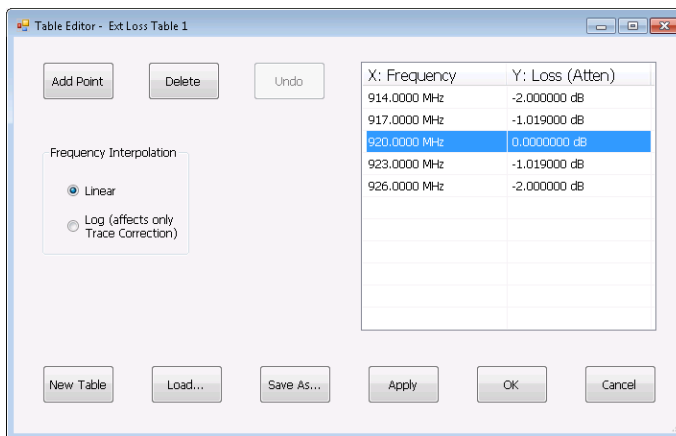

7. Можно изменить название любой таблицы внешних потерь. Выберите поле названия и введите новое название.

Имейте в виду, что название — это всего лишь метка. Оно не связано с именем файла какой-либо загруженной или сохраненной таблицы.

8. Укажите, вносятся ли табличные поправки во все регистрируемые данные или только в кривые на экранах Spectrum (спектр), Spectrogram (спектрограмма), Spurious (побочный канал) и Amplitude vs Time (зависимость амплитуды от времени).

Применяемые к данным поправки выполняются в реальном времени с помощью функции цифрового фильтра прибора. Хотя эта функция позволяет корректировать данные для использования во всех типах измерений, способность цифрового фильтра применять поправки с быстро меняющейся амплитудой в малом диапазоне частот ограничена. Примером таких условий может служить переключение между двумя антеннами. В этом случае фильтры могут стать причиной закливания поправок и привести к получению плохо скорректированных данных. Поэтому для отображения спектрограмм, спектра, паразитных колебаний и амплитуды в зависимости от времени в приборе предусмотрена только поправка кривых. Поправка кривых аналогична поправкам, применяемым в традиционных спектральных анализаторах, и должна применяться в случае разрыва сигнала в таблице поправок амплитуды/частоты.



Принимая решение, вводить ли поправки в данные выборки или кривые, следует иметь в виду следующее:


- Если при регистрации данных выборки включена процедура введения поправок, запись этих данных постоянно корректируется. Сохраненные и вновь вызванные зарегистрированные данные уже содержат поправки. Поправки не хранятся отдельно от исходных данных; они вводятся в процессе регистрации, изменяя значения данных.
 - Поправки к кривым могут быть внесены в любой момент, поскольку они являются составной частью процесса вычислений измеренных значений. Если кнопка Replay (повторное воспроизведение) активна (и указана и включена внешняя таблица потерь), нажатием на нее вносятся поправки в кривую.
 - Имейте в виду, что если вызвать зарегистрированные данные, которые сохранялись с введенными в них поправками, а затем применить кнопку Replay (повторное воспроизведение) с выбранными для кривой поправками и включенной внешней таблицей потерь, для расчета кривой будут использоваться уже откорректированные данные, и в них дополнительно будут внесены поправки к кривой. В результате обычно получают некорректные кривые.
9. После внесения изменений нажмите кнопку закрытия, чтобы убрать панель управления Amplitude (Амплитуда).

Использование демодуляции аудиосигнала

Анализаторы позволяют демодулировать сигналы AM и FM и благодаря этому идентифицировать неизвестные радиосигналы. Для этого из панели управления Settings (Настройки) графического экрана DPX Spectrum (Спектр DPX) следует перейти на вкладку Audio Demod (Демодуляция звукового сигнала).


Для демодуляции аудиосигнала:

1. Нажмите кнопку **Displays** (Экраны), чтобы открыть диалоговое окно Select Displays (Выбор экранов).
2. Выберите папку **General Signal Viewing** (Общий просмотр сигнала).
3. Дважды щелкните значок **DPX Spectrum** (Спектр DPX), чтобы добавить этот экран в список Selected Displays (Выбранные экраны).
4. Нажмите кнопку **OK**, чтобы закрыть диалоговое окно. Откроется экран DPX Spectrum (Спектр DPX).

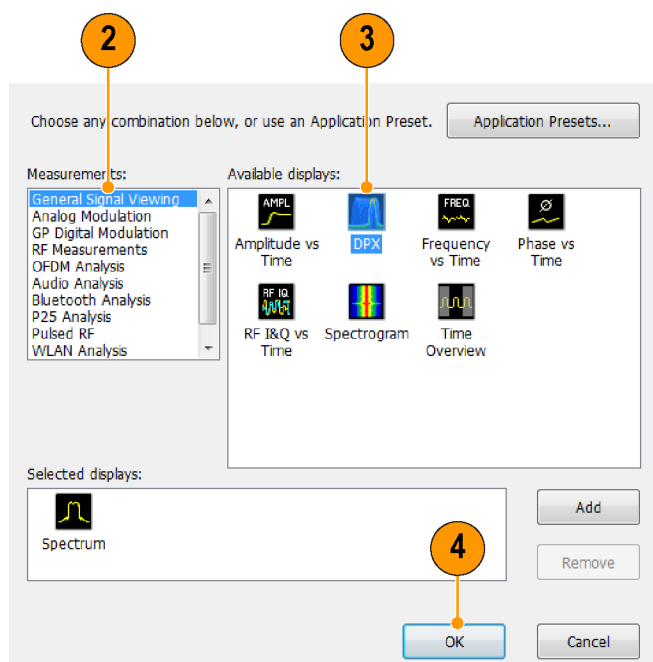

3359-002

5. При необходимости выберите график спектра из выпадающего списка.
6. Нажмите на передней панели кнопку **Settings** (Настройки) для отображения панели управления DPX Settings (Настройки DPX).
7. Перейдите на вкладку **Audio Demod** (Демодуляция аудиосигнала), чтобы вывести на экран панель управления Audio Demod (Демодуляция аудиосигнала).

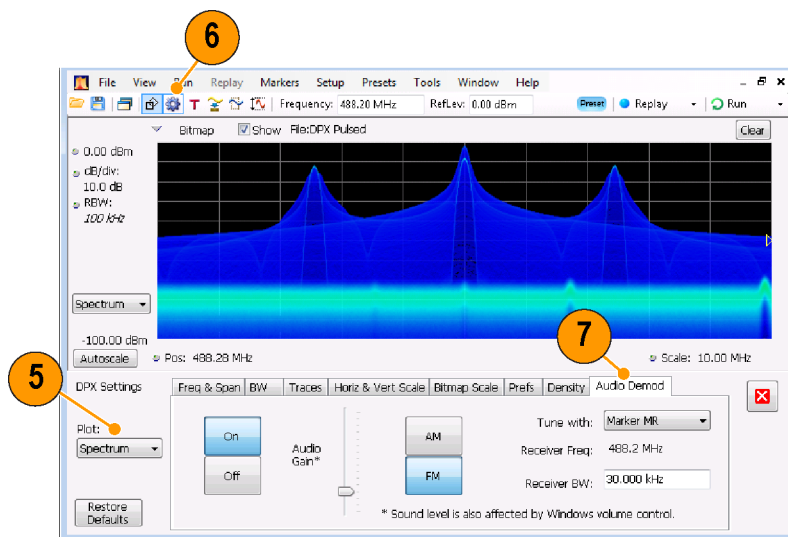

3224-008




8. Нажмите кнопку **On** (Вкл.), чтобы включить функцию демодуляции аудиосигнала.
9. Чтобы указать тип демодуляции, нажмите кнопку **AM** (AM) или **FM** (ЧМ).

ПРИМЕЧАНИЕ. Обратите внимание, что кнопки **AM** (AM) и **FM** (ЧМ) предназначены только для выбора типа демодуляции; они не позволяют задать частотный диапазон.

10. При необходимости укажите центральную частоту.

Частота приемника (частота для демодуляции) задается с помощью маркеров или элемента управления частотой (кнопка **Frequency** (Частота) на передней панели или элемент управления **Freq** (Частота) на панели инструментов). Чтобы указать способ задания частоты приемника — с помощью маркеров или элемента управления частотой, используется параметр **Tune with** (Настройка с помощью).

11. Выберите в раскрывающемся списке **Tune with** (Настройка с помощью) либо маркер, либо элемент управления частотой.
12. Если выбранный вами маркер заблокирован (разблокированный маркер виден на экране), нажмите кнопку **Markers** (маркеры) на панели инструментов, чтобы отобразить панель инструментов **Markers** (маркеры).

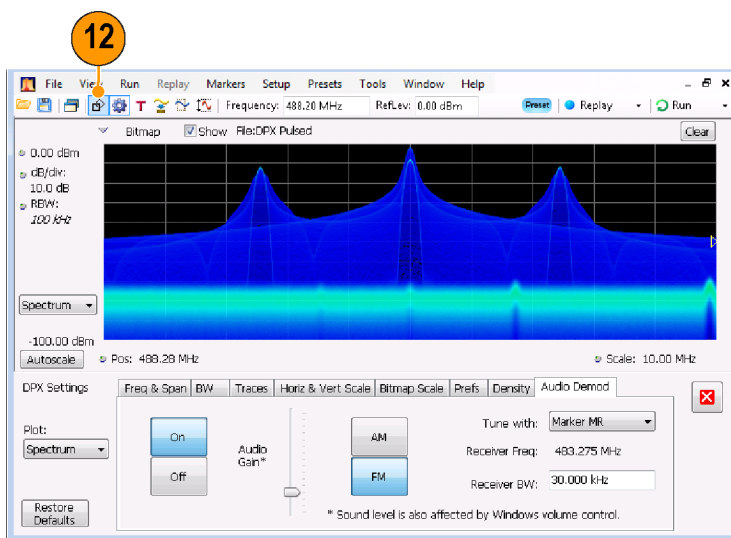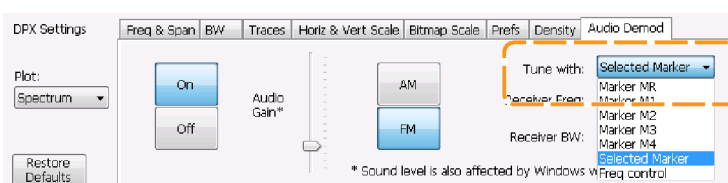
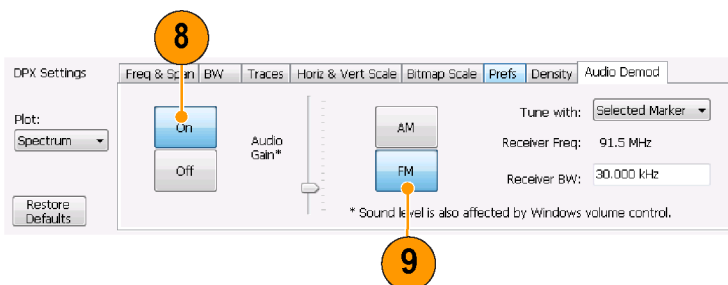


3559-008


13. Нажмите кнопку **Define** (Задать) на панели инструментов Marker (Маркер), чтобы вывести на экран панель управления Define Markers (Задание маркеров).

14. Нажмите кнопку **Add** (Добавить), чтобы добавить необходимые маркеры.

15. Нажмите кнопку **Settings** (Параметры), чтобы вернуться к панели управления Audio Demod (Демодуляция аудиосигнала).

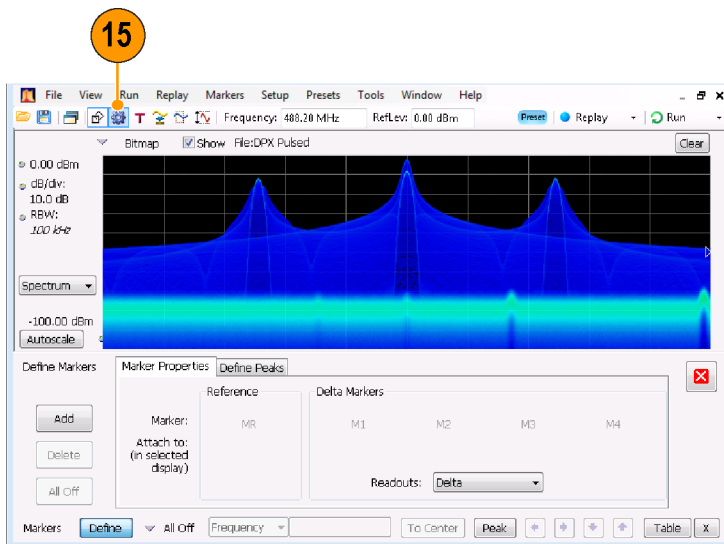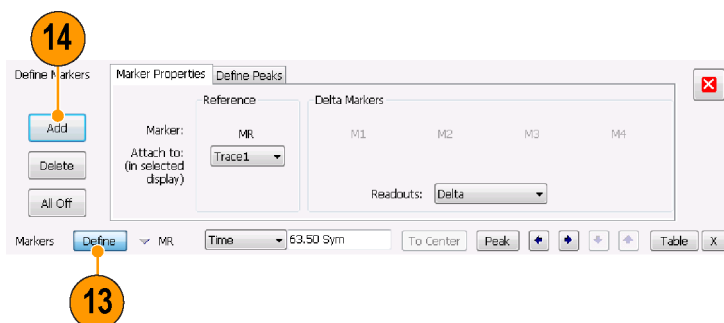

16. Задайте необходимую полосу пропускания приемника, для чего введите значение в поле **Receiver BW** (Полоса пропускания приемника).

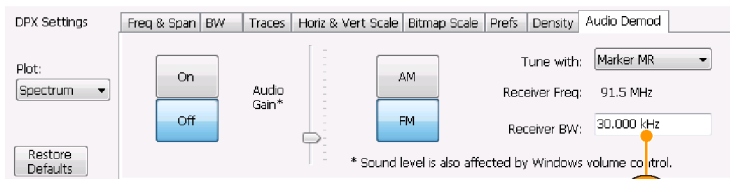


17. Установите значение частоты приемника.

Если для параметра **Tune with** (Настройка с помощью) указан маркер, перетащите маркер на необходимую частоту. Скорректируйте положение маркера с помощью ручки на передней панели или колесика мыши. Если для параметра **Tune with** (Настройка с помощью) выбрано **Frequency control** (Элемент управления частотой), нажмите на передней панели кнопку **FREQ** (Частота), а затем установите частоту с помощью ручки на передней панели или параметра **Freq** (частота) на панели инструментов.

Частота приемника отображается как **Receiver Freq** (Частота приемника) между параметрами **Tune with** (Настройка с помощью) и **Receiver BW** (Полоса пропускания приемника).

18. Настройте значение параметра **Audio Gain** (Усиление аудиосигнала) для прослушивания демодулированного сигнала. Обратите внимание, что громкость звука зависит также от настройки регулятора громкости Windows.

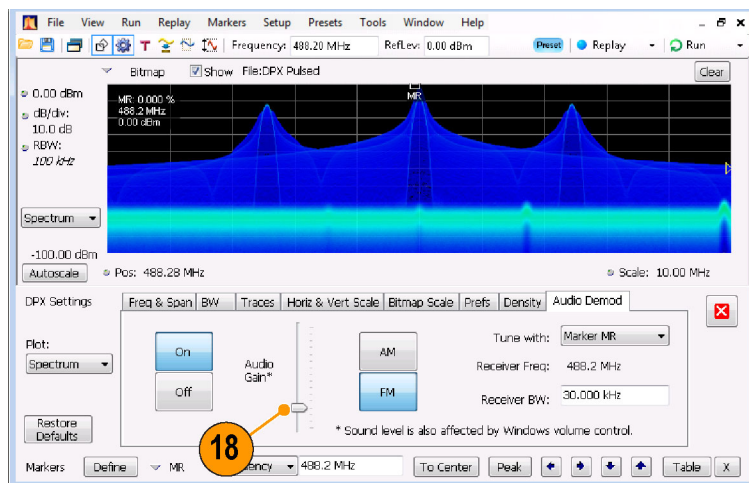

Технические характеристики

Технические характеристики

В этом разделе приведены гарантированные и номинальные характеристики. Полный перечень характеристик прибора см. в руководстве «Технические характеристики и проверка работоспособности».

Таблица 9: Частотные характеристики

Характеристика	Описание
Опорная частота	
Начальная погрешность при калибровке	1 X 10 ⁻⁷ . После 10-минутного прогрева
Выходной уровень опорной частоты	>0 дБм
Разъем внешнего опорного входного сигнала	Разъем BNC 50 Ом (номинал)
Входной уровень внешней опорной частоты	От -10 до +6 дБм

Таблица 10: Радиочастотный вход

Характеристика	Описание
Входной РЧ-разъем	Тип N (SPECMON3B, SPECMON6B) Planar Crown (SPECMON26B)
Максимальное напряжение постоянного тока	± 5 В
Максимальная безопасная входная мощность	+ 30 дБм (РЧ-вход, ослабление РЧ-сигнала $\geq$ 10 дБ, предусилитель выключен) + 20 дБм (РЧ-вход, ослабление РЧ-сигнала $\geq$ 10 дБ, предусилитель включен) + 50 Вт пик (РЧ-вход, ослабление РЧ-сигнала $\geq$ 30 дБ, (<10 мкс, коэффициент заполнения 1 %, повторяющиеся импульсы))

Таблица 11: Амплитуда и неравномерность РЧ-сигнала (за исключение ошибки рассогласования)

Характеристика	Описание	
Частотная характеристика (от 18 до 28 °С, ослабление = 10 дБ)		
	Предусилитель выключен	Предусилитель включен
От 10 до 32 МГц, диапазон километровых волн	± 0,2 дБ	± 0,5 дБ
От 10 МГц до 3 ГГц	± 0,35 дБ	± 0,5 дБ
От 3 до 6,2 ГГц (SPECMON6B/26B)	± 0,5 дБ	± 0,7 дБ
От 6,2 до 15 ГГц (SPECMON26B)	± 1,0 дБ	± 1,0 дБ
От 15 до 26,5 ГГц (SPECMON26B)	± 1,2 дБ	± 1,2 дБ
Абсолютная погрешность амплитуды в точке калибровки	± 0,31 дБ	± 0,5 дБ
Абсолютная погрешность амплитуды в точке калибровки (диапазон километровых волн) (SPECMON6B/26B)	± 0,31 дБ	± 0,5 дБ

Таблица 12: Шумы и искажения

Характеристика	Описание
Интермодуляционные искажения 3-го порядка	< -84 дБн при 2,130 ГГц (SPECMON3B/6B) < -80 дБн при 2,130 ГГц (SPECMON26B) Уровень каждого сигнала на РЧ-входе при -25 дБм, аттенюатор = 0, разделение частот тонового сигнала 1 МГц, уровень опорного сигнала = -20 дБ
Отображаемый усредненный уровень шумов (DANL), приведенный к полосе разрешения 1 Гц	
Предусилитель выключен	
От 100 Гц до 2 кГц, диапазон километровых волн	-124 дБм/Гц
От 2 до 10 кГц, диапазон километровых волн	-141 дБм/Гц
От 10 Гц до 32 МГц, диапазон километровых волн	-150 дБм/Гц
От 9 кГц до 1 МГц (SPECMON3B/6B)	-108 дБм/Гц
От 1 до 10 МГц	-136 дБм/Гц
От 10 МГц до 2 ГГц (SPECMON3B/6B)	-153 дБм/Гц
От 10 МГц до 2 ГГц (SPECMON26B)	-152 дБм/Гц

Таблица 12: Шумы и искажения (прод.)

Характеристика	Описание
От 2 до 3 ГГц	-152 дБм/Гц
От 3 до 4 ГГц SPECMON6B/26B	-151 дБм/Гц
От 4 до 6,2 ГГц (только SPECMON6) (SPECMON6B/26B)	-149 дБм/Гц
От 6,2 до 13 ГГц (SPECMON26B)	-144 дБм/Гц
От 23 до 26,5 ГГц (SPECMON26B)	-140 дБм/Гц
Отображаемый усредненный уровень шумов (DANL), приведенный к полосе разрешения 1 Гц Предусилитель включен	
От 1 до 32 МГц, диапазон километровых волн (SPECMON3B/6B)	-158 дБм/Гц
От 1 до 10 МГц	-158 дБм/Гц
От 10 МГц до 2 ГГц	-164 дБм/Гц
От 2 до 3 ГГц	-163 дБм/Гц
От 3 до 6,2 ГГц (SPECMON6B/26B)	-162 дБм/Гц
От 3 до 4 ГГц (SPECMON26B)	-160 дБм/Гц
От 4 до 6,2 ГГц (SPECMON26B)	-159 дБм/Гц
От 6,2 до 13 ГГц (SPECMON26B)	-159 дБм/Гц
От 13 до 23 ГГц (SPECMON26B)	-157 дБм/Гц
От 23 до 26,5 ГГц (SPECMON26B)	-153 дБм/Гц

Таблица 13: Отклик канала

Центральная частота измерения	Полоса обзора	Неравномерность амплитудной характеристики
200 МГц	≤ 300 кГц	±0,1 дБ
200 МГц	300 кГц < диапазон ≤ 10 МГц	±0,2 дБ
200 МГц	10 МГц < диапазон ≤ 25/40 МГц	±0,4 дБ
200 МГц	40 МГц < диапазон ≤ 85 МГц	±0,4 дБ

Таблица 13: Отклик канала (прод.)

Центральная частота измерения	Полоса обзора	Неравномерность амплитудной характеристики
200 МГц	85 МГц < диапазон ≤ 110 МГц	±0,5 дБ
200 МГц	110 МГц < диапазон ≤ 160 МГц	± 0,5 дБ

Таблица 14: Избирательность по побочным каналам

Характеристика	Описание			
✓ Остаточный отклик От 200 МГц до 3 ГГц От 3 до 6,2 ГГц (SPECMON6B/26B) От 6,2 до 26,5 ГГц (SPECMON26B)	-92 дБм			
Избирательность по побочным каналам по отношению к сигналу (подавление зеркального канала)	Опорный уровень = -30 дБм, ослабление = 10 дБ, уровень РЧ-входа = -30 дБм, ширина полосы пропускания разрешения = 10 Гц			
От 10 кГц до <30 МГц	< -75 дБн			
От 30 МГц до 3 ГГц	< -75 дБн			
От 3 до 6,2 ГГц (SPECMON6B/26B)	< -70 дБн			
От 6,2 до 15 ГГц (SPECMON26B)	< -76 дБн			
От 15 до 26,5 ГГц (SPECMON26B)	< -72 дБн			
Избирательность по побочным каналам по отношению к сигналу CF (смещение ≥ 400 МГц)	Диапазон ≤ 25 МГц, диапазоны развертки > 25 МГц	Опция В40 ¹ диапазон ≤ 40 МГц диапазоны развертки > 40 МГц	Для опции В85/В125/В-16х ¹ 40 МГц < диапазон ≤ 160 МГц	Для опции В85HD/ В125HD/ /В16хHD ¹ 40 МГц < диапазон ≤ 165 МГц
От 1 до 32 МГц, диапазон километровых волн	-80 дБн	Не применимо	Не применимо	Не применимо
От 30 МГц до 3 ГГц	-73 дБн	-73 дБн	-73 дБн	-80 дБн
От 3 до 6,2 ГГц (только SPECMON6) (SPECMON6B/26B)	-73 дБн	-73 дБн	-73 дБн	-80 дБн
От 6,2 до 15 ГГц (SPECMON26B)	-70 дБн	-70 дБн	-70 дБн	-80 дБн
От 15 до 26,5 ГГц (SPECMON26B)	-66 дБн	-66 дБн	-66 дБн	-76 дБн

¹ С центральной частотой > 150 МГц для опций В40/В85/В125/В16х.

Таблица 15: Физические характеристики

Характеристика	Описание
Размеры	
Ширина (с убранными ручками)	473 мм
Высота (с опорами)	282 мм
Длина	531 мм
Масса (без опций)	
Нетто	25,7 кг
В упаковке	35,6 кг

Предметный указатель

Символы и цифры

Принадлежности
 стандартные, 1
 шнуры питания, 1
 Документация по прибору, 1
 принадлежности
 дополнительные, 2
 Синхронизация
 временные параметры, 66
 частотная маска, 65
 фронт частоты, 65
 По огибающей, 66
 синхронизация
 нарушения, 71
 параметры, 66
 маска, 69
 без синхронизации, 65
 панель управления, 66
 уровень мощности, 65
 пусковой режим, 65
 Плотность DPX, 65
 Документация
 номера по каталогу Tektronix, 1
 документация, xiv
 диагностика, 12
 обновления
 программное обеспечение, xv, 14
 Параметры
 изменение, 33
 предварительная установка, 36
 по умолчанию, 35
 измерение
 конфликты, 72
 конфликты
 измерение, 72
 нарушения
 маска синхронизации, 71
 настройки
 восстановление, 48
 сохранение, 47
 сообщения
 экранные, 32
 установка, 1
 подключения к компьютерной
 сети, 5

Маркеры
 мощность, 40
 разность, 40
 опорные, 40
 абсолютное значение, 40
 Кривая точечных изображений
 DPX, 40
 маркеры, 38
 добавление, 41
 задание, 41
 разъемы
 передняя панель, 19
 задняя панель, 20
 вход РЧ-сигнала, 36
 функции, xii
 Печать
 режим экономии чернил, 45
 Экраны
 Универсальная цифровая
 модуляция, 27
 общий просмотр сигналов, 27
 данные
 восстановление, 48
 сохранение, 47
 печать, 45
 экраны
 печать, 45
 выбор, 28
 импульсный РЧ-сигнал, 27
 РЧ-измерения, 27
 Опции
 Шнуры питания, 1
 экран
 конфликты, 72
 окно
 выбранное, 71
 анализ, 25
 дополнительные принадлежности, 2
 Механические характеристики, 95
 механические характеристики, 4
 Стандартные принадлежности, 1
 шнур питания, 1
 Документация по прибору, 1

Технические характеристики
 гарантированные, 91
 габаритные, 95
 амплитуда, 92
 искажения, 92
 частота, 91
 шумы, 92
 подтвержденные гарантией, 91
 отклик канала, 93
 избирательность по побочным
 каналам, 94
 Требования к входному
 сигналу, 36, 91
 технические характеристики
 механические, 4
 температура, 4
 влажность, 4
 условия эксплуатации, 4
 источник питания, 4
 размеры прибора, 4
 пространство для охлаждения, 4
 высота над уровнем моря, 4
 Предварительная установка
 выбор экранов, 28, 30
 предварительная установка, 35
 настройки системы, 36
 Частотные характеристики, 91
 демодуляция аудиосигнала, 86
 информационные сообщения, 32
 техническое обслуживание
 повторная упаковка, 14
 процедуры чистки, 13
 основные характеристики, xii
 первоначальная проверка, 12
 Тестирование сигналов, 75
 восстановление данных, 48
 параметры сохранения, 47
 Временные параметры
 синхронизация, 66
 графический драйвер, 10
 элементы управления
 интерфейс, 21
 передняя панель, 15
 имеющие отношение к
 дисплею, 23
 анализатор спектра
 сведения в реальном масштабе
 времени, 25

повторная упаковка, 14
 регистрация данных
 прекращение, 37
 управление, 71
 конфликты, 72
 запуск, 37
 источник данных, 26
 сохранение данных, 47
 таблицы коррекции, 82
 источник питания, 4
 настройки экрана
 изменение, 33
 процедуры чистки, 13
 Частотная маска
 синхронизация, 65
 внешний монитор, 7
 возврат прибора, 14
 передняя панель
 разъемы, 19
 элементы управления, 15
 свойства экрана
 изменение, 10
 функции прибора, xii
 частотная маска
 Mask Editor (Редактор масок), 69
 выбранное окно, 71
 Фронт частоты
 синхронизация, 65
 выбор экранов, 28
 окно анализа, 25, 27
 типы файлов, 47
 Предварительные установки
 приложения, 28
 Предварительные установки
 стандартов, 30
 Восстановление операционной
 системы, 6
 обновления программного
 обеспечения, xv
 установка, 14
 характеристики условий
 эксплуатации, 4
 температура, 4
 влажность, 4
 пространство для охлаждения, 4
 высота над уровнем моря, 4
 управление параметрами
 регистрации, 71
 параметры события
 синхронизации, 66
 доступ, 66
 прекращение регистрации данных, 37

пространство для охлаждения, 4
 экраны цифровой демодуляции, 27
 Синхронизация по огибающей, 66
 запуск регистрации данных, 37
 расширенный рабочий стол, 7
 Варианты шнура питания, 1
 Режим экономии чернил, 45
 Тестирование по маске, 75
 значения по умолчанию, 35
 разъемы задней панели, 20
 Пояснения к кривой, 34
 Требования к шумам
 RF, 92
 Испытание с использованием
 маски, 78
 синхронизация по уровню
 мощности, 65
 экраны общего просмотра
 сигналов, 27
 Требования к входному сигналу
 макс. безопасная входная
 мощность, 36
 макс. измеряемая входная
 мощность, 36
 макс. напряжение постоянного
 тока, 36
 RF, 91
 требования к входным сигналам
 диапазон РЧ-сигналов, 36
 значок в виде галочки, 23, 71
 Анализаторы спектра в реальном
 масштабе времени, 25
 коррекция с учетом усиления или
 потерь, связанных с внешней
 аппаратурой, 82
 за пределами маски (испытание
 маски), 78
 в пределах маски (испытание
 маски), 78
 экраны импульсных РЧ-сигналов, 27
 диапазон входных РЧ-сигналов, 36
 номера по каталогу, руководства, 1
 Больше чем (испытание маски), 78
 Меньше чем (испытание маски), 78
 режим синхронизации Free Run (Без
 синхронизации), 65
 панель инструментов Markers
 (Маркеры), 40
 элемент управления Run (Пуск), 38
 режим синхронизации Triggered (С
 синхронизацией), 65
 экраны РЧ-измерений, 27

подача РЧ-сигналов, 36
 компьютерная сеть, подключение, 5
 Плотность DPX
 синхронизация, 65
 меню Run (Пуск), 38
 меню Touchscreen Actions (Действия с
 сенсорным экраном), 43
 экраны, печать, 45
 цифры, выделенные курсивным
 шрифтом, 24

С

CF Pan (Согласование
 центральной частоты)
 Меню Touchscreen actions
 (Действия с сенсорным
 экраном), 43

I

iMap
 запуск, 50

M

Mask Editor (Редактор масок)
 добавление точек, 69
 точки для
 редактирования, 70
 MR, 40

P

Pan (Панорама)
 Меню Touchscreen actions
 (Действия с сенсорным
 экраном), 43

R

Reset scale (Сброс параметров
 шкалы)
 Меню Touchscreen Actions
 (Действия с сенсорным
 экраном), 43

S

Select (Выбрать)
 Меню Touchscreen actions
 (Действия с сенсорным
 экраном), 43

Span Zoom (Увеличение
интервала)
Меню Touchscreen actions
(Действия с сенсорным
экраном), 43

Z

Zoom (Масштаб)
Меню Touchscreen actions
(Действия с сенсорным
экраном), 43